

165 - 190

CZ - svařovací stroj
SK - zvárací stroj
EN - welding machine
DE - Schweißgeräte
PL - maszyna spawalnicza
RU - сварочная машина

CZ - Návod k obsluze a údržbě
SK - Návod na obsluhu a údržbu
EN - Instruction for use and maintenance
DE - Bedienungsanweisung
RU - Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию
PL - Instrukcja obsługi i konserwacji



MADE IN EU



ČESKY

Obsah

Úvod	2
Popis	2
Technická data	3
Omezení použití	3
Bezpečnostní pokyny	3
Instalace	5
Připojení do napájecí sítě	6
Ovládací prvky	7
Připojení svařovacích kabelů	7
Nastavení svařovacích parametrů	8
Než začnete svařovat	10
Údržba	10
Upozornění na možné problémy a jejich odstranění	10
Postup pro odmontování a zamontování bočních krytů	11
Objednání náhradních dílů	11
Poskytnuté záruky	11
Použité grafické symboly	64
Seznam náhradních dílů	65
Grafické symboly na výrobním štítku	72
Elektrotechnické schéma	73
Osvědčení JKV a záruční list	74
ES prohlášení o shodě	75

Úvod

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru při zakoupení našeho výrobku.



Před uvedením do provozu si prosím důkladně přečte všechny pokyny uvedené v tomto návodu.

Pro nejoptimálnější a dlouhodobé použití musíte přísně dodržovat instrukce pro použití a údržbu zde uvedené. Ve Vašem zájmu Vám doporučujeme, abyste údržbu a případné opravy svěřili naši servisní organizaci, neboť má dostupné příslušné vybavení a speciálně vyškoleny personál. Veškeré naše stroje a zařízení jsou předmětem dlouhodobého vývoje. Proto si vyhrazujeme právo upravit jejich výrobu a vybavení.

Popis

165 a 190 jsou profesionální svařovací invertory určené ke svařování metodami MMA (obalenou elektrodou) a TIG s dotykovým star-tem (svařování v ochranné atmosféře netavící se elektrodou). Tedy jsou to zdroje svařovacího proudu se strmou charakteristikou. Invertory jsou řešeny jako přenosné zdroje svařovacího proudu. Stroje jsou opatřeny popruhem pro snadnou manipulaci a snadné nošení. Svařovací invertory jsou zkonstruovány s využitím vysokofrekvenčního transformátoru s feritovým jádrem, tranzistory a jsou vybaveny elektronickými funkcemi HOT START (pro snadnější zapálení oblouku) a ANTISTICK (snižuje pravděpodobnost přilepení elektrody, v případě přilepení elektrody snižuje výstupní proud a zamezuje její rozžhavení). Svařovací stroje 165 a 190 jsou především určeny do výroby, údržby či na montáž. Svařovací stroje jsou v souladu s příslušnými normami a nařízeními Evropské Unie a České republiky.

Tabulka 1

Technická data		Svařovací stroj 165	Svařovací stroj 190
Vstupní napětí 50 Hz	V	1x230	1x230
Rozsah svářecího proudu	A	10-160	10-180
Napětí na prázdro	V	88	88
Zatěžovatel 45%	A	160	180
Zatěžovatel 60%	A	120	150
Zatěžovatel 100%	A	95	110
Jištění	A	16	20
Krytí		IP 23 S	IP 23 S
Rozměry DxŠxV	mm	330x143x245	350x143x245
Hmotnost	kg	5,7	6,2

Omezení použití

(EN 60974-1)

Použití zdroje svařovacího proudu je typicky přerušované, kdy se využívá nejefektivnější pracovní doby pro svařování a doby klidu pro umístění svařovaných částí, přípravných operací apod. Tyto svařovací invertory jsou zkonztruovány zcela bezpečně k zatěžování max. 160 a 180 A nominálního proudu po dobu práce 45% z celkové doby užití. Směrnice uvádí dobu zatížení v 10 minutovém cyklu. Za 30% pracovní cyklus zatěžování se považují 3 minuty z deseti minutového časového úseku. Jestliže je povolený pracovní cyklus překročen, bude v důsledku nebezpečného přehřátí přerušen termostatem, ve zájmu ochrany komponentů zdroje svařovacího proudu. Toto je indikováno rozsvícením žlutého termostatového signálního světla na předním ovládacím panelu stroje. Po několika minutách, kdy dojde k opětovnému ochlazení zdroje a žluté signální světlo se vypne, je stroj připraven pro opětovné použití. Svařovací stroje jsou konstruovány v souladu se stupněm ochrany krytem IP 23 S (tzn., že nejsou určeny k použití při dešťových srážkách, pokud nejsou používány pod přístřeškem).

Bezpečnostní pokyny

Svařovací invertory musí být používány výhradně pro svařování a ne pro jiné neodpovídající použití. V žádném případě nesmí být stroj použit pro rozmrázování trubek. Nikdy nepoužívejte svařovací stroj s odstraněnými kryty. Odstraněním krytů se snižuje účinnost chlazení a může dojít k poškození stroje. Dodavatel v tomto případě nepřejímá odpovědnost za vzniklou škodu a nelze z tohoto důvodu také uplatnit nárok na



záruční opravu. Jejich obsluha je povolena pouze vyškoleným a zkušeným osobám. Operátor musí dodržovat normy EN 60974-1, ČSN 050601, 1993, ČSN 050630, 1993 a veškerá bezpečnostní ustanovení tak, aby byla zajištěna jeho bezpečnost a bezpečnost třetí strany.

NEBEZPEČÍ PŘI SVÁŘENÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO OBSLUHU JSOU UVEDENY:

ČSN 05 06 01/1993 Bezpečnostní ustanovení pro obloukové sváření kovů. ČSN 05 06 30/1993 Bezpečnostní předpisy pro sváření a plasmové rezání.

Svařovací stroj musí procházet periodickými kontrolami podle ČSN 33 1500/1990. Pokyny pro provádění této revize, viz § 3 vyhláška ČÚPB č.48/1982 sb., ČSN 33 1500:1990 a ČSN 050630:1993 čl. 7.3.

DODRŽUJTE VŠEOBECNÉ PROTIPOŽÁRNÍ PŘEDPISY!

Dodržujte všeobecné protipožární předpisy při současném respektování místních specifických podmínek.

Svařování je specifikováno vždy jako činnost s rizikem požáru. **Svařování v místech s hořlavými nebo s výbušnými materiály je přísně zakázáno.**

Na svařovacím stanovišti musí být vždy hasicí přístroje. **POZOR!** Jiskry mohou způsobit zapálení mnoha hodin po ukončení svařování především na nepřistupných místech.

Po ukončení svařování nechte stroj minimálně deset minut dochladit. Pokud nedojde k dochlazení stroje, dochází uvnitř k velkému nárůstu teploty, která může poškodit výkonové prvky.

BEZPEČNOST PRÁCE PŘI SVAŘOVÁNÍ KOVŮ OBSAHUJÍCÍCH OLOVO, KADMIUM, ZINEK, RTUŤ A BERYLIUM

Učiňte zvláštní opatření, pokud svařujete kovy, které obsahují tyto kovy:

- U nádrží na plyn, oleje, pohonné hmoty atd. (i prázdných) neprovádějte svářecké práce, neboť **hrozí nebezpečí výbuchu. Sváření je možné provádět pouze podle zvláštních předpisů!!!**
- V prostorách s nebezpečím výbuchu platí zvláštní předpisy.

PREVENCE PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM

- Neprovádějte opravy stroje v provozu a je-li zapojen do el. sítě.
- Před jakoukoli údržbou nebo opravou vypněte stroj z elektrické sítě.
- Svařovací stroje musí být obsluhovány a provozovány kvalifikovaným personálem.
- Všechna připojení musí souhlasit s platními regulemi a normami ČSN 332000-5-54, ČSN EN 60974-1 a zákony zabranujícími úrazům.
- Nesvařujte ve vlhkém, vlhkém prostředí, nebo za deště.
- Nesvařujte s opotřebovanými nebo poškozenými svařovacími kably. Vždy kontrolujte svařovací hořák, svařovací a napájecí kably a ujistěte se, že jejich izolace není poškozena, nebo nejsou vodiče volné ve spojích.
- Nesvařujte se svařovacím hořákem a se svařovacími a napájecími kably, které mají nedostatečný průřez.
- Zastavte svařování, jestliže jsou hořák nebo kably přehřáté, aby se zabránilo rychlému opotřebování izolace.
- Nikdy se nedotýkejte nabitých částí elektrického obvodu. Po použití opatrнě odpojte svařovací hořák od stroje a zabrňte kontaktu s uzemněnými částmi.



ZPLODINY A PLYNY PŘI SVAŘOVÁNÍ

- Zajistěte čistou pracovní plochu a odvětrávání od veškerých plynů vytvářených během svařování, zejména v uzavřených prostorách.
- Umístěte svařovací soupravu do dobře větraných prostor.



- Odstraňte veškerý lak, nečistoty a mastnoty, které pokrývají části určené ke svařování tak, aby se zabránilo uvolňování toxických plynů.
- Pracovní prostory vždy dobře větrejte. Nesvařujte v místech, kde je podezření z úniku Zemního či jiných výbušných plynů, nebo blízko u spalovacích motorů.
- Nepřibližujte svařovací zařízení k vanám určeným pro odstraňování mastnoty, a kde se používají hořlavé látky a vyskytuje se výpar trichlorethylenu nebo jiného chloru, jež obsahuje uhlovodíky, používané jako rozpouštědla, neboť svařovací oblouk a produkované ultrafialové záření s těmito parami reagují a vytvářejí vysoce toxické plyny.

OCHRANA PŘED ZÁŘENÍM, POPÁLENINAMI A HLUKEM

- Nikdy nepoužívejte rozbité nebo defektní ochranné masky.
- Umístějte průhledné čiré sklo před ochranné tmavé sklo za účelem jeho ochrany.
- Chraňte své oči speciální svařovací kuklou opatřenou ochranným tmavým sklem (ochranný stupeň DIN 9 - 14).
- Nedivejte se na svařecí oblouk bez vhodného ochranného štítu nebo helmy.
- Nesvařujte před tím, než se ujistíte, že všichni lidé ve vaší blízkosti jsou vhodně chráněni.
- Ihned odstraňte nevyhovující ochranné tmavé sklo.
- Dávejte pozor, aby oči blízkých osob nebyly poškozeny ultrafialovými paprsky produkovanými svařecím obloukem.
- Vždy používejte ochranný oděv, vhodnou pracovní obuv, netříštitivé brýle a ochranné rukavice.
- Používejte ochranná sluchátka nebo ušní výplně.
- Používejte kožené rukavice, abyste zabránili spáleninám, a oděrkám při manipulaci s materiélem.



ZABRÁNĚNÍ POŽÁRU A EXPLOZE

- Odstraňte z pracovního prostředí všechny hořlaviny.
- Nesvařujte v blízkosti hořlá-



- vých materiálů či tekutin, nebo v prostředí s výbušnými plyny.
- Nemějte na sobě oblečení impregnované olejem a mastnotou, neboť by jiskry mohly způsobit požár.
- Nesvařujte materiály, které obsahovaly hořlavé substance, nebo ty, které vytváří toxické, nebo hořlavé páry pokud se zahřejí.
- Nesvařujte před tím, než zjistíte, které substance materiály obsahovaly. Dokonce nepatrné stopy hořlavého plynu nebo tekutiny mohou způsobit explozi.
- Nikdy nepoužívejte kyslík k vyfoukávání kontejnerů.
- Vyvarujte se svařování v prostorách a rozsáhlých dutinách, kde by se mohl vyskytovat zemní či jiný výbušný plyn.
- Mějte blízko Vašeho pracoviště hasicí přístroj.
- Nikdy nepoužívejte kyslík ve svařovacím hořáku, ale vždy jen netečné plyny a jejich směsi.

NEBEZPEČÍ SPOJENÉ S ELEKTROMAGNETICKÝM POLEM

- Elektromagnetické pole vytvářené strojem při svařování může být nebezpečné lidem s kardiostimulátory, pomůckami pro neslyšící a s podobnými zařízeními. Tito lidé musí přiblížení k zapojenému přístroji konzultovat se svým lékařem.
- Nepřibližujte ke stroji v provozu hodinky, nosiče magnetických dat, hodiny apod. Mohlo by dojít v důsledku působení magnetického pole k poškození těchto přístrojů.
- Svařovací stroje jsou ve shodě s ochrannými požadavky stanovenými směrcemi o elektromagnetické kompatibilitě (EMC). Svařovací stroj je z hlediska odrušení určen pro průmyslové prostory - klasifikace podle ČSN 55011 (CISPR-11) skupina 2, zařízení třídy A. Předpokládá se jejich široké použití ve všech průmyslových oblastech, ale není pro domácí použití! V případě použití v jiných prostorách než průmyslových mohou existovat nutná zvláštní opatření (viz EN 60974-10). Jestliže dojde k elektromagnetickým poruchám, je povinností uživatele nastolou situaci vyřešit.

UPOZORNĚNÍ: Toto zařízení třídy A není určeno pro používání v obytných prostorech, kde je



elektrická energie dodávána nízkonapěťovým systémem. Mohou se zde vyskytnout možné problémy se zajištěním elektromagnetické kompatibility v těchto prostorech, způsobené rušením šířeným vedením stejně jako vyzařovaným rušením.

SUROVINY A ODPAD

- Tyto stroje jsou postaveny z materiálů, které neobsahují toxicke nebo jedovaté látky pro uživatele.
- Během likvidační fáze je přístroj rozložen, komponenty jsou buď ekologicky likvidovány, nebo použity pro další zpracování.



LIKVIDACE POUŽITÉHO ZAŘÍZENÍ

- Pro likvidaci vyřazeného zařízení využijte sběrných míst určených k odběru použitého elektrozařízení.
- Použité zařízení nevhazujte do běžného odpadu a použijte postup uvedený výše.



MANIPULACE A USKLADNĚNÍ STLAČENÝCH PLYNU

- Vždy se vyhněte kontaktu mezi kably přenášejícími svařovací proud a lahvemi se stlačeným plyнем a jejich uskladňovacími systémy.
- Vždy uzavírejte ventily na lahvích se stlačeným plynem, pokud je zrovna nebude potřeba používat.
- Ventily na lahvi inertního plynu by měly být úplně otevřeny, když jsou používány.
- Zvýšená opatrnost by měla být při pohybu s lahví stlačeného plynu, aby se zabránilo poškození či úrazům.
- Nepokoušejte se plnit lahve stlačeným plynem, vždy používejte příslušné regulátory a tlakové redukce.
- V případě, že chcete získat další informace, konzultujte bezpečnostní pokyny týkající se používání stlačených plynů dle norem ČSN 07 83 05.



UMÍSTĚNÍ STROJE

Při výběru pozice pro umístění stroje dejte pozor, aby nemohlo docházet k vniknutí vodivých nečistot do stroje (např. odlétající částice od brusného nástroje).

Instalace

Místo instalace pro svařovací stroje by mělo být pečlivě zváženo, aby byl zajištěn bezpečný a po všech stránkách vyhovující provoz. Dokonalá stabilita stroje proti překlopení je zajištěna do 10 % náklonu. Uživatel je zodpovědný za instalaci a používání systému v souladu s instrukcemi výrobce uvedenými v tomto návodu. Výrobce neručí za škody vzniklé neodborným použitím a obsluhou. Svařovací stroje je nutné chránit před vlhkem a deštěm, mechanickým poškozením, průvanem a případnou ventilací sousedních strojů, nadmerným přetěžováním a hrubým zacházením. Před instalací systému by měl uživatel zvážit možné elektromagnetické problémy na pracovišti, zejména Vám doporučujeme, abyste se vyhnuli instalaci svařovací soupravy blízko:

- signálních, kontrolních a telefonních kabelů
- rádiových a televizních přenašečů a přijímačů
- počítačů, kontrolních a měřicích zařízení
- bezpečnostních a ochranných zařízení

Osoby s kardiostimulátory, pomůckami pro neslyšící a podobně musí konzultovat přístup k zařízení v provozu se svým lékařem. Při instalaci zařízení musí být pracovní prostředí v souladu s ochrannou úrovni IP 23 S. Tyto stroje jsou chlazeny prostřednictvím nucené cirkulace vzduchu a musí být proto umístěny na takovém místě, kde jimi vzduch může snadno proudit.

Připojení do napájecí sítě

Před připojením zdroje svařovacího proudu do elektrické sítě se ujistěte, že hodnota napětí a frekvence napájení v síti odpovídá napětí na výrobním štítku přístroje a že je hlavní vypínač zdroje svařovacího proudu v pozici „0“.

Používejte pouze originální vidlice svařovacích strojů pro připojení do elektrické sítě. Chcete-li vidlici vyměnit, postupujte podle následujících instrukcí:

Pro připojení stroje k elektrické síti jsou nutné 3 přívodní vodiče:

- fázový vodič - L - černý, hnědý
- střední vodič - N - světle modrý
- ochranný vodič - PE - zeleno-žlutý

Používejte pouze normalizovanou vidlici vhodného zatížení k přívodnímu kabelu. Mějte jištěnou elektrickou zásuvku pojistkami, nebo automatickým jističem. Ochranný obvod zdroje

musí být spojen s ochranným vedením (žlutozelený vodič).

POZNÁMKA: Jakékoli prodloužení kabelu vedení musí mít odpovídající průřez kabelu a zásadně ne s menším průměrem než je originální kabel dodávaný s přístrojem.

UPOZORNĚNÍ: Při provozování tohoto stroje na vyšší svařovací proudy může odběr stroje ze sítě překračovat hodnotu 16 A. V tom případě je nutné přívodní vidlici vyměnit za průmyslovou vidlici, která odpovídá jištění 20 A! Tomuto jištění musí současně odpovídat provedení a jištění elektrického rozvodu.

Dalšími způsoby připojení je provedení pevného připojení k samostatnému vedení (toto vedení musí být jištěno jističem nebo pojistkou max. 25 A), nebo připojení stroje na třífázovou síť 3x400 / 230 V TN-C-S (TN-S). V případě připojení k třífázové síti musí být použita pětikolíková vidlice 32 A. Fázový vodič - černý (hnědý), připojit ve vidlici k jedné ze svorek označených (L1, L2 nebo L3). Nulovací vodič - modrý, připojit ve vidlici ke svorce označené (N) a zelenožlutý ochranný vodič připojit ke svorce označené (Pe). Takto upravený přívodní kabel stroje je možné připojit do třífázové zásuvky, která musí být jištěna jističem nebo pojistkou max. 25 A.

Pozor! Nesmí dojít k připojení stroje na sdružené napětí, tj. napětí mezi dvěma fázemi! V takovém případě hrozí poškození stroje.


Tyto úpravy může provádět pouze oprávněná osoba s elektrotechnickou kvalifikací.

Tabulka č. 2 ukazuje doporučené hodnoty jištění vstupního přívodu při max. nominálním zatížení stroje.

V tabulce č. 3 jsou uvedeny průřezy prodlužovacích kabelů.

Tabulka č. 2

Typ stroje	165	190
I Max 45%	160 A	180 A
Instalovaný výkon	5 kVA	8,1 kVA
Jištění přívodu	16 A	20 A
Napájecí kabel - průřez	3x2,5 mm ²	3x2,5 mm ²
Svařovací kabel - průřez	16 mm ²	25 mm ²

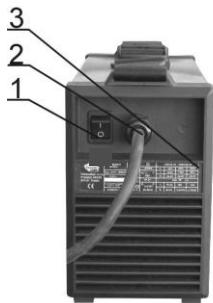

Obrázek 1 A



Obrázek 1 B

Tabulka č. 3

Prodlužovací kabel	Průřez
1-20 m	2,5 mm ²

Ovládací prvky

OBRÁZEK 1 A

- Pozice 1** Hlavní vypínač. V pozici „0“ je zdroj svařovacího proudu vypnut.
- Pozice 2** Napájecí přívodní kabel.
- Pozice 3** Výkonnostní štítek.

OBRÁZEK 1 B

- Pozice 4** Potenciometr pro nastavení svařovacího proudu.
- Pozice 5** TERMOSTAT - žluté signální světlo. Jestliže se rozsvítí, znamená to, že se zapojila funkce odpojení při přehřátí, protože limit pracovního cyklu byl překročen. Počkejte několik minut, než začnete znova svařovat. Stroj se automaticky po zhasnutí kontrolky zapne.
- Pozice 6** Zdroj zelené signální světla. Jestliže svítí toto světlo, znamená to, že zdroj svařovacího proudu je zapnut a připraven ke svařování.
- Pozice 7** Přepínač metody MMA/TIG
- Pozice 8** Přepínač dálkového ovládání.
- Pozice 9** Rychlospojka plus pól.
- Pozice 10** Konektor dálkového ovládání.
- Pozice 11** Rychlospojka mínus pól.

Připojení svařovacích kabelů

Do přístroje odpojeného ze sítě připojte svářecí kabely (kladný a záporný), držák elektrody

a zemnící kabel se správnou polaritou pro příslušný typ použité elektrody (obrázek 2). Zvolte polaritu udávanou výrobcem. Svařovací kabely by měly být co nejkratší, blízko jeden druhému a umístěné na úrovni podlahy nebo blízko ní.

Obrázek 2



SVAŘOVANÁ ČÁST

Materiál, jež má být svařován, musí být vždy spojen se zemí, aby se zruďovalo elektromagnetické záření. Velká pozornost musí být též kladena na to, aby uzemnění svařovaného materiálu nezvyšovalo nebezpečí úrazu, nebo poškození jiného elektrického zařízení.

Obrázek 3



Nastavení svařovacích parametrů

SVAŘOVÁNÍ OBALENOU ELEKTRODOU

Přepněte přepínač metody svařování do polohy pro metodu MMA - obalená elektroda.

Tabulka č. 4

Síla svařovaného materiálu (mm)	Průměr elektrody (mm)
1,5 - 3	2
3 - 5	2,5
5 - 12	3,25
Více jak 12	4

Tabulka č. 5

Průměr elektrody (mm)	Svařovací proud (A)
1,6	30-60
2	40-75
2,5	60-110
3,25	95-140
4	140-190
5	190-240
6	220-330

V tabulce č. 4 jsou uvedeny obecné hodnoty pro volbu elektrody v závislosti na jejím průměru a na síle základního materiálu. Hodnoty použitého proudu jsou vyjádřeny v tabulce s příslušnými elektrodami pro svařování běžné oceli a nízkolegovaných slitin. Tyto údaje nemají absolutní hodnotu a jsou pouze informativní. Pro presný výběr sledujte instrukce poskytované výrobcem elektrod. Použitý proud závisí na pozici sváření a typu spoje a zvyšuje se podle tloušťky a rozměrů části. Pokud dochází při svařování malým proudem k propalování materiálu, může to být způsobeno funkcí HOTSTART, proto zkuste přepnout přepínač metody do polohy TIG.

Použitá intenzita proudu pro různé průměry elektrod je zobrazena v tabulce 5 a pro různé typy svařování jsou hodnoty:

- vysoké pro svařování vodorovně
- střední pro svařování nad úrovni hlavy
- nízké pro svařování vertikální směrem dolů a pro spojování malých předešlých kousků

Přibližná indikace průměrného proudu užívaného při svařování elektrodami pro běžnou ocel je dáná následujícím vzorcem:

$$I = 50 \times (\varnothing e - 1)$$

Kde je:

I = intenzita svářecího proudu


e = průměr elektrody

Příklad:

Pro elektrodu s průměrem 4 mm

$$I = 50 \times (4 - 1) = 50 \times 3 = 150A$$


Držení elektrody při svařování:

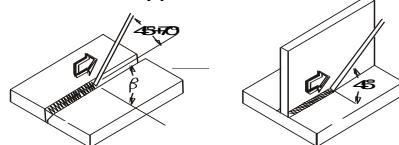

Obrázek 4

Příprava základního materiálu:

V tabulce 6 jsou uvedeny hodnoty pro přípravu materiálu. Rozměry určete dle obrázku 5.

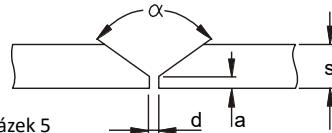

Obrázek 5

Tabulka 6

s (mm)	a (mm)	d (mm)	α (°)
0-3	0	0	0
3-6	0	s/2 (max)	0
3-12	0-1,5	0-2	60

SVAŘOVÁNÍ METODOU TIG

Svařovací invertory umožňují svařovat metodou TIG s dotykovým startem. Metoda TIG je velmi efektivní především pro svařování nerezových ocelí. Přepněte přepínač metody svařování do polohy pro metodu TIG.

Připojení svařovacího hořáku a kabelu:

Zapojte svařovací hořák na mínuš pól a zemnící kabel na plus pól - přímá polarita (obrázek 3).

Výběr a příprava wolframové elektrody:

V tabulce 7 jsou uvedeny hodnoty svařovacího proudu a průměru pro wolframové elektrody s 2% thoria - červené značení elektrody.

Tabulka 7

Průměr elektrody	Svařovací proud
1,0 mm	15-75 A
1,6 mm	60-150 A
2,4 mm	130-240 A

Wolframovou elektrodu připravte podle hodnot v tabulce 8 a obrázku 6.




Obrázek 6

α (°)	Svařovací proud (A)
30	0-30
60-90	30-120
90-120	120-250


Broušení wolframové elektrody:

Správnou volbou wolframové elektrody a její přípravou ovlivníme vlastnosti svařovacího oblouku, geometrii sváru a životnost elektrody. Elektrodu je nutné jemně brousit v podélném směru dle obrázku 7.

Obrázek 8 znázorňuje vliv broušení elektrody na její životnost.

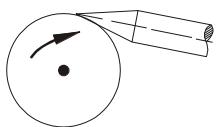

Obrázek 7

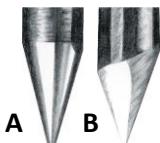

Obrázek 8

Obrázek 8A - jemné a rovnoměrné broušení elektrody v podélném směru - trvanlivost až 17 hodin.

Obrázek 8B - hrubé a nerovnoměrné broušení v příčném směru - trvanlivost 5 hodin.

Parametry pro porovnání vlivu způsobu broušení elektrody jsou uvedeny s použitím:

HF zapalování elektrického oblouku, elektrody $\varnothing 3,2$ mm, svařovací proud 150 A a svařovaným materiélem je trubka.


Ochranný plyn:

Pro svařování metodou TIG je nutné použít Argon o čistotě 99,99%. Množství průtoku určete dle tabulky 9.

Tabulka 9


Svař. proud (A)	Průměr elektrody (mm)	Svařovací hubice n (°)	\varnothing (mm)	Průtok plynu (l/min)
6-70	1,0	4/5	6/8,0	5-6
60-140	1,6	4/5/6	6,5/8,0/9,5	6-7
120-240	2,4	6/7	9,5/11,0	7-8

Držení svařovacího hořáku při svařování:

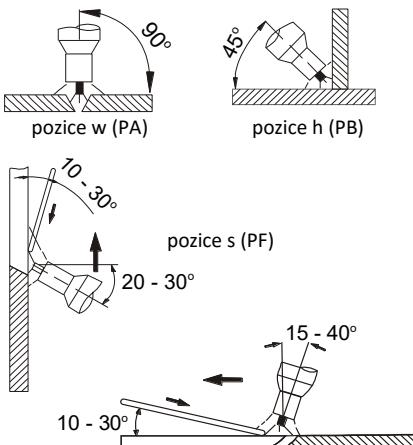

Příprava základního materiálu:

V tabulce 10 jsou uvedeny hodnoty pro přípravu materiálu. Rozměry určete dle obrázku 9.

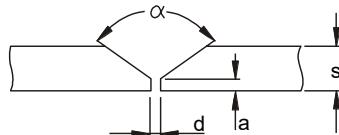

Obrázek 9

Tabulka 10

s (mm)	a (mm)	d (mm)	α (°)
0-3	0	0	0
3	0	0,5 (max)	0
4-6	1-1,5	1-2	60

Základní pravidla při svařování metodou TIG:

- Čistota - oblast svaru při svařování musí být zbavena mastnoty, oleje a ostatních nečistot. Také je nutno dbát na čistotu přidávaného materiálu a čisté rukavice svařeče při svařování.

- Přivedení přídavného materiálu - aby se zabránilo oxidaci, musí být odtavující konec přídavného materiálu vždy pod ochranou plynu vytékajícího z hubice.
- Typ a průměr wolframových elektrod - je nutné je zvolit dle velikosti proudu, polarity, druhu základního materiálu a složení ochranného plynu.
- Broušení wolframových elektrod - naostření špičky elektrody by mělo být v podélném směru. Čím nepatrnejší je drsnost povrchu špičky, tím klidněji hoří el. oblouk a tím větší je trvanlivost elektrody.
- Množství ochranného plynu - je třeba přizpůsobit typu svařování, popř. velikosti plynové hubice. Po skončení svařování musí proudit plyn dostatečně dlouho, z důvodu ochrany materiálu a wolframové elektrody před oxidací.

Typické chyby TIG svařování a jejich vliv na kvalitu sváru:

Svařovací proud je příliš:

Nízký: nestabilní svařovací oblouk

Vysoký: porušení špičky wolframových elektrod vede k neklidnému hoření oblouku

Dále mohou být chyby způsobeny špatným vedením svařovacího hořáku a špatným přidáváním přídavného materiálu.

Než začnete svařovat

DŮLEŽITÉ: před zapnutím zdroje svařovacího proudu zkонтrolujte ještě jednou, že napětí a frekvence el. sítě odpovídá výrobnímu štítku.

- Nastavte svařovací proud s použitím potenciometru (obr. 1, poz. 4).
- Zapněte zdroj svařovacího proudu hlavním vypínačem zdroje (obr. 1, poz. 1).
- Zelené signální světlo ukazuje, že svařovací stroj je zapnut a připraven k použití.

Údržba

VAROVÁNÍ: Před tím, než provedete jakoukoliv kontrolu uvnitř svařovacího stroje, odpojte jej od el. sítě! Opravy svařovacího stroje je oprávněn provádět pouze pracovník s odbornou kvalifikací!

NÁHRADNÍ DÍLY

Originální náhradní díly byly speciálně navrženy pro tyto svařovací stroje. Použití neoriginálních náhradních dílů může způsobit rozdílnosti ve

výkonu nebo redukovat předpokládanou úroveň bezpečnosti. Výrobce odmítá převzít odpovědnost za použití neoriginálních náhradních dílů.

ZDROJ SVAŘOVACÍHO PRODUDU

Jelikož jsou tyto systémy zcela statické, dodržujte následující postup:

- Pravidelně odstraňujte nashromážděnou špínu a prach z vnitřní části stroje za použití stlačeného vzduchu. Nesmírujte vzduchovou trysku přímo na elektrické komponenty, abyste zabránili jejich poškození.
- Provádějte pravidelné prohlídky, abyste zjistili jednotlivé opotřebované kabely nebo volná spojení, která jsou příčinou přehřívání a možného poškození stroje.
- U svařovacích strojů je třeba provádět periodickou revizní prohlídku pověřeným pracovníkem.

Upozornění na možné problémy a jejich odstranění

Přívodní šňůra, prodlužovací kabel a svařovací kabely jsou považovány za nejčastější příčiny problémů. V případě náznaku problémů postupujte následovně:

- Zkontrolujte hodnotu dodávaného síťového napětí.
- Zkontrolujte, zda je přívodní kabel dokonale připojen k zástrčce a hlavnímu vypínači.
- Zkontrolujte, zda jsou pojistky, nebo jistič v pořádku.
- Pakliže používáte prodlužovací kabel, zkонтrolujte jeho délku, průřez a připojení.
- Zkontrolujte, zda následující části nejsou vadné:
 - hlavní vypínač rozvodné sítě
 - napájecí zástrčka
 - hlavní vypínač stroje

POZNÁMKA: Bez ohledu na Vaše technické dovednosti, nezbytné pro opravu generátoru, Vám v případě poškození doporučujeme kontaktovat výškolený personál našeho servisního oddělení.

Postup pro odmontování a zamontování bočních krytů

Postupujte následovně:

- Před odmontováním bočních krytů vždy odpojte přívodní kabel ze síťové zásuvky!

- Vyšroubujte 2 šrouby na horní straně krytu a sejměte jej.
- Při sestavení stroje postupujte opačným způsobem.

Objednání náhradních dílů

Pro bezproblémové objednání náhradních dílů uvádějte:

1. objednací číslo dílu
2. název dílu
3. typ přístroje
4. napájecí napětí a kmitočet uvedený na výrobním štítku
5. výrobní číslo přístroje

PŘÍKLAD: 1 kus - obj. číslo 30451, ventilátor pro svařovací stroj 165, 1x230V 50/60 Hz, výrobní číslo...

Poskytnutí záruky

1. Záruční doba svařovacích strojů je stanovena na 24 měsíců od prodeje stroje kupujícímu. Lhůta záruky začíná běžet dnem předání stroje kupujícímu, případně dnem možné dodávky. Záruční lhůta na svařovací hořáky je 6 měsíců. Do záruční doby se nepočítá doba od uplatnění oprávněné reklamace až do doby, kdy je stroj opraven.
2. Obsahem záruky je odpovědnost za to, že dodaný stroj má v době dodání a po dobu záruky bude mít vlastnosti stanovené závaznými technickými podmínkami a normami.
3. Odpovědnost za vadu, které se na stroji vyskytnou po jeho prodeji v záruční lhůtě, spočívá v povinnosti bezplatného odstranění vady výrobcem stroje, nebo servisní organizací pověřenou výrobcem stroje.
4. Podmínkou platnosti záruky je, aby byl svařovací stroj používán způsobem a k účelům, pro které je určen. Jako vadu se neuznávají poškození a mimořádná opotřebení, která vznikla nedostatečnou péčí či zanedbáním i zdánlivě bezvýznamných vad.

Za vadu nelze například uznat:

- Poškození transformátoru nebo usměrňovače vlivem nedostatečné údržby svařovacího hořáku a následného zkraťtu mezi hubicí a průvlakem.

- Poškození elektromagnetického ventilu nečistotami vlivem nepoužívání nového filtru.

- Mechanické poškození svařovacího hořáku vlivem hrubého zacházení atd.

Záruka se dále nevtahuje na poškození vlivem nesplněním povinností majitele, jeho nezkušenosti, nebo sníženými schopnostmi, nedodržením předpisů uvedených v návodu pro obsluhu a údržbu, užíváním stroje k účelům, pro které není určen, přetěžováním stroje, bytí i přechodným.

Při údržbě a opravách stroje musí být výhradně používány originální díly výrobce.

5. V záruční době nejsou povoleny jakékoli úpravy nebo změny na stroji, které mohou mít vliv na funkčnost jednotlivých součástí stroje. V opačném případě nebude záruka uznána.
6. Nároky ze záruky musí být uplatněny neprodleně po zjištění výrobní vady nebo materiálové vady a to u výrobce nebo prodejce.
7. Jestliže se při záruční opravě vymění vadný díl, přechází vlastnictví vadného dílu na výrobce.

ZÁRUČNÍ SERVIS

1. Záruční servis může provádět jen servisní technik proškolený a pověřený výrobcem.
2. Před vykonáním záruční opravy je nutné provést kontrolu údajů o stroji: datum prodeje, výrobní číslo, typ stroje. V případě že údaje nejsou v souladu s podmínkami pro uznání záruční opravy, např. prošlá záruční doba, nesprávné používání výrobku v rozporu s návodem k použití atd., nejedná se o záruční opravu. V tomto případě veškeré náklady spojené s opravou hradí zákazník.
3. Nedílnou součástí podkladů pro uznání záruky je řádně vyplněný záruční list a reklamační protokol.
4. V případě opakování stejné závady na jednom stojí, a stejném dílu, je nutná konzultace se servisním technikem výrobce.

SLOVENSKY

Obsah

Úvod	12
Popis	13
Technické údaje	14
Obmedzenie použitia	13
Bezpečnostné pokyny	13
Inštalácia	15
Pripojenie k el. sieti	16
Ovládacie prvky	17
Pripojenie zváracích káblov	17
Nastavenie zváracích parametrov	18
Prv než začnete zvárať	20
Údržba	20
Upozornenie na možné problémy a ich odstránenie	20
Postup pri demontáži a montáži zdroja	21
Objednanie náhradných dielov	21
Poskytnutie záruky	21
Použité grafické symboly	64
Zoznam náhradných dielov	65
Grafické symboly na výrobnom štítku	72
Elektrotechnická schéma	73
Záručný list	74
Vyhľásenie o zhode	75

Úvod

Vážený zákazník, dăkujeme Vám za dôveru, ktorú ste nám prejavili zakúpením nášho výrobku.



**Pred uvedením do prevádzky
si prosím dôkladne prečítajte
všetky pokyny uvedené v
tomto návode.**

Pre zabezpečenie optimálneho a dlhodobého používania zariadenia príse dodržiavajte tu uvedené inštrukcie na použitie a údržbu. Vo Vašom záujme Vám odporúčame, aby ste údržbu a prípadné opravy zverili našej servisnej organizácii, pretože má príslušné vybavenie a špeciálne vyškolený personál. Všetky naše zdroje a zariadenia sú predmetom dlhodobého vývoja. Preto si vyhradzujeme právo upravovať ich konštrukciu a vybavenie.

Popis

165 a 190 sú profesionálne zváracie invertory určené na zváranie metódami MMA (obalenou elektródou) a TIG s dotykovým štartom (zváranie v ochranej atmosfére netaviacou sa elektródou). Sú to zdroje zváracieho prúdu so strmou charakteristikou. Invertory sú konštruované ako prenosné zdroje zváracieho prúdu. Sú vybavené popruhom pre ľahkú manipuláciu a nosenie.

Zváracie invertory 165 a 190 sú vyrobené s využitím vysokofrekvenčného transformátora s feritovým jadrom a tranzistormi. Majú zabudované elektronické funkcie HOT START (pre ľahšie zapálenie oblúka) a ANTI STICK (zabraňuje prilepeniu elektródy).

Zváracie stroje 165 a 190 sú predovšetkým určené do výroby, údržby či na montáž a sú vyrobené v súlade s príslušnými normami a nariadeniami Európskej Únie a Slovenskej republiky.

Tabuľka č. 1

Technické údaje		zváracie zdroje 165	zváracie zdroje 190
Vstupné napätie 50 Hz	V	1x230	1x230
Rozsah zváracieho prúdu	A	10-160	10-180
Napätie naprázdno	V	88	88
Zaťažovateľ 45%	A	160	180
Zaťažovateľ 60%	A	120	150
Zaťažovateľ 100%	A	95	110
Istenie	A	16	20
Krytie		IP 23 S	IP 23 S
Rozmery DxŠxV	mm	330x143x245	350x143x245
Hmotnosť	kg	5,7	6,2

Obmedzenie použitia

(EN 60974-1)

Použitie zváračky je typicky prerušované, keď sa využíva najefektívnejšia pracovná doba pre zváranie a doba kľudu pre umiestnenie zváračných časťí, prípravných operácií apod. Tieto zváracie inventory sú skonštruované úplne bezpečne na zaťaženie max. 160 a 180 A nominálneho prúdu po dobu práce 45% z celkovej doby užívania. Smernice uvádzajú dobu zaťaženia v 10 minútovom cykle. Za 45% pracovný cyklus zaťažovania sa povážujú 4,5 minúty z desať minútového časového úseku. Ak je povolený pracovný cyklus prekročený, bude termostatom zvárací proces prerušený v dôsledku nebezpečného prehriatia, v záujme ochrany komponentov zváračky. Tento stav je indikovaný rozsvietením žltého termostatového signálneho svetla na prednom ovládacom paneli zdroja (poz. 4, obr. 1). Po niekoľkých minútach, keď dôjde k ochladeniu zdroja a žlté signálne svetlo sa vypne, zdroj je pripravený na opäťovné použitie. Zváracie zdroje sú konštruované v súlade s ochrannou úrovňou IP 23S.

Bezpečnostné pokyny

Zváracie inventory musia byť používané výhradne na zváranie a nie na iné nezodpovedajúce použitie.

V žiadnom prípade nesmie byť stroj použitý pre rozmrazovanie trubiek. Nikdy nepoužívajte zvárací stroj s odstránenými krytmi. Odstránením krytov sa znižuje účinnosť chladenia a môže dôjsť k poškodeniu stroja. Dodávateľ v tomto prípade nepreberá zodpovednosť za vzniknutú škodu a nie je možné z tohto dôvodu taktiež uplatniť nárok na záručnú opravu. Ich obsluha je povolená iba vyškoleným a skúseným osobám.



Užívateľ musí dodržiavať normy CEI 26-9-CENELEC 4D407, ČSN 050601, 1993, ČSN 050630, 1993, a ďalšie bezpečnostné ustanovenia tak, aby bola zaistená jeho bezpečnosť a bezpečnosť tretej strany.

NEBEZPEČENSTVO PRI ZVÁRANÍ A BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE OBSLUHU SÚ UVEDENÉ:
EN 05 06 01/1993 Bezpečnostné ustanovenie pre oblúkové zváranie kovov. EN 05 06 30/1993 Bezpečnostné predpisy pre zváranie a plazmové rezanie.

Zváračka musí prechádzať periodickými kontrollami podľa EN 33 1500/1990. Pokyny pre prevádzkanie revízie, viď § 3 vyhláska ČÚPB č. 48/1982 zb., EN 33 1500:1990 a EN 050630:1993 čl. 7.3.

DODRŽUJTE VŠEOBECNÉ PROTIPOŽIARNE PREDPISY!

Dodržujte všeobecné protipožiarne predpisy pri súčasnom rešpektovaní miestnych špecifických podmienok.

Zváranie je špecifikované vždy ako činnosť s rizikom požiaru. **Zváranie v miestach s horlavými alebo s výbušnými materiálmi je prísně zakázané.**

Na zváracom stanovišku musí byť vždy hasiaci prístroj. **Pozor!** Iskry môžu spôsobiť zapálenie mnoho hodín po ukončení zvárania predovšetkým na neprístupných miestach.

Po ukončení zvárania nechajte stroj minimálne 10 minút dochladieť. Pokiaľ nedôjde k dochladeniu stroja, dochádza vnútri k veľkému nárustu teploty, ktorá môže poškodiť výkonové prvky.

BEZPEČNOSŤ PRÁCE PRI ZVÁRANÍ KOVOV OBSAHUJÚCICH OLOVO, KADMIUM, ZINOK, ORTUŤ A BERÝLIUM

Urobte zvláštne opatrenia, pokiaľ zvárate kovy, ktoré obsahujú tieto kovy:

- U nádrží na plyn, oleje, pohonné hmoty atď. (i prázdnych) neprevádzajte zváračské práce, lebo **hrozí nebezpečenstvo výbuchu.** **Zváranie je možné prevádzkať iba podľa zvláštnych predpisov !**
- V priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu platia zvláštne predpisy.

PREVENTIA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM



- Neopravujte zdroj v pre-vádzke, resp. ak je zapojený do el. siete.
- Pred akoukoľvek údržbou alebo opravou vypnite zdroj z el. siete.
- Uistite sa, že je zdroj správne uzemnený.
- Zváracie zdroje musí obsluhovať a pre-vádzkať kvalifikovaný personál.
- Všetky pripojenia musia byť v súlade s platnými predpismi a normami vrátane EN 60974-1 a zákonmi zabraňujúcimi úrazom.
- Nezvárajte vo vlhkom prostredí alebo pri daždi.
- Nezvárajte s opotrebovanými alebo poškodenými zváracími káblami. Vždy kontroloujte zvárací horák, zváracie a napájacie káble a uistite sa, že ich izolácia nie je poškodená alebo nie sú vodiče voľne v spojoch.
- Nezvárajte so zváracím horákom a so zváracími a napájacími káblami, ktoré majú nedostatočný prierez.
- Zastavte zváranie, ak sú horák alebo káble prehriate, zabráňte tak rýchlemu opotrebeniu ich izolácie.
- Nikdy sa nedotýkajte nabitych časťí el. obvodu. Po použití opatrne odpojte zvárací horák od zdroja a zabráňte kontaktu s uzemnenými časťami.

SPLODINY A PLYNY PRI ZVÁRANÍ



- Zaistite čistotu pracovnej plochy a odvetrávanie všetkých plynov vytváraných počas zvárania, hlavne v uzavretých priestoroch.

- Umiestnite zvárací zdroj do dobre vetraných priestorov.
- Odstráňte všetok lak, nečistoty a mastnoty, ktoré pokrývajú časti určené na zváranie do takej miery, aby sa zabránilo uvoľňovaniu toxickejplynov.
- Nezvárajte v miestach, kde je podozrenie z úniku zemného či iných výbušných plynov alebo blízko pri spaľovacích motoroch.
- Nepribližujte zváracie zariadenie k vaniam určeným pre odstraňovanie mastnoty, kde sa používajú horľavé látky a vyskytujú sa výparы trichlorethylénu alebo iných zlúčenín chlóru, ktoré obsahujú uhľovodidlá, pretože zvárací oblúk a ním produkované ultrafialové žiarenie s týmito výparmi reagujú a vytvárajú vysoko toxicke plynov.

OCHRANA PRED ŽIARENÍM, PO-PÁLENINAMI A HLUKOM



- Nikdy nepoužívajte rozbité alebo inak poškodené ochranné zváračské kukly.
- Chráňte svoje oči špeciálnou zváracou kuklou vybavenou ochranným tmavým sklom (ochranný stupeň DIN 9-14).
- Na zabezpečenie ochrany tmavého ochranného skla pred roztrekom zvarového kovu umiestnite pred tmavé sklo číre sklo rovnakých rozmerov.
- Nepozerajte na zvárací oblúk bez vhodného ochranného štítu alebo kukly.
- Nezačnite zvárať, dokiaľ sa nepresvedčíte, že všetky osoby vo vašej blízkosti sú vhodne chránené pred ultrafialovým žiareniom produkovaným zváracím oblúkom.
- Ihneď vymeňte nevyhovujúce, alebo poškodené ochranné tmavé sklo.
- Vždy používajte vhodný ochranný odev, vhodnú pracovnú obuv, ochrannú zváračskú kuklu a kožené zváračské rukavice, aby ste zabránili popáleninám a odreninám pri manipulácii s materiálom.
- Používajte ochranné slúchadla alebo tlmiče do uší.

ZABRÁNENIE POŽIARU A EXPLÓZII



- Odstráňte z pracovného prostredia všetky horľaviny.
- Nezvárajte v blízkosti horľa-

- vých materiálov či tekutín alebo v prostredí s výbušnými plynnimi.
- Nenoste oblečenie impregnované olejom a mastnotou, pretože by iskry mohli spôsobiť požiar.
 - Nezvárajte materiály, ktoré obsahovali horľavé substancie alebo také látky, ktoré po zahriati vytvárajú toxické alebo horľavé pary.
 - Nezvárajte predtým, než sa uistíte, aké substancie zváraný predmet obsahoval. Dokonca nepatrné stopy horľavého plynu alebo tekutiny môžu spôsobiť explóziu.
 - Nikdy nepoužívajte kyslík na vyfúkavanie kontajnerov.
 - Vyvarujte sa zváraniu v priestoroch a rozsiahlych dutinách, kde by sa mohol vyskytovať zemný či iný výbušný plyn.
 - Majte blízko väšho pracoviska hasiaci prístroj.
 - Nikdy nepoužívajte v zváracom horáku kyslík, ale vždy iba inertné plyny a ich zmesi.
- NEBEZPEČENSTVO SPOJENÉ S ELEKTROMAGNETICKÝM POLOM**
- Elektromagnetické pole vytvárané zdrojom pri zváraní môže byť nebezpečné ľuďom s kardiotimulátormi, pomôckami pre nepočújúcich a s podobnými zariadeniami. Tito ľudia musia priblíženie sa k zapojenému prístroju konzultovať so svojím lekárom.
 - Nepriblížujte k zváraciemu zdroju hodinky, nosiče magnetických dát apod., pokiaľ je v prevádzke. Mohlo by dôjsť v dôsledku pôsobenia magnetického poľa k trvalému poškodeniu týchto prístrojov.
 - Zváracie zdroje sú vyrobené v zhode s ochrannými požiadavkami stanovenými smernicami o elektromagnetickej kompatibilite (EMC). Zvárací stroj je z hľadiska odrušenia určený pre priemyselné priestory - klasifikácia podľa STN 55011 (CISPR-11) skupina 2, zariadenie triedy A. Predpokladá sa ich široké použitie vo všetkých priemyselných oblastiach, ale nie je pre domáce použitie! V prípade použitia v iných priestoroch než priemyselných, sa môžu vyskytnúť rušenia a poruchy ktoré bude potrebné riešiť zvláštnymi opatreniami (viď. IEC 60974-10). Ak dôjde k elektromagnetickým poruchám, je povinnosťou užívateľa danú situáciu vyriešiť.
- UPOZORNENIE:**
- Toto zariadenie triedy A nie je určené pre používanie v obytných priestoroch, kde je elektrická energia dodávaná nízkonapäťovým systémom. Môžu sa tu vyskytnú problémy so zaistením elektromagnetickej kompatibility v týchto priestoroch, spôsobené rušením šíreným vedením rovnako ako vyžarovaným rušením.
- SUROVINY A ODPAD**
- Tieto zdroje sú vyrobené z materiálov, ktoré neobsahujú toxicke alebo jedovaté látky pre užívateľa.
 - Počas likvidačnej fázy by mal byť prístroj rozložený a jeho jednotlivé komponenty by mali byť rozdelené podľa typu materiálu, z ktorého boli vyrobené.
- LIKVIDÁCIA POUŽITÉHO ZARIADENIA**
- Pre likvidáciu vyrazeného zariadenia využite zbernych miest / dvoru určených ku spätnemu odberu.
 - Použité zariadenie nevhadzujte do bežného odpadu a použite postup uvedený výše.
- MANIPULÁCIA A USKLADNENIE STLAČENÝCH PLYNOV**
- Vždy sa vyhnite kontaktu medzi zváracími káblami prenášajúcimi zvárací prúd a fľašami so stlačeným plynom a ich uskladňovacími zariadeniami.
 - Vždy uzavírajte ventily na fľašach so stlačeným plynom, ak ich práve nebudeš používať.
 - Ventily na fľaší inertného plynu počas používania by mali byť úplne otvorené.
 - Pri manipulácii s fľašou stlačeného plynu pracujte so zvýšenou opatrnosťou, aby sa predišlo poškodeniu zariadenia alebo úrazu.
 - Nepokúšajte sa plniť fľaše stlačeným plynom, vždy používajte príslušné regulátory a tlakové redukcie.
 - V prípade, že chcete získať ďalšie informácie, konzultujte bezpečnostné pokyny týkajúce sa používania stlačených plynov podľa noriem STN 07 83 05.



Inštalácia

Miesto inštalácie pre zdroje by malo byť starostlivo zvážené, aby bola zaistená bezpečná a po všetkých stránkach vyhovujúca prevádzka. Užívateľ je zodpovedný za inštaláciu a používanie zariadenia v súlade s inštrukciami výrobcu uvedenými v tomto návode. Výrobca neručí za škody spôsobené neodborným používaním a obsluhou.

Zdroje je potrebné chrániť pred vlhkom a dažďom, mechanickým poškodením, prievanom a prípadnou ventiláciou susedných zdrojov, nadmerným preťažovaním a hrubým zaobchádzaním. Pred inštaláciou zariadenia by mal užívateľ zvážiť možné elektromagneticke problémy na pracovisku. Odporúčame, aby ste sa vyhli inštalácii zváracieho zdroja blízko:

- signálnych, kontrolných a telefónnych káblov
- rádiových a televíznych prenášačov a prijímačov
- počítačov, kontrolných a meracích zariadení
- bezpečnostných a ochranných zariadení

Osoby s kardiotimulátormi, pomôckami pre nepočujúcich a podobne, musia konzultovať prístup k zariadeniu v prevádzke so svojím lekárom. Pri inštalácii zariadenia musí byť pracovné prostredie v súlade s ochrannou úrovňou IP 23 S.

Tieto zdroje sú chladené prostredníctvom cirkulácie vzduchu a musia byť preto umiestnené na takom mieste, kde nimi môže vzduch ľahko prúdiť.

Pripojenie k elektrickej sieti

Pred pripojením zváračky k el. napájacej sieti sa uistite, že hodnota napäťia a frekvencie v sieti zodpovedá napätiu na výrobnom štítku prístroja a či je hlavný vypínač zváračky v pozícii „0“.

Používajte iba originálnu zástrčku zdrojov na pripojenie k el. sieti. Ak chcete zástrčku vymeniť, postupujte podľa nasledujúcich inštrukcií:

- na pripojenie zdroja k napájacej el. sieti sú potrebné 2 prívodné vodiče
- tretí, ŽLTO-ZELENÝ, sa používa pre zemniace pripojenie

Pripojte normalizovanú zástrčku (2p+e) vhodnej hodnoty zaťaženia k prívodnému kábu. Majte istenú elektrickú zásuvku

poistikami alebo automatickým ističom. Zemniaci obvod zdroja musí byť spojený so zemniacim vedením (ŽLTO-ZELENÝ vodič).

POZNÁMKA: Akékolvek predĺženie napájacieho kábla musí mať zodpovedajúci prierez vodiča. Nikdy nepoužívajte predĺžovací kábel s menším prierezom než je originálny kábel dodávaný s prístrojom.

UPOZORNENIE: Pri prevádzkování tohto stroja na vyšších zváracích prúdoch môže odber stroja zo siete prekračovať hodnotu 16 A. v tomto prípade je nutné vymeniť prívodnú vidlicu za priemyslovú, ktorá zodpovedá isteniu 20 A! Tomuto isteniu musí súčasne zodpovedať prevedenie a istenie elektrického rozvodu.

Ďalšími spôsobmi pripojenia sú prevedenia pevného pripojenia k samostatnému vedeniu (toto vedenie musí byť istené ističom alebo poistikou max. 25 A), alebo pripojenie stroja na trojfázovú sieť 3x 400 / 230 V TN-C-S /TN-S/. V prípade pripojenia k trojfázovej sieti musí byť použitá pätkolíková vidlica 32 A. fázový vodič - čierny (hnedý), vo vidlici pripojiť k jednej zo svorkie označených (L1, L2 alebo L3). Nulový vodič – modrý, pripojiť vo vidlici na svorku označenú „N“ a zelenozltý ochranný vodič pripojiť na svorku označenú „Pe“. Takto upravený prívodný kábel stroja je možné pripojiť do trojfázovej zástrčky, ktorá musí byť istená ističom alebo poistikou max. 25 A.


Pozor! Nesmie dôjsť k pripojeniu stroja na združené napätie, tj. napätie medzi dvomi fázami! V takomto prípade hrozí poškodenie stroja.

Tieto úpravy môžu robiť iba oprávnená osoba s elektrotechnickou kvalifikáciou.


Tabuľka č. 2 ukazuje doporučené hodnoty istenia vstupného prívodu pri max. nominálnom zaťažení zdroja.

Tabuľka 2

Typ zdroja	165	190
I Max 45%	160 A	180 A
Inštalovaný výkon	5 kVA	8,1 kVA
Istenie prívodu	16 A	20 A
Napájaci kábel – prierez	3x2,5 mm ²	3x2,5 mm ²
Zemniaci kábel – prierez	16 mm ²	25 mm ²

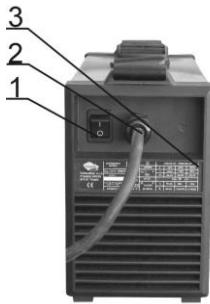

Obrázok 1 A

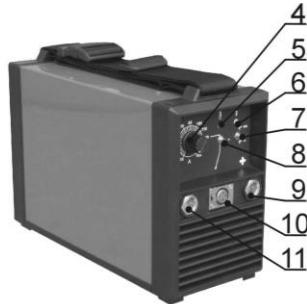

Obrázok 1 B

V tabuľke č. 3 sú uvedené prierezy predlžovač kálov.

Tabuľka 3

Predlžovací kábel	Prierez
1-20 m	2,5 mm ²

Ovládacie prvky

OBRÁZOK 1 A

- Pozícia 1** Hlavný vypínač. V pozícii „0“ je zváračka vypnutá.
Pozícia 2 Napájací prívodný kábel.
Pozícia 3 Výkonnostný štítok.

OBRÁZOK 1 B

- Pozícia 4** Potenciometer nastavenia zváracieho prúdu.
Pozícia 5 LED dióda prehriatia.
Pozícia 6 LED dióda zapnutia.
Pozícia 7 Prepínač metódy MMA/TIG.
Pozícia 8 Prepínač diaľkového ovládania.
Pozícia 9 Rýchlospojka plus pólu.
Pozícia 10 Konektor diaľkového ovládania.
Pozícia 11 Rýchlospojka mínus pólu.

Pripojenie zváracích kálov

Do prístroja odpojeného zo siete pripojte zváracie káble (kladný a záporný), držiak elektródy a zemniaci kábel so správnou polaritou pre príslušný typ použitej elektródy (obrázok 2). Zvolte polaritu udávanú výrobcom elektród. Zváracie káble by mali byť čo najkratšie, blízko jeden od druhého a umiestnené na úrovni podlahy alebo blízko nej.

Obrázok 2



Obrázok 3



ZVÁRANÁ ČASŤ

Materiál, ktorý má byť zváraný musí byť vždy spojený so zemou, aby sa zredukovalo elektromagneticke žiarenie. Uzemnenie zváraného materiálu musí byť urobené tak, aby nezvyšovalo nebezpečenstvo úrazu alebo poškodenia iného elektrického zariadenia.

Nastavenie zváracích parametrov

ZVÁRANIE OBALENOU ELEKTRÓDOU

Prepnite prepínač metódy zvárania do polohy pre metód MMA - obalená elektróda.

V tabuľke 4 sú uvedené všeobecné hodnoty pre volbu elektródy v závislosti od jej priemeru a hrúbky základného materiálu. Hodnoty použitého prúdu sú vyjadrené v tabuľke s príslušnými elektródami pre zváranie nelegovanej a nízkolegovanej ocele. Tieto údaje sú iba informatívne. Pre presné nastavenie zváracích parametrov sa riadte pokynmi výrobcu elektród. Použitý zvárací prúd je závislý od polohy zvárania, typu spoja, hrúbky a rozmerov zváraných súčasťí.

Tabuľka 4

Hrubka zváraného materiálu (mm)	Priemer elektródy (mm)
1,5 - 3	2
3 - 5	2,5
5 - 12	3,25
Viac ako 12	4

Tabuľka 5

Priemer elektródy (mm)	Zvárací prúd (A)
1,6	30-60
2	40-75
2,5	60-110
3,25	95-140
4	140-190
5	190-240
6	220-330

Veľkosť zváracieho prúdu pre rôzne priemery elektród je uvedená v tabuľke 5.

Pre rôzne polohy zvárania si vyberte z uvedeného intervalu zváracieho prúdu nasledujúce hodnoty:

- pre vodorovné zváranie - vyššie hodnoty v rámci uvedeného intervalu.
- pre zváranie nad hlavou - stredné hodnoty v rámci uvedeného intervalu
- pre zváranie vertikálne smerom dole a pre zváranie malých predriatych súčasťí - nižšie hodnoty v rámci uvedeného intervalu

Približný výpočet priemerného prúdu používaneho pri zváraní elektródami pre bežnú ocel je možné urobiť nasledujúcim vzorcom:

$$I = 50 \times (\varnothing e - 1)$$

Kde je:

I = intenzita zváracieho prúdu


e = priemer elektródy

Príklad:

Pre elektródu s priemerom 4 mm

$$I = 50 \times (4 - 1) = 50 \times 3 = 150 \text{ A}$$


Držanie elektródy pri zváraní:

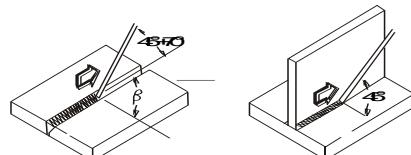

Obrázok 4

Príprava základného materiálu:

V tabuľke 6 sú uvedené hodnoty pre prípravu materiálu. Rozmery určite podľa obrázka 5.

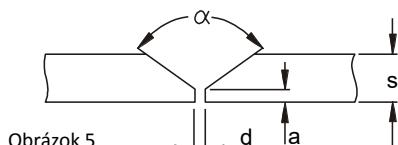

Obrázok 5

Tabuľka 6

s (mm)	a (mm)	d (mm)	α (°)
0-3	0	0	0
3-6	0	s/2 (max)	0
3-12	0-1,5	0-2	60

ZVÁRANIE METÓDOU TIG

Zváracie invertory 165 a 190 umožňujú zváranie metódou TIG s dotykovým štartom. Metóda TIG je veľmi efektívna predovšetkým pre zváranie nerezových ocelí.

Prepnite prepínač metódy zvárania do polohy pre metódou TIG.

Pripojenie zváracieho horáka a kábla:

Zapojte zvárací horák na mínus pól a zemniaci kábel na plus pól - priama polarita (obrázok 3).

Výber a príprava wolfrámovej elektródy:
V tabuľke 7 sú uvedené hodnoty zváracieho prúdu a priemeru pre wolfrámove elektródy s 2% thoria - červené označenie elektródy.

Tabuľka 7

Priemer elektródy (mm)	Zvárací prúd (A)
1,0	15-75
1,6	60-150
2,4	130-240

Wolfrámovú elektródu pripravte podľa hodnôt v tabuľke 8 a obrázka 6.

Obrázok 6




Tabuľka 8


α (°)	Zvárací prúd (A)
30	0-30
60-90	30-120
90-120	120-250

Brúsenie wolfrámovej elektródy:

Správou voľbou wolfrámovej elektródy a jej prípravou ovplyvníme vlastnosti zváracieho oblúka, geometriu zaru a životnosť elektródy. Elektródu je potrebné jemne brúsiť v pozdižnom smere podľa obrázka 7. Obrázok 8 znázorňuje vplyv brúsenia elektródy na jej životnosť.

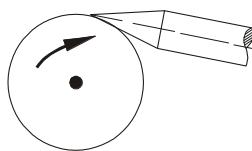

Obrázok 7

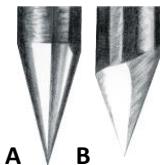

Obrázok 8

Obrázok 8A - jemné a rovnometerné brúsenie elektródy v pozdižom smere - trvanlivosť až 17 hodín.

Obrázok 8B - hrubé a nerovnomerné brúsenie v priečnom smere - trvanlivosť 5 hodín.

Parametre pre porovnanie vplyvu spôsobu brúsenia elektródy sú uvedené s použitím: HF zapálovanie el. oblúka, elektródy Ø 3,2 mm, zvárací prúd 150 A a zváraný materiál - rúrka.

Ochranný plyn:

Pre zváranie metódou TIG je potrebné použiť Argón s čistotou 99,9 %. Množstvo prietoku určite podľa tabuľky č. 9.

Tabuľka 9


Zvárací prúd (A)	Priemer elektródy (mm)	Zváracia hubica		Prietok Plynu (l/min)
		n (°)	Ø (mm)	
6-70	1,0	4/5	6/8	5-6
60-140	1,6	4/5/6	6,5/8/9,5	6-7
120-240	2,4	6/7	9,5/11	7-8

Držanie zváracieho horáka pri zváraní:




pozícia w (PA)

pozícia h (PB)

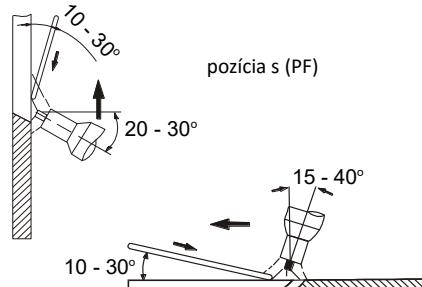

pozícia s (PF)

20 - 30°

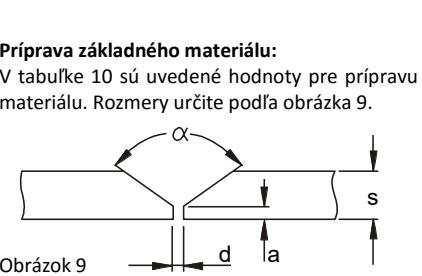

Príprava základného materiálu:

V tabuľke 10 sú uvedené hodnoty pre prípravu materiálu. Rozmery určite podľa obrázka 9.

s (mm)	a (mm)	d (mm)	α (°)
0-3	0	0	0
3	0	0,5 (max)	0
4-6	1-1,5	1-2	60

Tabuľka 10

Základné pravidlá pri zváraní metódou TIG:

1. Čistota - oblasť zvaru pri zváraní musí byť zbavená mastnoty, oleja a ostatných nečistôt. Taktiež je potrebné dbať na čistotu prídavného materiálu a čisté rukavice zvárača pri zváraní.
2. Podávanie prídavného materiálu - aby sa zabránilo oxidácii, musí byť odtavujúci sa koniec prídavného materiálu vždy pod ochranou plynu prúdiaceho z hubice.
3. Typ a priemer wolfrámových elektród - je potrebné vybrať podľa veľkosti prúdu, polarity, druhu základného materiálu a zloženia ochranného plynu.
4. Brúsenie volfrámových elektród - zaostrenie špičky elektródy by malo byť v pozdĺžnom smere. Čím je drsnosť povrchu špičky menšia, tým kľudnejšie horí el. oblúk a tým väčšia je trvanlivosť elektródy.
5. Množstvo ochranného plynu - je potrebné prispôsobiť podľa polohy zvárania, popr. veľkosťi plynovej hubice. Po skončení zvárania musí prúdiť ochranný plyn dostatočne dlho z dôvodu ochrany materiálu a volfrámovej elektródy pred oxidáciou.

Typické chyby TIG zvárania a ich vplyv na kvalitu zvaru:

Zvárací prúd je príliš:

Nízky: nestabilný zvárací oblúk

Vysoký: porušenie špičky wolfrámovej elektródy vedie k nekľudnému horeniu oblúka.

Ďalej môžu byť chyby spôsobené zlým vedením zváracieho horáka a zlým pridávaním prídavného materiálu.

Prv než začnete zvárať

DÔLEŽITÉ: pred zapnutím zváračky skontrolujte ešte raz, či napätie a frekvencia elektrickej siete zodpovedá výrobnému štítku.

1. Nastavte zvárací prúd s použitím potenciometra (obr. 1 poz. 2).
2. Zapnite zváračku hlavným vypínačom zdroja (obr. 1 poz. 5).
3. Zelené signálne svetlo ukazuje, že zváracie zdroj je zapnutý a pripravený na použitie.

Údržba

VAROVANIE: Predtým, než urobíte akýkoľvek zásah vo vnútri zdroja, odpojte ho od el. siete!

NÁHRADNÉ DIELY

Originálne náhradné diely boli špeciálne navrhnuté pre tieto zdroje. Použitie neoriginálnych náhradných dielov môže spôsobiť rozdielnosti vo výkone alebo redukovať predpokladanú úroveň bezpečnosti. Výrobca odmieta prevziať zodpovednosť za použitie neoriginálnych náhradných dielov.

ZDROJ ZVÁRACIEHO PRÚDU

Kedže sú tieto zariadenia úplne statické, dodržujte nasledujúci postup:

- Pravidelné odstraňujte nahromadenú špinu a prach z vnútorej časti zdroja s použitím stlačeného vzduchu. Nesmerujte vzduchovú trysku priamo na elektrické komponenty, aby ste zabránili ich poškodeniu.
- Vykonávajte pravidelné preventívne prehliadky, aby ste zistili opotrebovanosť zváracích káblov alebo uvoľnených spojov, ktoré sú príčinou prehrievania a možného poškodenia zdroja.
- U zváracích zdrojov je potrebné robiť periodickú revíznu prehliadku povereným pracovníkom.

Upozornenie na možné problémy a ich odstránenie

Prívodný sieťový kábel, predlžovací kábel a zváracie káble sú považované za najčastejšie príčiny problémov. V prípade náznaku problémov postupujte nasledovne:

1. skontrolujte hodnotu dodávaného sieťového napäťia
2. skontrolujte, či je prívodný kábel dokonale pripojený k zástrčke a hlavnému vypínaču
3. skontrolujte, či sú poistky alebo istič v poriadku
4. ak používate predlžovací kábel, skontrolujte jeho dĺžku, prierez a pripojenie
5. skontrolujte, či nasledujúce časti nie sú vädne:
 - hlavný vypínač rozvodnej siete
 - napájacia sietová zástrčka
 - hlavný vypínač zdroja

POZNÁMKA: Aj keď máte požadované technické zručnosti nevyhnutné na opravu zdroja, odporúčame Vám v prípade poruchy kontaktovať vyškolený personál a naše servisné - technické oddelenie.

Postup pri demontáži a montáži zdroja

Postupujte nasledovne:

- Pred odmontovaním bočných krytov vždy odpojte prívodný kábel z sitové zásuvky!
- Uvoľnite 2 skrutky na hornej strane krytu a dajte ich dole.
- Pri zostavení zdroja postupujte opačným spôsobom.

Objednanie náhradných dielov

Pre bezproblémové objednanie náhradných dielov uvádzajte:

1. objednávacie číslo dielu
2. názov dielu
3. typ zdroja
4. napájacie napätie a kmitočet uvedený na výrobnom štítku
5. výrobné číslo zdroja

PRÍKLAD: 1 kus obj. číslo 30451 ventilátor MEZAXIAL pre zvárací zdroj 165, 1x230 V 50/60 Hz, výrobné číslo...

Poskytnutie záruky

1. Záručná doba je 24 mesiacov od predaja stroja kupujúcemu. Lehota záruky začína bežať dňom predania stroja kupujúcemu, prípadne dňom možnej dodávky. Záručná lehota na zváracie horáky je 6 mesiacov. Do záručnej doby sa nepočítia doba od uplatnenia oprávnej reklamácie až do doby, kedy je stroj opravený.
2. Obsahom záruky je zodpovednosť za to, že dodaný stroj má v dobe dodania a po dobu záruky bude mať vlastnosti stanovené záväznými technickými podmienkami a normami.
3. Odpovednosť za vady, ktoré sa na stroji vyskytnú po jeho predaji v záručnej lehote, spočíva v povinnosti bezplatného odstránenia vady výrobcom stroja, alebo servisnej organizácii poverenou výrobcom stroja.
4. Podmienkou platnosti záruky je, aby bol zvárací stroj používaný spôsobom a k účelom, pre ktorý je určený. Ako vady sa neuznávajú poškodenia a mimoriadné opotrebenia, ktoré vznikli nedostatočnou opaterou či zanedbaním i zdanlivej bezvýznamnej vady.

Za vadu nie je možné napríklad uznať:

- Poškodenie transformátora alebo usmerňovača vplyvom nedostatočnej údržby zváracieho horáku a následného skratu medzi hubicou a prievlakom.
 - Poškodenie elektromagnetického ventilu nečistotami vplyvom nepoužívania plynového filtra.
 - Mechanické poškodenie zváracieho horáku vplyvom hrubého zachádzania atď. Záruka sa ďalej nevzťahuje na poškodenie vplyvom nesplnenia povinností majiteľa, jeho neskúsenosti, alebo zniženými schopnosťami, nedodržaním predpisu uvedeného v návode pre obsluhu a údržbu, užívaním stroja k účelom, pre ktoré nie je určený, preťažovaním stroja, hoci i prechodným.
- Pri údržbe a opravách stroja musí byť výhradne používaný originálny diel od výrobcu.
- 5. V záručnej dobe nie sú dovolené akékoľvek úpravy alebo zmeny na stroji, ktoré môžu mať vplyv na funkčnosť jednotlivých súčasťí stroja. V opačnom prípade nebude záruka uznaná.
 - 6. Nároky zo záruky musia byť uplatnené ihneď po zistení výrobnej vady alebo materiálovej vady a to u výrobcu alebo predajcu.
 - 7. Ak sa pri záručnej oprave vymení vadný diel, prechádza vlastníctvo vadného dielu na výrobcu.

ZÁRUČNÝ SERVIS

1. Záručný servis môže prevádzkať len servisný technik preškolený a poverený výrobcom.
2. Pred vykonaním záručnej opravy je nutné previesť kontrolu údajov o stroji: dátum predaja, výrobné číslo, typ stroja. V prípade že údaje nie sú v súlade s podmienkami pre uznanie záručnej opravy, napr. prešla záručná doba, nesprávne používanie výrobku v rozpose s návodom k použitiu atď., nejdenná sa o záručnú opravu. V tomto prípade všetky náklady spojené s opravou hradí zákazník.
3. Nedielnu súčasťou podkladu pre uznanie záruky je riadne vyplnený záručný list a reklamačný protokol.

V prípade opakovania rovnakej závady na jednom stroji a rovnakom diele je nutná konzultácia so servisným technikom výrobcu.

Contents

Introduction	22
Description	22
Technical data	23
Usage limits	23
Safety standards	23
Installation	25
Connection to the electrical supply	26
Control apparatus	26
Connection of the welding cables	27
Adjustment of welding standards	28
Prior to welding	30
Maintenance	30
The pointing out of any difficulties and their elimination	31
Procedure for welder assembly and disassembly	31
Ordering spare parts	31
Key to graphic symbols	64
List of spare parts	65
Rating plate symbols	72
Electrical diagram	73
Testing certificate	74

Introduction

Thank you for purchasing one for our products.



Before using the equipment you should carefully read the instructions included in this manual.

In order to get the best performance from the system and ensure that its parts last as long as possible, you must strictly follow the usage instructions and the maintenance regulations included in this manual. In the interest of customers, you are recommended to have maintenance and, where necessary, repairs carried out by the workshops of our service organization, since they have suitable equipment and specially trained personnel available. All our machinery and systems are subject to continual development. We must therefore reserve the right to modify their construction and properties.

Description

165 and 190 are the welding machines based on the inverter technology. Advanced materials and components have been used to design and produce it.

Machines are designed mainly for production, maintenance, for assemblies or for utility rooms.

Welding machine confirm to all European Union and Czech Republic standards and directives in force.

Table 1

Technical data		165	190
Supply voltage 50 Hz	V	1x230	1x230
Adjustment field	A	10-160	10-180
Secondary voltage	V	88	88
Usable current 45%	A	160	180
Usable current 60%	A	120	150
Usable current 100%	A	95	110
Nominal current	A	16	20
Protection class		IP 23 S	IP 23 S
Diameters	mm	330x143x245	350x143x245
Weight	kg	5,7	6,2

Usage limits

(EN 60974-1)

The use of a welder is typically discontinuous, in that it is made up of effective work periods (welding) and rest periods (for the positioning of parts, the replacement of wire and under flushing operations etc. This welder is dimensioned to supply a 160 and 180 A nominal current in complete safety for a period of work 45% of the total usage time. The regulations in force establish the total usage time to be 10 minutes. The 30% work cycle is considered to be 3 minute of the ten-minute period of time. If the permitted work cycle time is exceeded, an overheat cut-off occurs to protect the components around the welder from dangerous overheating. Intervention of the over-heat cut-off is indicated by the lighting up of yellow thermostat signal light. After several minutes the overheat cut-off rearms automatically (and the yellow signal light turns itself off) and the welder is ready for use again. Welding machines are constructed in compliance with the IP 23 S protection level.

Safety standards

Welding machines must be used for welding and not for other improper uses. Never use the welding machines with removed covers. Never use the welding machines with its removed covers. By removing the covers the cooling efficiency is reduced and the machine can be damaged. In this case the supplier does not take his responsibility for the damage incurred and for this reason you cannot stake a claim for a guarantee repair. Their use is permitted only by trained and experienced persons. The opera-



tor must observe EN 60974-1, ISO/IEC 050601, 1993, ISO/IEC 050630, 1993 safety standards in order to guarantee his safety and that of third parties.

DANGERS WHILE WELDING AND SAFETY INSTRUCTIONS FOR MACHINE OPERATORS ARE STATED:

EN 05 06 01/1993 Safety regulations for arc welding of metals. EN 05 06 30/1993 Safety rules for welding and plasma cutting. The welding machine must be checked through in regular inspections according to EN 33 1500 / 1990. Instructions for this check-up, see § 3 Public notice ČÚPB number 48/1982 Digest, EN 33 1500:1990 and EN 050630:1993 Clause 7.3.

KEEP GENERAL FIRE-FIGHTING REGULATIONS!

Keep general fire-fighting regulations while respecting local specific conditions at the same time.

Welding is always specified as an activity with the risk of a fire. **Welding in places with flammable or explosive materials is strictly forbidden.**

There must always be fire extinguishers in the welding place. **Attention!** Sparks can cause an ignition many hours after the welding has been finished, especially in unapproachable places.

After welding has been finished, let the machine cool down for at least ten minutes. If the machine has not been cooled down, there is a high increase of temperature inside, which can damage power elements.

SECURITY OF WORK WHILE WELDING OF METALS CONTAINING LEAD, CADMIUM, ZINK, MERCURY AND GLUCINUM

Make specific precautions if you weld metals containing these metals:

- Do not carry out welding processes on gas, oil, fuel etc. tanks (even empty ones) because there is **the risk of an explosion**.
Welding can be carried out only according to specific regulations!!!
- In spaces with the risk of an explosion there are specific regulations valid.

ELECTRICAL SHOCK PREVENTION



- Do not carry out repairs with the generator live.
- Before carrying out any maintenance or repair activities, disconnect the machine from the mains.
- Ensure that the welder is suitably earthed.
- The welding equipment must be installed and run by qualified personnel.
- All connections must comply with the regulations in force (EN 60974-1) and with the accident prevention laws.
- Do not weld with worn or loose wires. Inspect all cables frequently and ensure that there are no insulation defects, uncovered wires or loose connections.
- Do not weld with cables of insufficient diameter and stop soldering if the cables overheat, so as to avoid rapid deterioration of the insulation.
- Never directly touch live parts. After use, carefully replace the torch or the electrode holding grippers, avoiding contact with the parts connected to earth.

SAFETY REGARDING WELDING FUMES AND GAS



- Carry out purification of the work area, from gas and fumes emitted during the welding, especially when welding is carried out in an enclosed space.
- Place the welding system in a well-aired place.
- Remove any traces of varnish that cover the parts to be welded, in order to avoid toxic gases being released. Always air the work area.

- Do not weld in places where gas leaks are suspected or close to internal combustion engines.
- Keep the welding equipment away from baths for the removal of grease where vapors of trichloroethylene or other chlorine containing hydrocarbons are used as solvents, as the welding arc and the ultraviolet radiation produced by it react with such vapors to form phosgene, a highly toxic gas.

PROTECTION FROM RADIATION, BURNS AND NOISE



- Never use broken or defective protection masks.
- Do not look at the welding arc without a suitable protective shield or helmet
- Protect your eyes with a special screen fitted with adiactinic glass (protection grade 9-14 EN 169).
- Immediately replace unsuitable adiactinic glass.
- Place transparent glass in front of the adiactinic glass to protect it.
- Do not trigger off the welding arc before you are sure that all nearby people are equipped with suitable protection.
- Pay attention that the eyes of nearby persons are not damaged by the ultraviolet rays produced by the welding arc
- Always use protective overalls, splinter-proof glasses and gloves.
- Wear protective earphones or earplugs.
- Wear leather gloves in order to avoid burns and abrasions while manipulating the pieces.

AVOIDANCE OF FLAMES AND EXPLOSIONS



- Remove all combustibles from the workplace.
- Do not weld close to inflammable materials or liquids, or in environments saturated with explosive gasses.
- Do not wear clothing impregnated with oil and grease, as sparks can trigger off flame's.
- Do not weld on recipients that have contained inflammable substances, or on materials that can generate toxic and inflammable vapors when heated.

- Do not weld a recipient without first determining what it has contained. Even small traces of an inflammable gas or liquid can cause an explosion.
- Never use oxygen to degas a container.
- Avoid gas-brazing with wide cavities that have not been properly degassed.
- Keep a fire extinguisher close to the workplace.
- Never use oxygen in a welding torch; use only inert gases or mixtures of these.

RISKS DUE TO ELECTROMAGNETIC FIELDS

- The magnetic field generated by the machine can be dangerous to people fitted with pace-makers, hearing aids and similar equipment. Such people must consult their doctor before going near a machine in operation.
- Do not go near a machine in operation with watches, magnetic data supports and timers etc. These articles may suffer irreparable damage due to the magnetic field.
- This equipment complies with the set protection requirements and directives on electromagnetic compatibility (EMC). Welding machines in terms of interference suppression are determined for industrial space - classification according to EN 55011 (CISPR - 11) group 2, inclusion class A. It is assumed that their wide use in all industrial area, but it is not for using at home! In particular, it complies with the technical prescriptions of the EN 60974-10 standard and is foreseen to be used in all industrial spaces and not in spaces for domestic use. If electromagnetic disturbances should occur, it is the user's responsibility to resolve the situation with the technical assistance of the producer. In some cases the remedy is to schormare the welder and introduce suitable filters into the supply line.

WARNING!

This inclusion class A is not made for using in residential premises where is electrical energy supplied by low-voltage system. Here can be some problems with ensuring electromagnetic compatibility in these premises caused by



interference spread wiring the same as radiate interference.


MATERIALS AND DISPOSAL

- These machines are built with materials that do not contain substances that are toxic or poisonous to the operator.
- During the disposal phase the machine should be disassembled and its components should be separated according to the type of material they are made from.



DISPOSAL OF USED MACHINERY

- Collecting places/banks designed for back withdrawer should be used for disposal of machinery put out of operation.
- Don't throw away machinery into common waste and apply the procedure mentioned above.

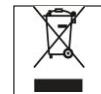

HANDLING AND STOCKING COMPRESSED GASES

- Always avoid contact between cables carrying welding current and compressed gases cylinder and their storage systems.
- Always close the valves on the compressed gas cylinders when not in use.
- The valves on inert gas cylinder should always be fully opened when in use.
- The valves on flammable gases should only be opened full turn so that quick shut off can be made in an emergency.
- Care should be taken when moving compressed gas cylinders to avoid damage and accidents which could result in injury.
- Do not attempt to refill compressed gas cylinders, always use the correct pressure reduction regulators and suitable base fined with the correct connectors.



For further information consult the safety regulation governing the use of welding gases.

PLACEMENT OF THE MACHINE

When choosing the position of the machine placement, be careful to prevent the machine from conducting impurities and getting them inside (for example flying particles from the grinding tool).

Installation

The installation site for the system must be carefully chosen in order to ensure its satisfactory and safe use. The user is responsible for the installation and use of the system in accordance with the producer's instructions contained in this manual.

Before installing the system the user must take into consideration the potential electromagnetic problems in the work area. In particular, we suggest that you should avoid installing the system close to:

- signaling, control and telephone cables
- radio and television transmitters and receivers
- computers and control and measurement instruments
- security and protection instruments

Persons fitted with pace-makers, hearing aids and similar equipment must consult their doctor before going near a machine in operation. The equipment's installation environment must comply to the protection level of the frame i.e. IP 23 S.

The system is cooled by means of the forced circulation of air, and must therefore be placed in such a way that the air may be easily sucked in and expelled through the apertures made in the frame.

Connection to the electrical supply

Before connecting the welder to the electrical supply, check that the machines plate rating corresponds to the supply voltage and frequency and that the line switch of the welder is in the „0“ position. Only connect the welder to power supplies with grounded neutral.

This system has been designed for nominal voltage 230 V 50/60 Hz. It can however work at 220 V and 230 V 50/60 Hz without any problem. Connection to the power supply must be carried out using the four polar cable supplied with the system, of which:

- 2 conducting wires are needed for connecting the machine to the supply
- The fourth, which is YELLOW GREEN in colour is used for making the „EARTH“ connection.

Connect a suitable load of normalized plug to the power cable and provide for an electrical socket complete with fuses or an automatic switch. The earth terminal must be connected to the earth conducting wire (YELLOW-GREEN) of the supply.

NOTE 1: Any extensions to the power cable must be of a suitable diameter, and absolutely not of a smaller diameter than the special cable supplied with the machine

NOTE 2: It is not advisable to plug up the welder to motor-driven generators, as they are known to supply an unstable voltage.


CAUTION: When using this machine on higher welding currents, the machine's power supply can exceed 16 A. In this case the power plug must be replaced by an industrial plug suitable for a 20 A fuse capacity! This fuse capacity must also be matched by the design and fusing of the electrical wiring.

Other methods of connection is to make a fixed connection to an independent circuit (this circuit must be protected by a circuit breaker or fuse max. 25 A) or connection of the machine to a three-phase circuit 3x400 / 230 V TN-C-S (TN-S). If connected to a three-phase circuit, a 32 A five-pin plug must be used. Connect the phase wires – black (brown) to the terminals marked (L1, L2 or L3). Connect the neutral wire - blue in the plug to the terminal marked (N) and connect the green-yellow earth wire to the terminal marked (Pe). A supply lead connected as above can be connected to a three-phase socket which must be protected by a max. 25 A circuit breaker or fuse.


WARNING!

The machine must not be connected to combined voltage, i.e. voltage between two phases! Damage to the machine may occur in this case.

Such alterations may be performed only by an authorised person with an electrotechnical qualification.

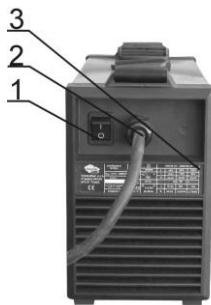

Picture 1 A

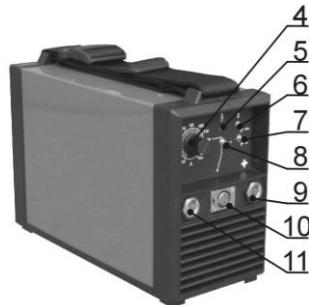

Picture 1 B

Table 2 shows the recommended load values for retardant supply fuses chosen according to the maximum nominal current supplied to the welder and the nominal supply voltage.

Table 2

Type	165	190
I Max 45%	160 A	180 A
Installation power	5 kVA	8.1 kVA
Nominal current	16 A	20 A
Supply connection	3x 2.5 mm ²	3x 2.5 mm ²
Earth cable	16 mm ²	25 mm ²

Table 3

Extension cable	Cross-Section
1-20 m	2.5 mm ²

Control apparatus

PICTURE 1A

- Pos. 1** Supply switch. In the „O“ position the welder is off.
- Pos. 2** Supply cable.
- Pos. 3** Technical plate.

PICTURE 1C

- Pos. 4** Potentiometer of welding current.
- Pos. 5** THERMOSTAT yellow signal light. When this light comes it means that the overheat cut-off has come on, because the work cycle limit has been exceeded. Wait for a few minutes before starting to weld again. The welder is ready for use again after the yellow signal light turns itself off.

Pos. 6 Green signal ON light. When this light comes, the machine is ON.

Pos. 7 MMA/TIG method switcher.

Pos. 8 Remote control switcher.

Pos. 9 Positive quick connector.

Pos. 10 Remote control connector.


Pos. 11 Negative quick connector.

Connection of the welding cables

With the machine disconnected from the supply, connect the welding cables to the out terminals (positive and negative) of the welder, connecting them to the gripper and the earth, with the correct polarity provided for the type of electrode to be used.


Choosing the indications supplied by the electrode manufacturer, the welding cables must be as short as possible, close to one other, and positioned at the floor or close to it.

Picture 2

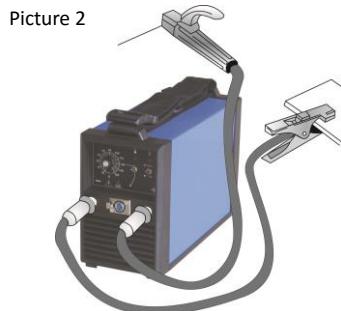

WELDING PART

The part to be welded must always be connected to earth in order to reduce electromagnetic emission. Much attention must be afforded so that the earth connection of the part to be welded does not increase the risk of accident to the user or the risk of damage to other electric equipment. When it is necessary to connect the part to be welded to earth, you should make a direct connection between the part and the earth staff. In those countries in which such a connection is not allowed, connect the part to be welded to earth using suitable capacitors, in compliance with the national regulations.

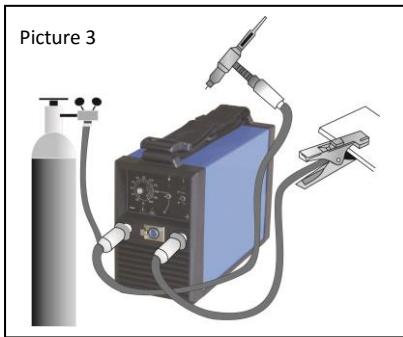

Adjustment of welding standards

WELDING PARAMETERS

Table 3 shows some general indications for the choice of electrode, based on the thickness of the part to be welded.

The values of current to use are shown in the table with the respective electrodes for the welding of common steels and low-grade alloys. These data have no absolute value and are indicative data only. For a precise choice follow the instructions provided by the electrode manufacturer. The current to be used depends on the welding positions and type of joint and it increases according to the thickness and dimensions of the part.

Table 3

WELDING THICKNESS (mm)	Ø ELECTRODE (mm)
1.5-3	2
3-5	2.5
5-12	3.25
more than 12	4

Table 4

Ø ELECTRODE (mm)	CURRENT (A)
1.6	30-60
2	40-75
2.5	60-110
3.25	95-140
4	140-190
5	190-240
6	220-330

The current intensity to be used for the different types of welding, within the field of regulation shown in **table 4** is:

- High for plane, frontal plane and vertical upwards welding
- Medium for overhead welding
- Low for vertical downwards welding and for joining small pre-heated pieces

A fairly approximate indication of the average current to use in the welding of electrodes for ordinary steel is given by the following formula:

$$I = 50 \times (e-1)$$

Where:

I= intensity of the welding current


e= electrode diameter

Example:

for electrode diameter 4 mm

$$I = 50 \times (4-1) = 50 \times 3 = 150 \text{ A}$$

Holding and position of the electrode during the welding

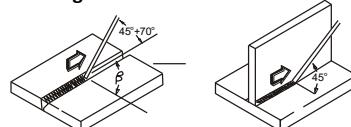

Picture 4

Preparation of basic material:

Table 6 shows values for preparation of material. Sizes are determined according to picture 5.

Picture 5

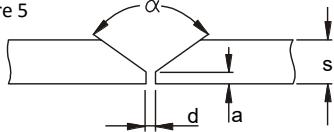


Table 6

s (mm)	a (mm)	d (mm)	α (°)
0-3	0	0	0
3-6	0	s/2 (max)	0
3-12	0-1.5	0-2	60

WELDING BY TIG METHOD

Welding invertors enable welding by TIG method with touch start and TIG HF with touch less start. Both methods enable welding in two-cycle time mode and four-cycle time mode.

CHOICE AND PREPARATION OF TUNGSTEN ELECTRODE

Table 7 states values of welding current and diameter for tungsten electrode with 2 % of thorium - red indicator of the electrode.

Table 7

Diameter of electrode (mm)	Welding current (A)
1.0	15-75
1.6	60-150
2.4	130-240

Tungsten electrode shall be prepared according to the values in chart 8 and picture 6.

Picture 6

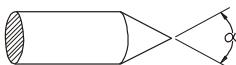


Table 8

α (°)	Welding current (A)
30	0-30
60-90	30-120
90-120	120-250

Sharpening of tungsten electrode:


By the right choice of tungsten electrode and its preparation we can influence qualities of welding arc, geometry of the weld and durability / service life of the electrode. It is necessary to

sharpen the electrode softly in the traverse / horizontal direction according to picture 7.

Picture 8 shows the influence of sharpening the electrode on its durability / service life.



Picture 7

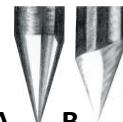

Picture 8

Picture 8A - soft and well-proportioned sharpening the electrode in traverse/horizontal direction - durability up to 17 hours.

Picture 8B - rough and irregular sharpening in vertical direction - durability up to 5 hours.

Parameters for comparing the influence of the way of sharpening the electrode are given with the utilization:

HF striking the el. arc, electrodes \varnothing 3.2 mm welding current 150 A and welding material pipe.

PROTECTIVE GAS


For welding by method TIG it is necessary to use Argon with the purity 99.99%. The amount of the flow shall be determined according to the table 9.

DETERMINATION OF THE WELDING ELECTRODE


Table 9

Welding current (A)	Electrode \varnothing (mm)	Welding nozzle		Gas flow (l/min)
		n (°)	\varnothing (mm)	
6-70	1.0	4/5	6/8	5-6
60-140	1.6	4/5/6	6.5/8/9.5	6-7
120-240	2.4	6/7	9.5/11	7-8


HOLDING OF THE WELDING TORCH DURING WELDING

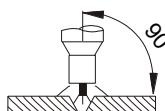

position w (PA)

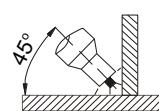

position h (PB)

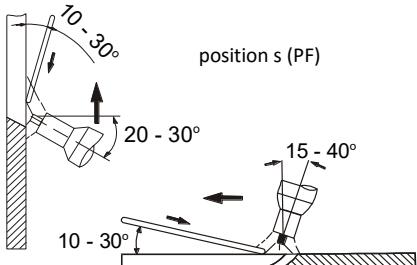

PREPARATION OF BASIC MATERIAL

In table 10 there are given values for preparing material. Sizes shall be determined according to picture 8.

Picture 8

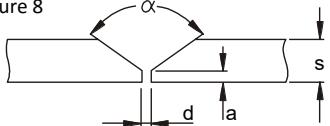


Table 10

s (mm)	a (mm)	d (mm)	α (°)
0-3	0	0	0
3	0	0.5 (max)	0
4-6	1-1.5	1-2	60

BASIC RULES DURING WELDING BY TIG METHOD

1. Purity - grease, oil and other impurities must be removed from the weld during welding. It is also necessary to mind purity of additional material and clean gloves of the welder during welding.
2. Leading additional material - oxidation must be prevented. To do so, flashing end of additional material must be always under the protection of gas flowing from the hose.
3. Type and diameter of tungsten electrodes - it is necessary to choose them according to the values of the current, polarity, type of basic material and composition of protective gas.
4. Sharpening of tungsten electrodes - sharpening the tip of the electrode should be done in traverse/horizontal direction. The tinier the roughness of the surface of the tip is, the calmer the burning of the el. arc is as well as the greater durability of the electrode is.

5. The amount of protective gas - it has to be adjusted according to the type of welding or according to the size of gas hose. After finishing the welding gas must flow sufficiently long to protect material and tungsten electrode against oxidation.

Typical errors of TIG welding and their influence on the quality of weld:

Welding current is too:

Low: unstable welding arc

High: damage of the tip of tungsten electrode causes broken burning of the arc

Errors can be also caused by bad leading of the welding torch and bad adding of additional material.

Prior to welding

IMPORTANT: before switching on the welder, check once again that the voltage and frequency of the power network correspond to the rating plate.

1. Adjust the welding current using the panel potentiometer (position 4, pic. A).
2. Adjust the PROCESS switch (position 7, pic. A) to the most suitable position according to the type of welding to be carried out.
3. Turn on the welder by selecting position 1, on the supply switch (position 1, pic. A)
4. The green signal light (position 6, pic. A) shows that the welder is switched on and ready to be operated.

Maintenance

WARNING: Before carrying out any inspection of the inside of the generator, disconnect the system from the supply. Repairs on the welding machine can be carried out only by the staff with professional qualification!

SPARE PARTS

Original spare parts have been specially designed for our equipment. The use of non-original spare parts may cause variations in performance or reduce the foreseen level of safety. We decline all responsibility for the use of non-original spare parts.

THE GENERATOR

As these systems are completely static, proceed as follows:

- Periodic removal of accumulated dirt and dust from the inside of the generator, using compressed air. Do not aim the air jet directly onto the electrical components, in order to avoid damaging them.
 - Make periodical inspections in order to individuate worn cables or loose connections that are the cause of overheating.
 - Periodical revision inspection of the machines has to be done once in a half of year by an authorized staff in accord with CSN 331500, 1990 and CSN 056030, 1993.
4. Supply voltage and frequency from the rating plate
 5. Serial number of the machine
EXAMPLE: 2 pcs. code 30451 ventilator, for welding machine 165, 1x230 V 50/60 Hz, serial number...

The pointing out of any difficulties and their elimination

The supply line is attributed with the cause of the most common difficulties. In the case of breakdown, proceed as follows:

1. Check the value of the supply voltage.
2. Check that the power cable is perfectly connected to the plug and the supply switch.
3. Check that the power fuses are not burned out or loose.
4. Check whether the following are defective:
 - The switch that supplies the machine
 - The plug socket in the wall
 - The generator switch.

NOTE: Given the required technical skills necessary for the repair of the generator, in case of breakdown we advise you to contact skilled personnel or our technical service department.

Procedure for welder assembly and disassembly

Proceed as follows:

- Before dismantling the side covers, the lead-in cable must always be switched off from the mains socket outlet!
- Unscrew the 2 screws holding the cover.
- Proceed the other way round to reassemble the welder.

Ordering spare parts

For easy ordering of spare parts include the following:

1. The order number of the part
2. The name of the part
3. The type of the machine or welding torch

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	32
Anlagebeschreibung	32
Technische Eigenschaften	33
Einsatzbeschränkung	33
Unfallverhütungsvorschriften	33
Maschinenaufstellung	35
Netzanschluss	36
Bedienungselemente	37
Schweißkabelanschluss	38
Vor dem schweißen	40
Instandhaltung	41
Fehlersuche und Fehlerbeseitigung	41
Zusammenbau und Zerlegen des Schweißgeräts	41
Ersatzteilebestellung	41
Verwendete grafische Symbole	64
Ersatzteilliste für Maschine	65
Grafische Symbole an Datenschild	72
Schema	73
Qualitätszertifikat des Produktes	74

Vorwort

Wir danken Ihnen für die Anschaffung unseres Produktes.



Vor der Anwendung der Anlage sind die Gebrauchsanweisungen des vorliegenden Handbuches auszunutzen zu lesen.

Um die Anlage am besten auszunutzen und den langen Lebensdauer ihrer Komponenten zu gewährleisten, sind die Gebrauchsanweisungen und die Wartungsvorschriften dieses Handbuches zu beachten. Im Interesse unserer Kundenschaft empfehlen wir, alle Wartungsarbeiten und nötigenfalls alle Reparaturarbeiten bei unseren Servicestellen durchführen zu lassen, wo speziell geschultes Personal mittels der geeigneten Ausrüstung Ihre Anlage am pflegen wird. Da wir mit dem neuesten Stand der Technik Schritt halten wollen, behalten wir uns das Recht vor, unsere Anlagen und deren Ausrüstung zu ändern.

Anlagebeschreibung

165 und 190 sind professionelle Schweißinverter, die zum Schweißen mit den Methoden MMA (umhüllte Elektrode) und TIG mit dem Kontaktstart (Schweißen im Schutzgas mit einer nicht schmelzenden Elektrode) bestimmt sind. Das heißt, das sind Schweißstromversorgungen mit einer schrägen Charakteristik. Die Inverter wurden als tragbare Schweißstromversorgungen gelöst. Die Maschinen sind mit einem Gurt zur einfachen Manipulation und zum einfachen Tragen vorgesehen.

Die Schweißinverter wurden mit Ausnutzung eines Hochfrequenztransformators mit einem Ferritkern, mit Transistoren aufgebaut und sind mit elektronischen Funktionen HOTSTART (zur einfacheren Bogenentzündung) und ANTISTICK (verhindert Verkleben der Elektrode) ausgerüstet.

Schweißinverter 165 und 190 sind vor allem für die die Herstellung, Instandsetzung oder für Montage bestimmt.

Die Schweißmaschinen sind im Einklang mit entsprechenden Normen und Verordnungen der Europäischen Union und der Tschechischen Republik.

Tabelle 1

Technische Daten		165	190
Eingangsspannung 50 Hz	V	1x230	1x230
Schweißstrombereich	A	10-160	10-180
Leerspannung	V	88	88
Belastung 45%	A	160	180
Belastung 60%	A	120	150
Belastung 100%	A	95	110
Schutz	A	16	20
Deckung		IP 23 S	IP 23 S
Abmessung	mm	330x143x245	350x143x245
Gewicht	kg	5,7	6,2

Einsatzbeschränkung

(EN 60974-1)

Die Anwendung der Schweißstromquelle ist typisch diskontinuierlich, wo die effektivste Arbeitszeit für das Schweißen und der Stillstand für Positionierung der Schweißteile, Vorbereitung Vorgang u.s.w. ausgenutzt ist. Diese Schweißinverter sind durchaus in Hinsicht auf Belastung max. 160 A und 180 A des Nominalstrommesser innerhalb der Arbeit von 45% von der gesamten Nutzungszeit sicher konstruiert. Die Richtlinie gibt die Belastung im 10 Minuten Zyklus an. Zum Beispiel für 30% Belastungsarbeitszyklus hält man 3 Minuten von dem Zehnminutenzeitab-schnitt. Falls der zulässige Arbeitszyklus über-schritten war, ist er infolge des gefährlichen Überhitzen durch Thermostat unterbrochen, im Interesse der Wahrung von Schweißkomponen-ten. Dieses ist durch Auf-leuchten der gelben Signallampe am vorderem Schaltpult angezeigt. Nach mehreren Minuten, wo wieder zur Abkühlung der Maschine kommt und die gelbe Signal-lampe erlöscht, steht die Maschinen wieder betriebsbereit. Die Maschinen sind so ausgelegt, dass sie mit dem Schutzpegel IP 23 S übereinstimmen.

Unfallverhütungsvorschriften

ALLGEMEINE UNFALLVERHÜTUNGSVORSCHRIFTEN

Die vorliegenden Produkte sind ausschließlich zum Schweißen und nicht zu anderen, unsachgemäßen Zwecken anzuwenden. In keinem Fall darf dieses Gerät für Auftauen der Rohre benutzen. Sie dürfen nur von geschultem und erfahrenem Personal bedient werden. Der Bediener soll sich an den Unfallverhütungsvor-

schriften CEI 26-9-CENELEC 4D407, EN 050601, 1993, EN 050630, 1993 halten, um sich selbst und Dritten keine Schäden anzurichten.

GEFAHREN BEIM SCHWEISSEN UND SICHERHEITSHINWEISE FÜR DIE BEDIENER SIND ANGEFÜHRT IN:

EN 05 06 01/1993 Sicherheitsbestimmungen zum Lichtbogenschweißen von Metallen. EN 05 06 30/1993 Sicherheitsvorschriften zum Schweißen und Plasmaschneiden.

Die Schweißergeräte sind periodischen Kontrollen laut EN 33 1500/1990 zu unterziehen. Hinweise zur Durchführung von Revisionen, siehe § 3 der Verordnung ČÚPB Nr. 48/1982 GBl., EN 33 1500:1990 und EN 050630:1993 Art. 7.3.

HALTEN SIE ALLE ALLGEMEINGÜLTIGEN BRANDSCHUTZVORSCHRIFTEN EIN!

Halten sie diese allgemeingültigen brandschutz-vorschriften unter gleichzeitiger Respektierung örtlich spezifischer Bedingungen ein. Schweiß-vorgänge sind immer als Tätigkeit mit erhöhter Brandgefahr zu qualifizieren. **Schweißarbeiten an Orten mit feuergefährlichen oder explosiven Materialien ist immer strengstens untersagt.** Am Schweißplatz müssen jeweils immer Feuerlöschgeräte bereitstehen.

ACHTUNG! Funken können noch Stunden, nachdem geschweißt wurde, Brände verursachen und dies besonders an versteckten Stellen. Das Gerät nach Beendigung der Schweißarbeiten mindestens zehn Minuten abkühlen lassen. Wenn es nicht zur ausreichenden Kühlung des Gerätes kommt, kommt es im Innern des Gerätes zu einem großen Temperaturanstieg, der die Leistungselemente des Gerätes beschädigen kann.

ARBEITSSICHERHEIT BEIM SCHWEISSEN VON METALLEN, DIE BLEI, KADMUUM, ZINK, QUECKSILBER UND BERYLLIUM ENTHALTEN

Wenn Metalle geschweißt werden sollen, die diese Metalle beinhalten, sind folgende Sondermaßnahmen zu treffen:

- Führen sie keine Schweißarbeiten bei (auch leeren) Schutzgas-, Öl- und Kraftstoffbehältern und -tanks durch, denn es besteht Explosionsgefahr. Das Schweißen ist nur laut Sondervorschriften möglich!!!
- In explosionsgefährdeten Räumen gelten Sondervorschriften.

STROMSCHLAGVORBEUGUNG

- Keine Reparaturarbeiten beim Generator unter Spannung durchführen.
- Vor jeglicher Wartungs- oder Reparaturarbeiten die Schweißmaschine vom Netz trennen.
- Sich vergewissern, dass die Schweißmaschine mit einer Erdung verbunden ist.
- Die Anlageaufstellung darf nur von Fachpersonal durchgeführt werden. Sämtliche Verbindungen sollen den gültigen Sicherheitsnormen (CEI 26-10 HD 427) und den Unfallverhütungsvorschriften gemäß sein.
- Es darf nicht in feuchten oder nassen Räumen oder im Regen geschweißt werden.
- Bei abgenutzten oder lockeren Kabeln nicht schweißen. Sämtliche Kabel häufig kontrollieren und sich vergewissern, dass sie völlig isoliert sind, dass kein Draht frei liegt und dass keine Verbindung locker ist.
- Bei Kabeln mit unzureichendem Durchmesser nicht schweißen und das Schweißen einstellen, wenn die Kabel heißlaufen, damit die Isolation nicht allzu schnell abgenutzt wird.
- Komponente unter Spannung nicht berühren. Nach der Anwendung den Brenner oder die Schweißzange sorgfältig ablegen und dabei jegliche Berührung mit der Erdung vermeiden.



SCHUTZ GEGEN STRAHLUNGEN, BRANDWUNDEN UND LÄRM

- Nie defekte oder kaputte Schutzmasken tragen.
- Den Schweißbogen ohne den passenden Schirm oder Schutzhelm nie beobachten.



- Augen mit dem entsprechenden, mit inattinischen Glasvisier versehenen Schirm Schutzgrad 9 (14 EN 169) immer schützen.
- Ungeeignete inattinische Glasvisiere sofort wechseln.
- Ein durchsichtiges Glas vor das inattinische setzen, um dieses zu schützen.
- Die Arbeiter im Schweißbereich sollen die erforderlichen Schützen tragen, andernfalls den Schweißbogen nicht zünden.
- Darauf achten, dass die von dem Schweißbogen erzeugten UV-Strahlungen den Augen der Arbeiter im Schweißbereich nicht schaden.
- Schutzschürzen, splittersichere Brillen oder Schutzhandschuhe immer tragen.
- Lederhandschuhe tragen, um Brandwunden und Hautabschürfungen beim Stückhandhaben zu vermeiden.

EXPLOSIONS - UND FLAMMEN-SCHUTZ



- Jeglichen Brennstoff vom Arbeitsraum fortschaffen.
- Neben entzündlichen Stoffen oder Flüssigkeiten oder in von Explosionsgasen gesättigten Räumen nicht schweißen.
- Keine mit Öl oder Fett durchnässte Kleidung tragen, da sie die Funken in Brand setzen können.
- Nicht an Behältern schweißen, die Zündstoffen enthielten, oder an Materialien, welche giftige und entzündliche Dämpfe erzeugen können.
- Keine Behälter schweißen, ohne deren ehemaligen Inhalt vorher zu kennen. Sogar ein kleiner Rückstand von Gas oder von entzündlicher Flüssigkeit kann eine Explosion verursachen.
- Nie Sauerstoff beim Behälterentfetten anwenden.
- Gusstücke mit breiten, nicht sorgfältig entgasten Holräumen nicht schweißen.
- Über einen Feuerlöscher im Arbeitsraum immer verfügen.
- Keinen Sauerstoff im Schweißbrenner anwenden, sondern nur Schutzgas oder Mischungen von Schutzgasen.

GEFÄHRDUNGEN VON ELEKTROMAGNETISCHEN FELDERN



- Das von der Schweißmaschine erzeugte elektromagnetische Feld kann für Leute gefährlich sein, die Pace-Makers, Ohrprothesen oder ähnliches tragen, sie sollen ihren Arzt befragen, bevor sie sich einer laufenden Schweißmaschine nähern.
- Bitte, bleiben Sie Uhren, magnetischen Daten, Uhrzeit, etc. Von dem Gerät fern, wenn das Gerät im Betrieb ist. Dies könnte als Folge des magnetischen Felds zu einer dauerhaften Schädigung dieser Geräte kommen.
- Schweißmaschinen sind in der Übereinstimmung mit den Schutzanforderungen, die laut der Richtlinien zur elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) entschlossen sind. Schweißergerät ist in Bezug auf Störungen für industrielle Bereiche ausgelagert- die Klassifikation laut EN 55011 (CISPR-11) Gruppe 2, Klasse A. Es wird mit Ihrem allgemeinen Einsatz in allen Bereichen der Industrie angenommen, aber es ist nicht für den privaten Gebrauch bestimmt. Im Falle der Verwertung in anderen als Industriebetrieben, kann es besondere Maßnahmen (siehe EN 60974-10) sein. Wenn eine elektromagnetische Störungen ist, ist es der Verantwortung des Anwenders, um die Situation zu lösen.

ACHTUNG:

Dieses Gerät der Klasse A ist nicht für die Anwendung in Wohngebieten bestimmt, wo der Strom durch eine niedrige Spannung versorgt ist. Es kann Probleme mit der Sicherstellung der elektromagnetischen Verträglichkeit in diesen Umgebungen aufgrund von leitungsgeführten Störungen sowie abgestrahlten Störungen auftreten.

MATERIALIEN UND VERSCHROTTEN



- Diese Anlagen sind mit Materialien gebaut, welche frei von giftigen und für den Benutzer schädlichen Stoffen sind.
- Zu dem Verschrotten soll die Schweißmaschine demontiert werden und ihre

Komponenten sollen je nach dem Material eingeteilt werden.

HANDHABUNG UND LAGERUNG VON GASSEN



- Für eine sichere Handhabung von Flaschengasen müssen Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden. Insbesondere stromführende Kabel oder andere elektrische Schaltkreise von diesen entfernt halten.
- Es wird der Gebrauch von Gasflaschen mit eingeprägter Angabe der enthaltenen Gassorte empfohlen - verlassen Sie sich nicht auf die farbliche Kennzeichnung.
- Wenn nicht gearbeitet wird, den Gas-hahn zudrehen und die leere Gasflasche sofort auswechseln.
- Die Gasflasche vor Stoß oder Fall geschützt unterbringen.
- Nicht versuchen, die Gasflaschen zu füllen.
- Nur zertifizierten Schläuche und Anschlüsse benutzen, jeweils einen für benutzte Gassorte und bei Beschädigung sofort auswechseln.
- Einen einwandfreien Druckregler benutzen. Den Druckregler manuell auf der Gasflasche anbringen und bei Verdacht auf Funktionsstörung sofort reparieren oder auswechseln.
- Den Gashahn der Gasflasche langsam öffnen, so dass der Druck des Reglers langsam zunimmt.
- Wenn der Messindex druckluftbeaufschlagt ist, den Hahn in der erreichten Position lassen.
- Bei Edelgasen den Hahn ganz öffnen.
- Bei brennbaren Gasen den Gashahn weniger als eine Drehung öffnen, so dass er im Notfall immer schnell geschlossen werden kann.
- Wenn Sie mehrere Informationen bekommen möchten, konsultieren Sie bitte die Sicherheitshinweise bezüglich der Verwendung von komprimierten Gasen in Übereinstimmung mit EN 07 83 05 Normen.

STANDORT DES GERÄTES

Bei der Auswahl eines geeigneten Standortes für das Gerät ist darauf zu achten, dass keine leitungsfähigen Verunreinigungen (Fremdkörper)

ins Gerät eindringen können (z.B. von Schleifmaschinen abspritzen die Partikel).

Maschinenaufstellung

Der Aufstellungsort der Schweißmaschine ist in Hinsicht auf einen sicheren und einwandfreien Maschinenbetrieb sorgfältig zu bestimmen. Der Anwender soll bei der Installierung und dem Einsatz der Maschine die in diesem Handbuch enthaltenen Anweisungen von dem Anlagehersteller beachten.

Vor dem Maschinenaufstellen soll sich der Benutzer mit eventuellen elektromagnetischen Problemen im Maschinenbereich auseinander setzen. Im Besonderen wird empfohlen, die Schweißmaschine nicht in der Nähe von:

- Signal-, Kontroll- und Telefonkabel,
- Fernseh- und Rundfunksendern und Empfangsgeräten
- Computers oder Kontroll- und Messgeräten,
- Sicherheits- und Schutzgeräten zu installieren.

Benutzer mit Pace - Maker - Geräten oder mit Ohrprothesen dürfen sich nur auf die Erlaubnis ihres Arztes in dem Bereich der laufenden Maschine aufhalten. Der Aufstellungsort der Schweißmaschine hat IP 23 S Gehäuseschutzgrad zu entsprechen (Veröffentlichung IEC 529). Die vorliegende Schweißmaschine wird mittels eines Zwangsluftumlaufs abgekühlt und soll darum so installiert werden, dass die Luft durch die Luftauslass im Maschinengestell leicht abgesaugt und ausgeblast wird.

Netzanschluss

Vor dem Anschließen der Schweißmaschine an das Versorgungsnetz kontrollieren, dass die Spannung und die Frequenz am Maschinenbildschirm denjenigen des Versorgungsnetzes entsprechen und dass der Leitungsschalter der Schweißmaschine auf „0“ ist. Das Schweißgerät darf nur an Speisenetze anschließen, deren Nullleiter wirklich an der Erde angeschlossen ist. Diese Anlage wurde für eine Nennspannung von V.230 50/60Hz geplant. Sie kann in jedem Fall problemlos mit Spannungen von V.220 und V.240 50/60Hz arbeiten. Die Netzanschlüsse müssen mit dem mit der Anlage mitgelieferten dreipoligen Kabel erfolgen, darunter:

- 2 Leiter zum Maschinenanschließen an das Versorgungsnetz bestimmt sind,
- der 3, GELB - GRÜNE Leiter für die ERDUNG vorgesehen ist.

Das Speisekabel mit einem normierten Stecker (2p+1) mit passender Stromfestigkeit verbinden und eine Netzsteckdose mit Abschmelzsicherung oder mit IS - Schalter vorsehen, der Erdungsendverschluß soll mit dem Endseil (GELB - GRÜN) der Zuleitung verbunden werden.

NOTE 1: Eventuelle Verlängerungen des Speisekabels sollen einen passenden Durchmesser aufweisen, der keinesfalls kleiner sein darf als der des serienmäßig gelieferten Kabels.

NOTE 2: Aufgrund der bekanntermaßen instabilen Stromspannung, wie sie von Motorgeneratoren erzeugt wird, sollte das Schweißgerät nicht an eine solche Anlage angeschlossen werden.

WARNUNG: Beim Gebrauch dieser Maschine unter stärkerem Schweißstrom, könnte die Maschine den entnommenen Wert aus dem Stromnetz von 16 A übersteigen. In so einem Fall ist es notwendig die gewöhnlichen Kontaktstifte durch die eines Industriesteckers auszutauschen, die einer Sicherung von 20 A entsprechen! Dieser Sicherung müssen gleichzeitig auch die Durchführung und Sicherung der Stromleitungen angepasst werden.

Eine weitere Möglichkeit des Anschlusses wäre die Verwendung eines festen Anschlusses zu einer selbstständigen Leitung (diese Leitung muss durch einen Schutzschalter oder eine Sicherung von maximal 25 A gesichert werden), oder durch den Anschluss einer Maschine für Dreiphasenstrom 3x400/230 V TN-C-S (TN-S). Im Falle eines Anschlusses an den Dreiphasenstrom muss ein Stecker mit fünf Kontaktstiften für 32 A verwendet werden. Der Fasenleiter - schwarz (braun) wird in den Kontaktstiften an eine Klemme angeschlossen, die durch (L1, L2 oder L3) gekennzeichnet ist. Der Nullleiter - blau wird in den Kontaktstiften an die Klemme, die durch (N) gekennzeichnet ist angeschlossen und der grüngelbe Schutzleiter wird an die Klemme, die durch (Pe) gekennzeichnet ist angeschlossen. Ein derart bearbeitetes Anschlusskabel der Maschine kann in eine Dreifasensteckdose angeschlossen werden, die durch einen Schutzschalter

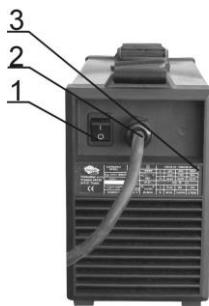


Bild 1 A



Bild 1 B

oder eine Sicherung für maximal 25 A gesichert ist.

ACHTUNG! Es darf nicht zu einem Anschluss der Maschine an eine Dreieckspannung dh. eine Spannung zwischen zwei Phasen kommen! Diese Änderungen dürfen nur durch berechtigte Personen mit einer elektrotechnischen Qualifikation durchgeführt werden.

In der **Tabelle 2** sind die empfohlenen Stromfestigkeitswerte der trägen Leitungssicherungen angegeben, welche je nach dem höchsten, von der Schweißmaschine abgegebenen Nennstrom und je nach der Speisungsnennspannung zu wählen sind.

Tabelle 2

Schweißmaschine	165	190
I Max 45%	160 A	180 A
Installierte Leistung	5 kVA	8,1 kVA
Absicherung	16 A	20 A
Netzkabel Querschnitt	3x2,5 mm ²	3x2,5 mm ²
Massekabel Querschnitt	16 mm ²	25 mm ²

Tabelle 3

Verlängerungskabel	Querschnitt
1-20 m	2,5 mm ²

Bedienungselemente

BILD 1 A

Position 1 Hauptschalter. In der Stellung „0“ ist die Schweißmaschine ausgeschaltet.

Position 2 Speisungszuleitungskabel.

Position 3 Herstellungsschild.

BILD 1 B

Position 4 Einstellungspotentiometer für Schweißstrom.

Position 5 TERMOSTAT gelbes Signallicht. Wenn dieses leuchtet, läuft die Funktion Abbrechen bei der Übererwärmung, weil das Arbeitszykluslimit überschritten wurde. Warten Sie ein paar Minuten, bis die Kontrolllampe erlischt. Die Maschine schaltet automatisch nach der Erlösung der Kontrolllampe ein.

Position 6 VERSORGUNG grünes Signallicht. Wenn dieses Licht leuchtet, ist die Schweißmaschine eingeschaltet und zum Schweißen vorbereitet.

Position 7 Umschalter der Methode MMA / TIG.

Position 8 Umschalter der Fernbedienung.

Position 9 Schnellkupplung Plus Pol.

Position 10 Konnektor der Fernbedienung.

Position 11 Schnellkupplung Minus Pol.

Schweißkabelanschluss


Bei ausgeschaltetem Strom die Schweißkabel mit den Ausgangsklemmen (Pluspol - Minus-

pol) der Schweißmaschine verbinden und sie dabei an die Schweißzange und an die Erde nach der für die eingesetzte Elektrode vorgesehenen Polung anschließen.

Bild 2



Bild 3

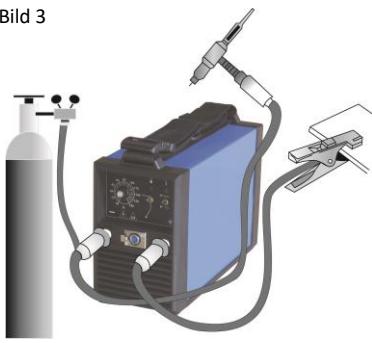

Den Anweisungen der Elektrodenhersteller nach sollen die Schweißkabel so kurz wie möglich, nah und am Boden oder nicht weit von dem Boden gelegt werden.

SCHWEISSSTÜCK

Das Schweißstück ist immer zu erden, um elektromagnetische Emissionen zu reduzieren. Dabei darauf achten, dass die Erdung dem Bediener und den Elektro-Apparaten keine Schäden anrichtet.

Im Falle von Erdung ist das Schweißstück mit dem Masseschacht direkt zu verbinden. In Ländern, wo das verboten ist, das Schweißstück mittels passender Kondensatoren den Nationalen Vorschriften gemäß erden.

SCHWEISSPARAMETER

In der Tabelle 4 sind Anweisungen über die Wahl einer passenden Elektrode je nach den zu schweißenden Stärken zu lesen. Hier sind auch

die Stromwerte zusammen mit den entsprechend einzusetzenden Elektroden zum Schweißen von Massenstahl und niedrig legiertem Stahl angegeben. Es handele sich um Richtwerte, für eine zweckorientiert Wahl sich an den Anweisungen der Elektrodenhersteller halten.

Schweißstelle, Schweißnaht, Stärke und Abmessungen des Schweißstücks bestimmen den einzustellenden Strom.

Die einzustellende Stromstärke ändert innerhalb des Regelbereichs der Tabelle 5 und wird so bestimmt:

- hoch beim Flachschweißen, Flach-Stirn-schweißen und Vertikal-Aufwärtsschweißen,
- mittelmäßig beim Überkopfschweißen,
- niedrig bei Fallnahtschweißen und bei Zusammenschweißen von vorgewärmten Schweißstückchen.

Tabelle 4

Schweißstärke (mm)	Elektrode (mm)
1,5 - 3	2
3 - 5	2,5
5 - 12	3,25
12 <	4

Tabelle 5

Elektrode (mm)	Strom (A)
1,6	30-60
2	40-75
2,5	60-110
3,25	95-140
4	140-190
5	190-240
6	220-330

Durch die folgende Formel ist der mittelmäßige, annähernde Richtwert des Stromes zu ermitteln, der beim Schweißen von Elektroden für Normstahl in Frage kommt:

$$I = 50 \times (\varnothing_e - 1)$$

wo:

I = Stärke des Schweißstromes

\varnothing_e = Elektrodendurchmesser


Beispiel:

Elektrodendurchmesser 4 mm

$$I = 50 \times (4 - 1) = 50 \times 3 = 150A$$

Haltung der Elektrode beim Schweißen:

Bild 4

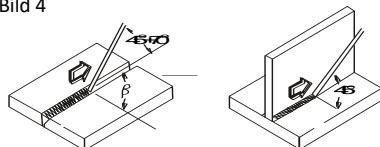

Materialvorbereitung:

In der Tabelle 6 sind die Werte für Materialvorbereitung angegeben. Die Abmessung entnehmen Sie dem Bild 5.

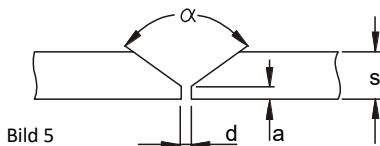


Bild 5

Tabelle 6

s (mm)	a (mm)	d (mm)	α (°)
0-3	0	0	0
3-6	0	s/2 (max)	0
3-12	0-1,5	0-2	60

Schweißung durch Methode TIG

Die Schweißinverter ermöglichen die Schweißung durch Methode TIG mit Berührungsstart. Die Methode TIG ist sehr effektiv vor allem beim Schweißen von den Rostfreistählen.

Schalten Sie den Umschalter in die Lage für Methode TIG.

Anschluss von Schweißbrenner und Kabel:

Anschließen Sie den Schweißbrenner an Minuspol und Erdungskabel an Pluspol - direkte Polarität.

Auswahl und Vorbereitung der Wolfram-elektrode:

In der Tabelle 7 sind die Werte des Schweißstromes und Durchmesser für Wolframelektrode mit 2 % Thorium angegeben - rote Markierung der Elektrode.

Tabelle 7

Durchmesser der Elektrode (mm)	Schweißstrom (A)
1,0	15-75
1,6	60-150
2,4	130-240

Die Wolframelektrode bereitet Sie gemäß den Wert in der Tabelle 8, Bild 6 vor.

Bild 6

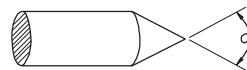


Tabelle 8

α (°)	Schweißstrom (A)
30	0-30
60-90	30-120
90-120	120-250

Das Schleifen der Wolframelektrode:

Durch die richtige Wahl der Wolframelektrode und ihre richtige Vorbereitung beeinflussen wir die Eigenschaften des Schweißbogens, Schweißgeometrie und Lebensdauer der Elektrode. Die Elektrode ist in Längsrichtung fein zu Schleifen, wie abgebildet 7.

Das Bild 8 stellt den Einfluss des Elektrodeschleifens auf ihre Lebensdauer dar.

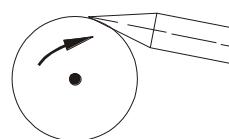


Bild 7

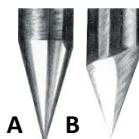


Bild 8

Bild 8A - feines und gleichmäßiges Schleifen der Elektrode in Längsrichtung - Lebensdauer bis 17 Stunden.

Bild 8B - grob und unregelmäßiges Schleifen in Querrichtung - Lebensdauer 5 Stunden.

Die Parameter für den Einflussvergleich von verschiedenen Schleifearten der Elektroden sind angegeben mit Benutzung:

HF Bogenzündung, Elektrode Ø 3,2 mm, Schweißstrom 150 A und Schweißmaterial Rohr.


Schutzgas:

Für das Schweißen durch Methode TIG muss man Argon mit Sauberkeit von 99,99% benutzen. Die Durchflussmenge entnehmen Sie der Tabelle 9.

Tabelle 9

Schweißstrom (A)	\varnothing der Elektrode (mm)	Schweißdüse		Gasdurchfluss (l/min)
		n (°)	\varnothing (mm)	
6-70	1,0	4/5	6/8,0	5-6
60-140	1,6	4/5/6	6,5/8,0/9,5	6-7
120-240	2,4	6/7	9,5/11,0	7-8

Haltung des Schweißbrenners beim Schweißen:

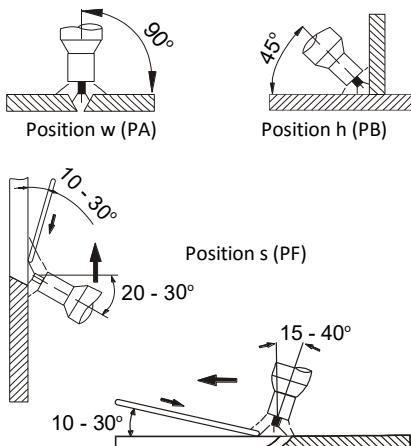

Grundmaterialvorbereitung:

In der Tabelle 10 sind die Werte für Materialvorbereitung angegeben. Die Abmessung entnehmen Sie dem Bild 9.

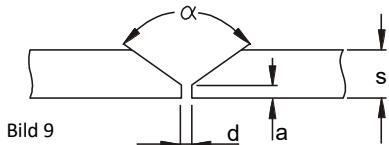


Tabelle 10

s (mm)	a (mm)	d (mm)	α (°)
0-3	0	0	0
3	0	0,5 (max)	0
4-6	1-1,5	1-2	60

Grundregeln beim Schweißen durch Methode TIG:

1. Sauberkeit - der Schweißbereich beim Schweißen muss entfettet sein, entölt und befreit von allen anderen Unsauberkeiten.

Es muss man auch auf die Sauberkeit des Zusatzmaterials und die Sauberkeit der Schweißhandschuhe beim Schweißen achten.

2. Zustellung von Zusatzmaterial - um die Oxydation zu vermeiden, muss das abgeschmolzene Ende des Zusatzmaterials immer unter Schutz vom aus der Düse herausfliegenden Gas sein.
3. Der Typ und Durchmesser der Wolframelektrode - ist gemäß der Stromgröße, Polarität, Grundmaterial und Zusammensetzung des Schutzgases auszuwählen.
4. Das Schleifen der Wolframelektrode - Schärfen der Spitze sollte in Längsrichtung erfolgen. Je kleiner die Rauigkeit der Spitzenoberfläche ist, desto ruhiger der elektrische Bogen brennt und Lebensdauer der Elektrode ist damit länger.
5. Schutzgasmenge - muss man dem Schweißart anpassen, bzw. dem Ausmaß vom Gasdüse.

Nach der Schweißbeendigung muss das Gas genügend lange strömen, damit Material und Elektrode vor der Oxydation geschützt wurden.

Typische Fehler TIG beim Schweißen und ihr Einfluss auf Schweißnahtqualität

Schweißstrom ist überaus:

Niedrig: unstabiler Schweißbogen

Hoch: die Beschädigung der Elektroden spitze führt zur unruhigen Bogenbrennung.

Weiter können die Fehler durch falsche Schweißbrennerführung und falsche Zustellung von Zusatzmaterial verursacht werden.

Vor dem schweißen

WICHTIG: Vor dem Anlaufen der Schweißmaschine immer kontrollieren, dass die Netzsspannung und die Netzfrequenz denen an dem Maschinenschild entsprechen.

Schweißstrom mittels des Schaltfeld- oder Ferpotentiometers (Pos. 4, Bild A)

Den VERFAHREN - Umschalter (Pos. 6, Bild A) auf die zum durchzuführenden Schweißen geeignete Stellung positionieren.

Die Schweißmaschine in Gang setzen und dabei den Leitungsschalter (Pos. 1, Bild A) auf Pos. 1 stellen.

Die grüne Kontroll-Lampe (Pos. 5, Bild A) meldet, dass die Schweißmaschine unter Spannung und betriebsbereit ist.

Instandhaltung

VORSICHT: Vor jeglichen Wartungsarbeiten im Generatorinnern Strom ausschalten.

Ersatzteile

Die Originalersatzteile sind speziell für unsere Anlage gedacht. Andere Ersatzteile können zu Leistungsänderungen führen und die Sicherheit der Maschine beeinträchtigen.

Für Schäden, die auf den Einsatz von Nicht-Originalersatzteilen zurückzuführen sind, lehnen wir jegliche Verantwortung ab.

GENERATOR

Die vorliegenden Schweißmaschinen sind statisch Folgerdenmaßen:

- Entfernen von Schmutz- und Staubpartikeln aus dem Generatorinnern mittels Druckluft.
- Elektrokomponenten mit Luftstrahl nicht direkt belüften, um keine Schaden anzurichten.
- Periodische Inspektion zur Ermittlung von abgenutzten Kabeln oder von lockeren Verbindungen, die Überhitzungen verursachen.

Fehlersuche und Fehlerbeseitigung

Die meisten Störungen treten an der Zuleitung ein. Gegebenenfalls so vorgehen wie folgt:

1. Die Werte der Linienspannung kontrollieren,
2. Prüfen, ob die Netzabschmelzsicherungen durchgebrannt oder locker sind
3. Das Netzkabel auf seine einwandfreie Verbündung mit dem Stecker oder mit dem Schalter kontrollieren
4. Prüfen, ob
 - der Hauptschalter der Schweißmaschine
 - die Wandsteckdose
 - der Generatorschalter defekt ist.

NOTE: Bei Schäden am Generator sich an geschultes Fachpersonal oder an unseren

Kundendienst wenden. Ausgezeichnete technische Kenntnisse sind hier erforderlich.

Zusammenbau und Zerlegen des Schweißgeräts

Folgendermaßen vorgehen:

- Die 4 Schrauben lösen, die die Rück- und die Vorderwand befestigen.
- Die 2 Schrauben lösen, die den Griff befestigen.

Zum Zusammenbau des Schweißgeräts in umgekehrter Reihenfolge vorgehen.

Ersatzteilebestellung

Für die Problemlosebestellung der Ersatzteilen geben Sie an:

- Bestellnummer des Teiles:
- Benennung
- Maschinentyp
- Speisespannung und Frequenz angegebene auf dem Produktionschild
- Herstellungsnummer der Maschine

BEISPIEL: 1 Stk Bestell. Nr. 30451 Ventilator SUNON für Maschine 165, 1x230 V 50/60 Hz, Herstellungsnummer...

ПО - РУССКИ

Введение	42
Описание	42
Технические данные	43
Ограничения в эксплуатации	43
Правила безопасности	43
Монтаж	45
Подключение к питающей сети	46
Органы управления	47
Подключение сварочных кабелей	47
Установка сварочных параметров	48
Перед началом сварки	50
Техническое обслуживание	51
Предупреждение о возможных проблемах и их отстранение	51
Последовательность при сборке и разборке сварочного агрегата	51
Заказ запасных частей	51
Использованные графические символы ..	64
Перечень запасных частей	65
Графические символы на заводской табличке	72
Электротехническая схема	73
Свидетельство по качеству и комплектности изделия	74

Введение

Уважаемый покупатель, благодарим Вас за доверие и за покупку нашего изделия.



Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно прочтите все правила, приведенные в этой инструкции.

Для самого оптимального и долгосрочного использования необходимо строго соблюдать инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию здесь приведенные. В ваших интересах, мы Вам рекомендуем, чтобы техническое обслуживание и возможные отстранения неполадок Вы поручили нашему сервисному центру, так как мы имеем доступное соответствующее оборудование и специально обученный персонал. Все наши машины и оборудование являются результатом длительных разработок. Поэтому мы оставляем за собой право регламентировать их производство и оснащение.

Описание

165 и 190 являются профессиональными сварочными инверторами, предназначенными для сварки методами MMA (электрод с покрытием) и TIG с контактным стартом (сварка в защитной атмосфере неплавящимся электродом). Следовательно, это генераторы сварочного тока с крутой характеристикой. Инверторы выполнены как переносные генераторы сварочного тока. Инверторы снабжены лямкой для облегчения ношения.

Сварочные инверторы 165 и 190 сконструированы с использованием высокочастотного трансформатора с ферритовым сердечником, транзисторами и оснащены электронными функциями HOTSTART (для более легкого зажигания дуги) и ANTISTICK (препятствует прилипанию электрода).

Сварочные инверторы 165 и 190 прежде всего предназначены для использования в производстве, в обслуживании и при монтаже. Сварочные инверторы соответствуют надлежащим нормам и предписаниям Европейского Сообщества и Чешской республики.

Таблица 1

Технические данные		165	190
Входное напряжение 50 Hz	V	1x230	1x230
Диапазон сварочного тока	A	10-160	10-180
Напряжение холостого хода	V	88	88
Коэффициент нагрузки 45%	A	160	180
Коэффициент нагрузки 60%	A	120	150
Коэффициент нагрузки 100%	A	95	110
Электрозащита	A	16	20
Степень защиты		IP 23 S	IP 23 S
Размеры D x Ш x В	мм	330x143x245	350x143x245
Вес	kg	5,7	6,1

Ограничения в эксплуатации

(EN 60974-1)

Использование сварочного инвертора является типичным прерывистым, когда используется самое продуктивное время рабочего периода для сварки и период покоя для распределения сварных частей, подготовительных операций и т.д. Эти сварочные инверторы сконструированы абсолютно безопасно по отношению к нагрузке max. 160 и 180 номинального max. 140, 160 и 180 А номинального тока при рабочем цикле 45% от общего времени их использования. Инструкции приводят продолжительность нагрузки в 10 минутовом цикле. За 30% рабочий цикл нагрузки принимаются 3 минуты из десяти минутового часового интервала. Если разрешенный рабочий цикл превышен, то вследствие небезопасного перегревания цикл будет прерван термостатом, в интересе охраны компонентов сварочного инвертора. Это действие сопровождено зажиганием индикатора желтого термостатного сигнального света на передней панели управления инвертора. Через несколько минут, когда дойдет к повторному охлаждению инвертора и выключится желтый сигнальный свет, инвертор готов к дальнейшему использованию. Сварочные инверторы сконструированы в соответствии со степенью защиты IP 23 S.

Правила безопасности

Сварочные инверторы 165 должны использоваться только для сварки, а не в иных целях. Их обслуживание разрешено только специально обученным и опытным

лицам. Оператор должен соблюдать нормы CEI 26-9-CENELEC 4D407, EN 050601, 1993, EN 050630, 1993 а также все инструкции по безопасности, чтобы было обеспечена его безопасность и безопасность третьей стороны.

ПРОФИЛАКТИКА ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ШОКОМ



- Не проводите ремонтные работы инвертора при его эксплуатации и если он включен в электросеть.
- Перед началом любого технического обслуживания или ремонтных работ отключите инвертор от электросети.
- Убедитесь в том, что инвертор правильно заземлен.
- Сварочные инверторы должны обслуживаться и эксплуатироваться только квалифицированным персоналом
- Все подключения должны отвечать действующим инструкциям и нормам EN 332000-5-54, EN 60974-1 и инструкциям по предотвращению травм.
- Не сваривайте при повышенной влажности, во влажной среде или при дожде.
- Не сваривайте с изношенными или поврежденными сварочными кабелями. Всегда контролируйте сварочную горелку, сварочные и питающие кабели и убедитесь, что их изоляция не повреждена, или провода не увольнены в местах соединения.
- Не сваривайте со сварочной горелкой и со сварочными и питающими

- кабелями, которые имеют недостаточное поперечное сечение.
- Если горелка или кабели перегрелись, прекратите сварку, чтобы не допустить быстрого изнашивания изоляции.
 - Никогда не прикасайтесь к частям электрического контура под напряжением. После использования осторожно отключите сварочную горелку от инвертора и воспрепятствуйте контакту с заземленными частями.

ПРОДУКТЫ ГОРЕНИЯ И ГАЗЫ ПРИ СВАРКЕИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ



- Обеспечьте чистую рабочую поверхность и вытяжку всех газов, образуемых во время сварки, главное в замкнутом пространстве.
- Разместите сварочный агрегат в хорошо проветриваемом помещении.
- Отстраните весь лак, примеси и жиры, которые покрывают части, предназначенные для сварки, чтобы предотвратить выделение токсичных газов.
- Рабочие помещения всегда хорошо проветривайте. Не сваривайте в местах, где есть подозрение на утечку природного или иных взрывоопасных газов, или поблизости двигателей сжигания.
- Не подносите сварочное оборудование к ваннам, предназначенным для отстранения жиров и где используются горючие вещества, и существуют пары трихлорэтилена или иного растворителя, потому что сварочная дуга и производимое ультрафиолетовое излучение с этими парами реагируют и образуют высоко токсичные газы.

ЗАЩИТА ПЕРЕД ИЗЛУЧЕНИЕМ, ОЖОГАМИ И ШУМОМ



- Никогда не используйте разбитые или дефектные защитные маски.
- Размещайте прозрачное стекло перед защитным темным стеклом с целью его предохранения.
- Защищайте свои глаза специальным шлемом сварщика, снабженным

защитным темным стеклом (степень защиты DIN 9 - 14).

- Не смотрите на сварочную дугу без надлежащего защитного щита или шлема.
- Не сваривайте прежде, чем убедитесь, что все люди поблизости надлежащим образом защищены.
- Сразу же отстраните испорченное защитное темное стекло.
- Будьте внимательны, чтобы глаза поблизости находящихся лиц не пострадали от ультрафиолетовых лучей, производимых сварочной дугой.
- Всегда используйте защитную одежду, соответствующую рабочую обувь, очки с небьющимися стеклами и рукавицы.
- Используйте защитные наушники или ушные вкладыши.
- Используйте кожаные рукавицы, чтобы избежать ожогов и царапин при манипуляции с материалом.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПОЖАРА И ВЗРЫВА



- Отстраните из рабочего пространства горючие вещества.
- Не сваривайте поблизости горючих материалов или жидкостей, или в помещении со взрывчатыми газами.
- Не носите одежду из тканей, пропитанных маслом и жиром, потому что искры могли бы вызвать пожар.
- Не сваривайте материалы, которые содержали горючие вещества или материалы, которые при нагревании выделяют токсичные или горючие пары.
- Не сваривайте прежде, чем узнаете, какие вещества в материалах содержались. Даже незначительное количество горючего газа или жидкости может повлечь за собой взрыв.
- Никогда не используйте кислород к выдувке контейнеров.
- Избегайте сваривания в помещениях и обширных пустых внутренних пространствах, в которых бы могли присутствовать природный или иной взрывчатые газы.
- Имейте рядом с Вашим рабочим местом огнетушитель.

- Никогда не используйте кислород в сварочной горелке, а только всегда инертные газы и их смеси.

ОПАСНОСТИ, СВЯЗАННЫЕ С ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЧЕСКИМ ПОЛЕМ



- Электромагнитное поле, образующееся при сварке, может быть опасно для людей с кардиостимуляторами, приборами для глухих и подобными аппаратами. Приближение к подключенному инвертору эти люди должны консультировать со своим врачом.
- Не приближайте к инвертору наручные часы, носители магнитной информации, настенные часы и т.д., во время его эксплуатации. В результате воздействия магнитного поля могло бы дойти к длительному повреждению этих приборов.
- Сварочные инверторы отвечают установленным требованиям согласно инструкции о электромагнитной совместимости (EMC). В основном соответствуют техническим предписаниям согласно нормы EN 60974-10. Предусматривается их широкое использование во всех промышленных областях, но не предназначены для домашнего использования! В случае их использования в иных помещениях, нежели в промышленных, могут существовать необходимые специальные меры предосторожности (см. EN 60974-10). Если дойдет к электромагнитным перебоям, обязанностью пользователя является решение возникшей ситуации.

СЫРЬЕ И ОТХОДЫ



- Эти инверторы изготовлены из материалов, которые не содержат токсические или ядовитые для пользователя вещества.
- Во время ликвидационной фазы инвертор должен быть разложен на составные части, а его отдельные компоненты должны быть разделены в зависимости от типа материала, из которого были изготовлены.

МАНИПУЛЯЦИЯ И СКЛАДИРОВАНИЕ СЖАТЫХ ГАЗОВ



- Всегда избегайте контакта между кабелями, переносящими сварочный ток и баллонами с сжатым газом и их системой складирования.
- Всегда закрывайте вентили на баллонах с сжатым газом, если их в этот момент не используете.
- Вентили на баллоне инертного газа должны быть полностью открыты в момент его использования.
- Должна быть повышенная осторожность при действиях с баллонами сжатого газа, чтобы воспрепятствовать повреждениям или травмам.
- Не пытайтесь сами наполнять баллоны сжатым газом, всегда используйте соответствующие регуляторы и снижение давления.
- Если хотите получить дальнейшие информации, то консультируйте правила техники безопасности, связанные с использованием сжатых газов согласно норм EN 07 83 05 и EN 07 85 09.

Монтаж

Место монтажа для инверторов должно быть тщательно взвешено, чтобы была обеспечена безопасная и, в каждом случае, отвечающая требованиям эксплуатация. Пользователь отвечает за монтаж и пользование инвертором в соответствии с предписаниями производителя, приведенными в этой инструкции. Производитель не отвечает за ущербы, возникшие в результате не профессионального использования и обслуживания. Инверторы необходимо беречь от влажности и дождя, механического повреждения, сквозного ветра и возможной вентиляции соседних приборов, чрезмерного перенапряжения и грубой манипуляции. Перед монтажом сварочного инвертора пользователь должен взвесить возможные электромагнитные проблемы на рабочем месте, главное, советуем Вам избегать монтажа сварочного инвертора поблизости:

- сигнальных, контрольных и телефонных кабелей
- радио и телевизионных переносчиков и приемников

- компьютеров, контрольного и измерительного оборудования
- предохранительного и защитного оборудования

Лица с кардиостимуляторами, аппаратами для глухих и подобными, должны консультировать со своим врачом доступ к оборудованию при его эксплуатации. При монтаже оборудования рабочее пространство должно отвечать степени защиты IP 23 S. Эти инверторы охлаждаются посредством принудительной циркуляции воздуха и поэтому должны быть размещены на таком месте, где воздух может между ними легко струиться.

Подключение к питающей сети

Перед подключением сварочного инвертора к питающей сети убедитесь, что величина и частота напряжения в сети соответствуют напряжению на заводской табличке инвертора и, что главный выключатель сварочного инвертора находится в позиции «0».

Используйте только оригинальный штепсель инвертора для подключения к электросети. Если хотите штепсель заменить, то следуйте согласно следующих инструкций:

- для подключения инвертора к питающей сети необходимы 2 подводящих провода
- третий, ЖЕЛТО-ЗЕЛЕНОГО цвета, используется для заземления

Подключите нормализованный штепсель (2Ф+з) соответствующей величины нагрузки к приводящему кабелю.

Подключите нормализованный штепсель (2Ф+з) соответствующей величины нагрузки к приводящему кабелю. Электрическая штепсельная розетка должна быть защищена предохранителями или автоматическим выключателем. Заземляющий контур инвертора должен быть связан с заземляющими распределителями (ЖЕЛТО-ЗЕЛЕНЫЙ провод).

Таблица 2 показывает рекомендуемые величины электрозащиты входного напряжения при max. номинальной нагрузке инвертора.

Таблица 2

Тип инвертора	165	190
Ток Max	160 A	180 A
Установленная мощность	5 kVA	8,1 kVA
Защита напряжения	16 A	20 A
Питающий кабель-поперечное сечение	3x2,5 mm ²	3x2,5 mm ²
Заземляющий кабельпоперечное сечение	16 mm ²	25 mm ²

Таблица 3

Удлинительный кабель	Поперечное сечение
1-20 м	2,5 mm

ОСТОРОЖНО: При более высоком сварочном токе потребление из сети может превысить 16 A. Эксплуатируя станок с повышенным сварочным током, необходимо заменить приводящую вилку индустриальной, оснащенной защитой на 20 A! Настоящему значению защиты должны соответствовать параметры и защита электропредохранительной сети.

Альтернативные способы подключения: стационарное подключение к автономной проводке (такая проводка должна быть оснащена защитой или предохранителем макс. 25 A) или подключение станка к трехфазной сети 3x 400 / 230 V TN-C-S (TN-S). При подключении к трехфазной сети необходимо использовать пятиконтактную вилку на 32 A. Черный (коричневый) фазовый проводник подсоединить в вилке к одному из обозначенных зажимов (L1, L2, L3). Зануляющий провод (синий) подсоединить в вилке к зажиму, обозначенному (N), а желто-зеленый защитный проводник подсоединить к зажиму (Pe). Таким образом подготовленный приводящий кабель станка можно подключить к трехфазной розетке, оснащенной защитой или предохранителем макс. 25 A.

Внимание! Станок ни в коем случае не должен подключаться к междуфазному напряжению, т. е. к напряжению между двумя фазами! Станок может быть поврежден!

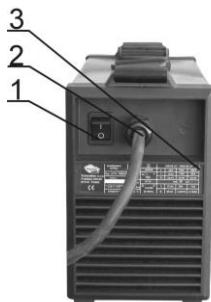


Рисунок 1 А



Рисунок 1 В

Вышеописанные действия может выполнять только уполномоченный работник с электротехнической квалификацией.

Органы управления

РИСУНОК 1 А

Позиция 1 Главный выключатель. В позиции «0» сварочный инвертор выключен.

Позиция 2 Питающий кабель.

Позиция 3 Заводская табличка.

Позиция 4 Потенциометр для установки сварочного тока.

Позиция 5 THERMOSTAT - желтая сигнальная лампочка. Если загорится, то это означает, что включилась функция отключения при перегреве, потому что был превышен лимит рабочего цикла. Подождите несколько минут, прежде чем начнете снова сваривать. После выключения контрольной лампочки инвертор автоматически включится.

Позиция 6 ГЕНЕРАТОР - зеленая сигнальная лампочка. Если горит эта лампочка, значит сварочный инвертор включен и готов к сварке.

Позиция 7 Переключатель сварочного метода MMA/TIG (только инверторы 165).

Позиция 8-9 Быстroredействующая муфта - штепсельное гнездо

РИСУНОК 1 В

Позиция 8 Переключатель дистанционного управления

Позиция 9-11 Быстroredействующая муфта - штепсельное гнездо.

Позиция 10 Разъём дистанционного управления.

Подключение сварочных кабелей


К инвертору, отключенному от сети, подключите сварочные кабели (положительный и отрицательный), электрододержатель и заземляющий кабель с правильной полярностью для соответствующего типа электрода (рисунок 2). Подберите полярность заданную производителем. Сварочные кабели должны быть как можно кратчайшими, близко один к другому и расположены на уровне пола или близко от него.

Рисунок 2



СВАРНАЯ ЧАСТЬ

Материал, который будет свариваться, должен быть всегда сопряжен с землей, чтобы отразилось электромагнитное излучение. Значительное внимание должно уделяться тому, чтобы заземление свариваемого материала не повышало угрозу травм или повреждений иного электрического оборудования.

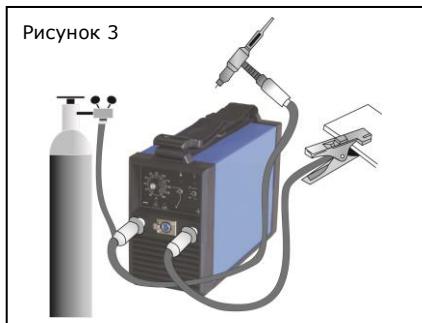

Установка сварочных параметров

СВАРКА ЭЛЕКТРОДОМ С ПОКРЫТИЕМ

Поставьте переключатель метода сварки в позицию для метода MMA - электрод с покрытием.

В таблице 4 приведены общие данные для выбора электрода в зависимости от его диаметра и толщины основного материала. Параметры примененного тока выражены в таблице с соответствующими электродами для сварки обычной стали и низколегированных сплавов. Эти данные не имеют абсолютной величины и являются исключительно справочными. Для точного выбора пользуйтесь инструкциями, предлагаемыми производителем электролов. Примененный ток зависит от положения сварки и типа соединения, и увеличивается в зависимости от толщины и размеров свариваемой части.

Таблица 4

Толщина свариваемого материала (мм)	Диаметр электрода (мм)
1,5-3	2
3-5	2,5
5-12	3,25
>12	4

Таблица 5

Диаметр электрода (мм)	Сварочный ток (A)
1,6	30-60
2	40-75
2,5	60-110
3,25	95-140
4	140-190
5	190-240
6	220-330

Примененная сила тока для различных диаметров электролов отражена в таблице 5, а для различных типов сварки являются данные:

- Высокие для горизонтальной сварки
- Средние для сварки на уровне головы
- Низкие для сварки в вертикальном направлении вниз и для соединения малых предварительно нагретых кусков

Приблизительные показания среднего тока, применяемого при сварке электролов для обычной стали, даны следующей формулой:

$$I = 50 \times (\varnothing e - 1)$$

Где:

I = сила сварочного тока


e = диаметр электрода

Например:

Для электрода с диаметром 4 мм

$$I = 50 \times (4 - 1) = 50 \times 3 = 150 \text{ A}$$

Положение электрода при сварке:

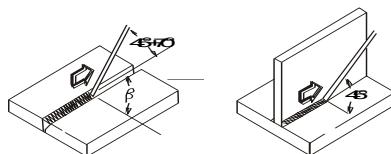

Подготовка основного материала:

В таблице 6 приведены данные для подготовки материала. Размеры определите согласно рисунка 4.

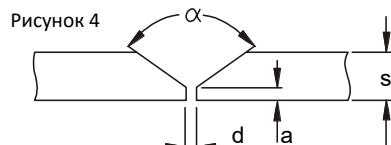


Таблица 6

s (мм)	a (мм)	d (мм)	α (°)
0-3	0	0	0
3-6	0	s/2 (max)	0
3-12	0-1,5	0-2	60

СВАРКА МЕТОДОМ TIG

Сварочные инверторы 165 и 190 позволяют сваривать методом TIG с контактным стартом. Метод TIG является очень эффективным главным образом для сварки нержавеющих сталей. Поставьте переключатель метода сварки в позицию для метода TIG.

Подключение сварочной горелки и кабеля:

Подключите сварочную горелку к минусовому полюсу а заземляющий кабель к плюсовому полюсу - прямоточная полярность (рисунок 3).

Выбор и подготовка вольфрамового электрода:

В таблице 7 приведены величины сварочного тока и диаметра для вольфрамового электрода из 2% тория - красное обозначение электрода.

Таблица 7

Диаметр электрода (мм)	Сварочный ток (A)
1,0	15-75
1,6	60-150
2,4	130-240

Вольфрамовый электрод подготовьте согласно параметров, приведенных в таблице 8 и рисунка 5.

Рисунок 5



Таблица 8

α (°)	Сварочный ток (A)
30	0-30
60-90	30-120
90-120	120-250

Заточка (шлифовка) вольфрамового электрода:

Правильным выбором вольфрамового электрода и его подготовкой окажет влияние на характеристики сварочной дуги, геометрию сварочного шва и срок службы электрода. Электрод необходимо тонко шлифовать в продольном направлении согласно рисунка 7.

Рисунок 8 показывает влияние шлифовки электрода на его срок службы.

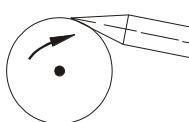


Рисунок 6

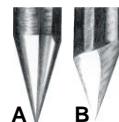


Рисунок 7

Рисунок 7A - тонкая и равномерная шлифовка электрода в продольном направлении - износостойкость даже 17 часов.

Рисунок 7B - грубая и неравномерная шлифовка в поперечном направлении - износостойкость 5 часов.

Параметры для сравнения влияния способа шлифовки электрода приведены с использованием:

НФ зажигания электрической дуги, электрода Ø 3,2 мм, сварочного тока 150 А и сварочного материала – трубы.


Защитный газ:

При сварке методом TIG необходимо использовать Аргон чистотой 99,99%. Расход газа определите по таблице 9.


Таблица 9

Сварочный ток (A)	Диаметр электрода (мм)	Мундштук сварочной горелки		Расход газа (л/мин)
		n (°)	\varnothing (мм)	
6-70	1,0	4/5	6/8	5-6
60-140	1,6	4/5/6	6,5/8/9,5	6-7
120-240	2,4	6/7	9,5/11	7-8


Положение сварочной горелки при сварке:

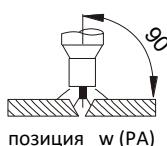

позиция w (PA)

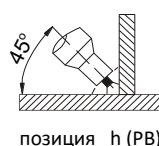

позиция h (PB)

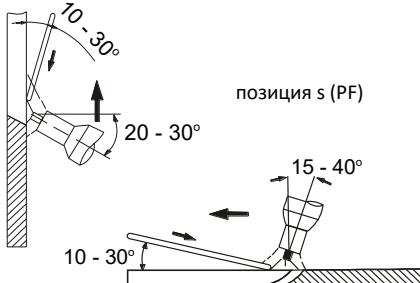

Подготовка основного материала:

В таблице 10 приведены величины для подготовки материала. Размеры определите по рисунку 8.

Рисунок 8

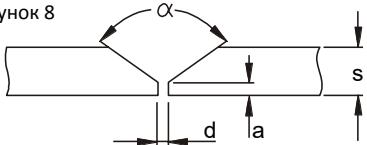


Таблица 10

s (mm)	a (mm)	d (mm)	α (°)
0-3	0	0	0
3	0	0,5 (max)	0
4-6	1-1,5	1-2	60

Основные правила при сварке методом TIG:

- Чистота - место сварочного шва при сварке должно быть очищено от жира, масла и остальных загрязнений. Также необходимо следить за чистотой присадочного материала и рукавиц сварщика при сварке.
- Флюсование присадочного материала - чтобы предотвратить окисление, оплавляемая концовка присадочного материала всегда должен быть под охраной газа, вытекающего из мунштука сварочной горелки.
- Тип и диаметр вольфрамовых электродов - необходимо выбирать в соответствии с величиной тока, полярностью, типа основного материала и состава защитного газа.
- Шлифовка вольфрамовых электродов – заточка концовки электрода должно быть в продольном направлении. Чем незаметнее шероховатость поверхности

концовки электрода, тем спокойнее горит электрическая дуга, и тем большая износостойкость электрода.

Количество защитного газа - необходимо приспособить типу сварки или размеру газового мунштука сварочной горелки. По окончании сварки газ должен течь достаточно долго по причине охраны материала и вольфрамового электрода от окисления.

Типичные ошибки TIG сварки и их влияние на качество сварочного шва

Сварочный ток слишком:

Низкий неустойчивый сварная дуга
высокий повреждение концовок вольфрамовых электродов приводят к неспокойному горению дуги.

Далее, могут быть ошибки, причиненные неправильным ведением сварочной горелки и неправильным флюсованием присадочного материала.

Перед началом сварки

ВАЖНО: перед включением сварочного инвертора сконтролируйте еще раз, если напряжение и частота электрического тока в сети соответствуют параметрам на заводской табличке инвертора.

- Настройте сварочный ток с использованием потенциометра (рисунок 1, поз. 2).
- С помощью главного выключателя включите сварочный инвертор (рисунок 1, поз. 5).
- Зеленая сигнальная лампочка показывает, что инвертор включен и готов к эксплуатации.

Техническое обслуживание

Предупреждение: Перед тем, как начнете проводить какойлибо контроль внутри инвертора отключите его от электрической сети!

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Оригинальные запасные части были специально предложены для инвертора. Использование не оригинальных запасных частей может повлечь за собой различия

в мощности или редуцировать предполагаемый уровень безопасности.
Производитель отказывается брать на себя ответственность за использование не оригинальных запасных частей.

ГЕНЕРАТОР СВАРОЧНОГО ТОКА

Так как эти системы являются полностью статическими, соблюдайте следующую последовательность:

- Регулярно отстраняйте накопившуюся грязь и пыль с внутренней части инвертора при помощи сжатого воздуха. Ненаправляйте воздушную струю прямо на электрические компоненты, чтобы избежать их повреждения.
- Регулярно проводите осмотры, чтобы обнаружить отдельные изношенные кабели или свободные соединения, которые являются причиной перегреваний и возможного повреждения инвертора.
- Необходимо проводить периодический ревизионный осмотр сварных инверторов не реже одного раза в год уполномоченным для этого работником согласно норм EN 331500, 1990 и EN 056030, 1993.

Предупреждение о возможных проблемах и их отстранение

Шнур питания, удлинительный кабель и сварочные кабели считаются наиболее частыми причинами проблем. В случае появления проблем поступайте следующим образом:

1. Сконтролируйте величину поставляемого напряжения в сети
2. Сконтролируйте, если шнур питания безупречно подключен к штепселью и главному выключателю
3. Сконтролируйте, если предохранители или автоматический выключатель в исправности
4. Если используете удлинительный кабель, то сконтролируйте его длину, сечение и подсоединение.
5. Сконтролируйте, если следующие части не являются неисправными:

- главный выключатель распределительной сети
- питательный штепсель
- главный выключатель инвертора

ПРИМЕЧАНИЕ: Невзирая на Ваше желаемое техническое умение, необходимое для ремонта генератора, советуем Вам, в случае его повреждения, контактировать обученный персонал и наше сервисное техническое отделение.

Последовательность при сборке и разборке сварочно-агрегата

Поступайте следующим образом:

- Вывинтите 2 винта на верхней стороне крышки и снимите ее.
- При сборке инвертора поступайте в обратной последовательности.

Заказ запасных частей

Для беспроблемного заказа запасных частей приводите:

1. Заказной номер детали
2. Название детали
3. Тип инвертора
4. Питающее напряжение и частоту колебаний, приведенные на заводской табличке
5. Заводской номер инвертора

НАПРИМЕР: 1 штука зак. номер 30451 вентилятор для инвертора 165, 1x 230V, 50/60 Hz, заводской номер...

Spis treści

Wstęp	52
Opis	52
Dane techniczne	53
Ograniczenia w zastosowaniu	53
Instrukcje bezpieczeństwa	53
Instalacja	56
Podłączenie do sieci	57
Sterowniki	57
Podłączenie przewodów spawalniczych ..	58
Ustawienie parametrów spawalniczych ..	59
Przed rozpoczęciem spawania	61
Konserwacja	61
Ostrzeżenia dot. możliwych problemów i ich usuwanie	62
Metoda demontowania i zamontowania obudów bocznych	62
Zamówienie części zamiennych	62
Udzielenie gwarancji	62
Zastosowane symbole graficzne	64
Lista części zamiennych	65
Symbole graficzne na tabliczce produkcyjnej	72
Schemat elektrotechniczny	73
Deklaracja Jakości i Kompletności	74

Wstęp

Szanowny Odbiorco. Dziękujemy za okazane zaufanie i dokonanie zakupu naszego produktu.



Przed rozpoczęciem eksploatacji proszę dokładnie zapoznać się ze wszystkimi instrukcjami podanymi w niniejszej Instrukcji Obsługi.

Należy rygorystycznie dodrzymywać instrukcje dot. stosowania i konserwacji niniejszego urządzenia, aby zachować najbardziej optymalny sposób użytkowania oraz długi okres użytkowania. Zalecamy aby, konserwację i ewentualne naprawy zlecieli Państwo naszemu punktu serwisowemu, ponieważ w punkcie serwisowym jest dostępne odpowiednie wyposażenie oraz przeskoleni pracownicy. Wszystkie nasze maszyny i urządzenia są wynikiem długofalowego rozwoju. Ze względu na to zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji ich produkcji i wyposażenia.

Opis

Maszyny 165 a 190 są to profesjonalne inwertory spawalnicze przeznaczone do spawania metodami MMA (elektrodami otulonymi) i TIG ze startem dotygowym (spawanie w atmosferze ochronnej nietopliwą elektrodą). Czyli są to źródła prądu spawalniczego z charakterystyką stromą. Inwertory są rozwijane jako przenośne źródła prądu spawalniczego. Maszyny posiadają popreg dla łatwego manewrowania i prostego noszenia.

Inwertory spawalnicze są skonstruowane ze zastosowaniem transformatora wysokich częstotliwości z rdzeniem ferrytowym, tranzystorami i są wyposażone w funkcje elektroniczne HOT START (ułatwia zapłon elektrody poprzez dostarczenie większego prądu spawania przy każdym zazarzeniu łuku) i ANTI STICK („przeciwwzarciowa”-ograniczenie prądu zwarcia zapobiegające przyklejeniu elektrody przy zazarzeniu łuku i rozgarzeniu jej w razie przyklejenia). Maszyny 165 a 190 są przeznaczone przede wszystkim do produkcji, prac remontowych, montażowych lub do warsztatu domowego. Spawarki są zgodne z odpowiednimi normami i rozporządzeniami Unii Europejskiej oraz Republiki Czeskiej.

Tabelka 1

Dane techniczne		165	190
Napięcie początkowe 50 Hz	V	1x230	1x230
Zakres prądu spawalniczego	A	10-160	10-180
Napięcie biegu jałowego	V	85	85
Cykl spawania 45%	A	160	180
Cykl spawania 60%	A	120	150
Cykl spawania 100%	A	95	110
Bezpiecznik	A	16	20
Stopień ochrony		IP 23 S	IP 23 S
Wymiary zewnętrzne	mm	330x143x245	350x143x245
Masa	kg	5,7	6,2

Ograniczenia w zastosowaniu

(EN 60974-1)

Użycie źródła prądu spawalniczego standardowo jest przerywane, kiedy to wykorzystujemy najbardziej efektywny czas pracy do spawania i czas bezruchu do umieszczenia części spawanych, wykonania czynności przygotowawczych itp. Omawiane inwertory zostały w pełni bezpiecznie skonstruowane do maks. obciążenia 160 A i 180 A znamionowej wartości prądu w cyklu roboczym 45 % z łącznego czasu pracy. Dyrektywy podają cykl pracy bazujący na procentowym podziale 10 minut. Np. 30% cykl roboczy oznacza, że po 3 minutach jest wymagana 10 minutowa przerwa w pracy. Jeżeli dopuszczalny cykl roboczy zostanie przekroczony, termostat - chroniąc części spawarki - przerwie cykl roboczy w wyniku niebezpiecznego przegrzania. Ta sytuacja jest wskazywana poprzez włączenie żółtej lampki na frontowym pulpicie sterowniczym maszyny sygnalizującej zadziałanie zabezpieczenia termicznego. Po kilku minutach, gdy dojdzie do ponownego schłodzenia źródła i żółta lampka sygnalizacyjna wyłączy się, maszyna jest gotowa do ponownego użycia. Maszyny są konstruowane zgodnie ze stopniem ochrony IP 23 S.

Instrukcje bezpieczeństwa

Spawarki inwertorowe muszą być używane wyłącznie do spawania - inne zastosowanie jest zabronione. W żadnym przypadku urządzenie nie może być używane do rozmrażania rur. Spawarkę nigdy nie wolno używać bez osłon ochronnych (zdjęta obudowa). Usuwając obudowę obniżamy skuteczność chłodzenia i może dojść do uszkodzenia maszyny. W takim przypadku dostawca nie przyjmuje odpowiedzial-

ności za powstałą szkodę i powoduje to utratę prawa do naprawy gwarancyjnej. Obsługę maszyn mogą wykonywać wyłącznie osoby przeszkolone i posiadające odpowiednie doświadczenie. Operator musi dotrzymywać normy CEI 26-9-CENELEC 4D407, EN 050601, 1993, EN 050630, 1993 oraz wszystkie postanowienia BHP tak, aby było zapewnione jego bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo osób trzecich.

NIEBEZPIECZEŃSTWA PODCZAS SPAWANIA ORAZ INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA DLA OPERATORÓW SĄ PODANE W:

EN 05 06 01/1993 Przepisy bezpieczeństwa łukowego spawania metali. EN 05 06 30/1993 Przepisy bezpieczeństwa dla spawania i cięcia plazmowego.

Spawarka musi być poddawana okresowym kontrolom wg EN 33 1500/1990. Instrukcje dotyczące rewizji, patrz § 3 obwieszczenia Czeskiego Urzędu Bezpieczeństwa Pracy nr 48/1982 Dz.U., EN 33 1500:1990 i EN 050630:1993 art. 7.3.

PROSZĘ PRZESTRZEGAĆ I DOTRZYMYWAĆ OGÓLNE PRZEPISY PRZECIWPOŻAROWE!

Proszę przestrzegać i dotrzymywać ogólne przepisy przeciwpożarowe przy jednoczesnym respektowaniu lokalnych warunków specyficznych.

Spawanie jest zawsze określane jako czynność z ryzykiem pożaru. **Obowiązuje rygorystyczny zakaz spawania w miejscach, gdzie występują materiały palne lub wybuchowe.**

Sprzęt przeciwpożarowy powinien być usytuowany w pobliżu stanowiska pracy.

UWAGA! Iskry mogą spowodować zapalenie wiele godzin po zakończeniu spawania, przede wszystkim w niedostępnych miejscach.

Po zakończeniu spawania wymagana jest 10 minutowa przerwa w celu ostygnięcia urządzenia. Jeżeli nie dojdzie do zupełnego ostygnięcia maszyny, wewnątrz maszyny dochodzi do dużego wzrostu temperatury, która może spowodować uszkodzenia aktywnych elementów.

BEZPIECZEŃSTWO PRACY PODCZAS SPAWANIA METALI ZAWIERAJĄCYCH OŁÓW, KADM, CYNĘ, RTĘC I BERYL

Proszę zastosować szczególne środki bezpieczeństwa w przypadku spawania metali zawierających następujące metale:

- Przy zbiornikach na gaz, oleje, paliwa itd. (również pustych) nie wykonywać pracy spawalniczej, ponieważ grozi niebezpieczeństwo wybuchu. Spawanie można wykonywać tylko i wyłącznie według specjalnych przepisów!
- W pomieszczeniach, gdzie występuje niebezpieczeństwo wybuchu obowiązują specjalne przepisy.
- Przed każdą ingerencją do części elektrycznej, zdjęciem obudowy lub czyszczeniem odłączyć urządzenie od zasilania sieciowego.

ZAPOBIEGANIE PORAŻENIU PRĄDEM ELEKTRYCZNYM

- Nie wolno wykonywać napraw, gdy maszyna pracuje lub jest podłączona do sieci elektrycznej.
- Przed jakąkolwiek konserwacją lub remontem, maszynę odłączyć z sieci elektrycznej.
- Upewnić się, czy maszyna jest prawidłowo uziemiona.
- Spawarki muszą być obsługiwane przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach.
- Wszystkie połączenia muszą być zgodne z aktualnymi obowiązującymi regulacjami i normami EN 332000-5-54, EN 60974-1 oraz ustawami zabraniającymi obrażeniom.
- Nie wolno spawać w wilgotni, w środowisku wilgotnym lub w czasie deszczu.
- Nie wolno spawać, jeżeli przewody spawalnicze są zużyte lub uszkodzone. Zawsze należy sprawdzać palnik spawarki i przewody zasilające i upewnić się, że ich izolacja nie jest uszkodzona oraz że przewody nie są poluzowane w połączeniach.



- Nie wolno spawać palnikiem spawalniczym i przewodami zasilającymi, które nie mają odpowiedni przekrój.
- Zaprzestać spawanie, gdy palnik lub przewody zasilające są przegrzane w celu uniknięcia szybkiego zużycia izolacji.
- Nigdy nie wolno dorykać naładowanych części układu elektrycznego. Po użyciu palnik spawalniczy ostrożnie odłączyć od maszyny i zabronić kontaktu z częściami uziemionymi.

CZYNNIKI SZKODZĄCE I GAZY POWSTAJĄCE W TRAKCIE SPAWANIA



- Należy zapewnić czystą powierzchnię roboczą i wentylację wszystkich gazów powstających w trakcie spawania, szczególnie w pomieszczeniach zamkniętych.
- Zestaw spawalniczy umieścić w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
- Usunąć lakier, zabrudzenia i tłuste plamy, które pokrywają części przeznaczone do spawania tak, aby uniknąć ulatnianiu gazów toksycznych.
- Pomieszczenia robocze zawsze dobrze wentylować. Nie wolno spaść w miejscowościach, gdzie istnieje podejrzenie uniku gazu ziemnego lub innych gazów wybuchowych lub w pobliżu silników spalinowych.
- Spawarkę nie wolno przybliżać do kadzi (wanien) przeznaczonych do czyszczenia i odtłuszczania, gdzie są stosowane substancje palne oraz występują pary trichloroetenu lub innego chloru zawierającego węglowodory, stosowane jako rozpuszczalniki, ponieważ tuk spawalniczy i wytwarzane promieniowanie ultrafioletowe reaguje z tymi parami i produkuje bardzo toksyczne gazy.

OCHRONA PRZED NAPROMIENIOWANIEM, PARZENIAMI I HAŁASEM



- Zabrania się spawania z pękniętą lub dziurawą (uszkodzoną) szybką ochronną.
- Przeźroczystą czystą szybkę umieścić przed ciemną szybką ochronną w celu jego ochrony.

- Oczy chronić specjalną przyłbicą spawalniczą zaopatrzoną w ciemną szybkę ochronną (stopień ochrony DIN 9-14).
- Nie patrzyć na łuk spawalniczy bez odpowiedniej maski ochronnej lub przyłbicy.
- Spawać można dopiero wtedy, gdy upewnimy się, że wszystkie osoby w bliskim otoczeniu są odpowiednio chronione.
- Uszkodzoną ciemną szybkę ochronną należy natychmiast wymienić za nową.
- Należy zwracać szczególną uwagę na to, aby oczy osób znajdujących się w pobliżu nie zostały uszkodzone przez promieniowanie ultrafioletowe wytwarzane łukiem spawalniczym.
- Zawsze należy używać ubranie ochronne, odpowiedni obuwie robocze, okulary, które nie rozpryskują się oraz rękawice.
- Proszę używać ochronniki słuchu, nauszniki, stopery, wkładki ochronne, zatyczki.
- Należy używać skórzane rękawice w celu uniknięcia oparzeń i otarć w trakcie manipulacji z materiałem.

ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE POŻA- RU I EKSPLOZJI

- Z środowiska roboczego należy usunąć wszystkie materiały palne.
- Nie wolno spawać w pobliżu materiałów lub substancji palnych bądź w środowisku z gazami wybuchowymi.
- Nie wolno nosić ubranie impregnowane olejem i środkiem smarnym, ponieważ iskry mogłyby spowodować pożar.
- Nie wolno spawać materiały zawierające substancje palne lub materiały, które podczas nagrzania wytwarzają pary toksyczne bądź palne.
- Najpierw należy sprawdzić, jakie substancje zawiera materiał spawany a dopiero potem spawać. Nawet śladowe ilości gazu palnego lub cieczy mogą wywołać eksplozję.
- Nigdy nie wolno używać tlenu do wydmuchiwania kontenerów.
- Należy unikać spawania w pomieszczeniach i rozległych komorach, gdzie istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia gazu ziemnego lub innych gazów wybuchowych.
- W pobliżu miejsca pracy należy mieć gaśnicę.



- Nigdy nie używać tlenu w palniku spawalniczym, ale zawsze wyłącznie gazy bierne chemiczne oraz ich mieszanki.

NIEBEZPIECZEŃSTWO ZWIĄZANE Z POLEM ELEKTROMAGNE- TYCZNYM



- Pole elektromagnetyczne wytwarzane przez maszynę podczas spawania może być niebezpieczne dla osób z kardiostymulatorami, aparatami dla niesłyszących lub podobnymi urządzeniami. Te osoby muszą skonsultować się z lekarzem w sprawie zbliżania się do tych maszyn.
- Jeżeli maszyna pracuje nie wolno do niej zbliżać zegarków, nośniki danych magnetycznych, zegary itp. W wyniku działania pola magnetycznego mogłyby dojść do uszkodzenia tych urządzeń.
- Spawarki są zgodne z wymaganiami ochronnymi określonymi w dyrektywie Kompatybilności Elektromagnetycznej (EMC). Urządzenie Spawalnicze ze względu na odfiltrowanie zakłóceń przeznaczone jest do pomieszczeń przemysłowych klasifikacja wg EN 55011 (CISPR-11) grupa 2, klasa A. Zakłada się szerokie wykorzystanie we wszystkich dziedzinach przemysłu, ale nie do użytku domowego. W przypadku użycia w innych pomieszczeniach aniżeli przemysłowych, mogą zaistnieć niezbędne szczególne środki bezpieczeństwa (patrz EN 50199, 1995 art. 9). Jeżeli dojdzie do awarii elektromagnetycznych, użytkownik winien rozwiązać zaistniałą sytuację.

OSTRZEŻENIE:

To urządzenie klasy A nie jest przeznaczone do użytku w strefie zamieszkania, gdzie energia elektryczna dostarczana jest systemem niesięgającego napięcia. Mogą w tych strefach pojawić się problemy z zapewnieniem elektromagnetycznej kompatybilności, spowodowane zakłóceniami szerzymi przewodami jak i akłoceniami poprzez promieniowanie.

SUROWCE I ODPAD



- Omawiane maszyny są wykonane z materiałów, które nie zawierają substancje toksyczne lub trujące dla użytkownika.
- W trakcie fazy utylizacyjnej urządzenie jest rozkręcone, jego poszczególne części są

ekologicznie utylizowane lub wykorzystane do kolejnej przeróbki.

UTYLIZACJA ZUŻYTEGO URZĄDZENIA



- W celu zlikwidowania maszyny wyjątej z eksploatacji proszę skorzystać z punktów zbiorczych przeznaczonych do odbioru zużytych urządzeń elektrycznych.
- Zużyte urządzenie nie wolno wrzucać do normalnego odpadu i należy stosować się do ww. sposobu postępowania.

MANIPULACJA I PRZECHOWANIE GAZÓW SPRĘŻONYCH



- Zawsze należy unikać kontaktu przewodów przenoszących prąd spawalniczy z butlami ze sprężonym gazem i ich układami zbiornikowymi.
- Jeżeli nie będziemy używać butli z gazem sprężonym, to zawsze należy zatknąć zawory.
- Jeżeli zawory na butli gazu wewnętrznego są używane, powinny być zupełnie otwarte.
- W trakcie poruszania butli z gazem sprężonym musimy zachować podwyższoną ostrożność ze względu na uniknięcie uszkodzenia lub obrażeń.
- Butle nie wolno próbować napełniać gazem sprężonym, zawsze należy stosować odpowiednie regulatory i redukcje ciśnieniowe.
- W razie potrzeby uzyskania kolejnych informacji, прошу skorzystać z instrukcji bezpieczeństwa dotyczących używania gazów sprężonych w myśl norm EN 07 83 05.

UMIESZCZENIE MASZINY

Przy wyborze miejsca do umieszczenia maszyny należy uważać, aby nie mogło dojść do wniknięcia zabrudzeń przewodzących do maszyny (np. odpryskujące kawałki s narzędzia szlifującego).

OSTRZEŻENIE!

W przypadku używania spawarki zasilanej zapisowym źródłem zasilania, przenośnym źródłem prądu elektrycznego (generator), koniecznie należy użyć zapasowe źródło o wystarczającej mocy i jakościową regulacją. Moc źródła musi odpowiadać minimalnej wartości poboru mocy podanej na tabliczce maszyny w stosunku do maksymalnego obciążenia. W razie niedotrzy-

mania tej zasady grozi to, że maszyna nie będzie wykonywać jakościowych spoin bądź w ogóle nie będzie spać na podanym maksymalnym prądle spawalniczym, ewentualnie może dojść również do uszkodzenia maszyny z powodu dużych wahań napięcia zasilającego.

Instalacja


Miejsce do instalacji maszyny powinno być starannie przemyślane, aby zapewnić bezpieczną i pod każdym względem odpowiednią eksploatację. Użytkownik jest odpowiedzialny za instalację i używanie systemu zgodnie z instrukcjami producenta podanymi w niniejszej Instrukcji Obsługi. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek nieodpowiedniego używania maszyny. Maszyny należy bezwzględnie chronić przed wilgocią i deszczem, uszkodzeniami mechanicznymi, przeciągiem i ewentualną wentylacją sąsiednich maszyn, nadmiernym przeciążaniem i obchodzić się w sposób bardzo trywialny. Przed zainstalowaniem systemu użytkownik winien przemyśleć możliwe problemy elektromagnetyczne w miejscu pracy, szczególnie zalecamy Państwu, aby unikać zainstalowania zestawu spawalniczego w pobliżu:

- przewodów sygnalizacyjnych, kontrolnych i telefonicznych
- przekaźników i odbiorników radiowych i telewizyjnych
- komputerów, urządzeń kontrolnych i pomiarowych
- urządzeń bezpieczeństwa i ochronnych.

Osoby z kardiostymulatorami, aparatami dla niesłyszących lub podobnymi urządzeniami muszą skonsultować się ze swym lekarzem w sprawie zbliżania się do tych urządzeń. Przy instalacji urządzenia środowisko robocze musi być zgodne ze stopniem ochrony IP 23 S. te maszyny są schładzane za pośrednictwem wymuszonej cyrkulacji powietrza i dlatego muszą być umieszczone w takim miejscu, gdzie powietrze może łatwo cyrkulować przez nie.

Podłączenie do sieci zasilającej

Przed podłączeniem spawarki do sieci zasilającej należy upewnić się, że wartość napięcia i częstotliwość zasilania w sieci odpowiada napięciu podanemu na tabliczce urządzenia i że włącznik główny jest w pozycji „0“.

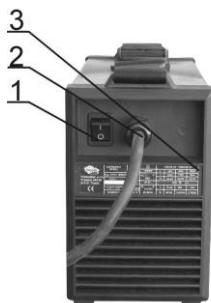

Obrazek 1 A



Obrazek 1 B

W celu podłączenia do sieci elektrycznej proszę użyć wyłącznie oryginalną wtyczkę maszyn. Sposób wymiany wtyczki:

Do podłączenia urządzenia do sieci elektrycznej potrzebne są 3 przewody przewodzące:

- przewód fazowy - L - czarny , brązowy
- przewód główny - N - jasnoniebieski
- przewód uziemienia - PE - zielono żółty

Podłączyć znormalizowaną wtyczkę (2p+e) o odpowiedniej wartości obciążeniowej do kabla przewodowego. Gniazdka elektryczne powinno być zabezpieczone bezpiecznikami lub automatycznym wyłącznikiem zabezpieczającym. Obwód uziemiający źródło musi być połączony z przewodem uziemiającym (przewód żółtozielony).

Tabela 2 pokazuje zalecane wartości zabezpieczenia dopływu wejściowego przy max. nominalnym obciążeniu maszyny.

W tabeli 3 są podane przekroje przedłużaczy.

UWAGA: Jakiekolwiek przedłużacz kabla przewodowego musi mieć odpowiedni przekrój przewodu i zasadniczo nie może być z mniejszą średnicą, aniżeli oryginalny przewód dostarczony wraz z urządzeniem.

UWAGA: Podczas używania tej maszyny na wyższe prądy spawalne, może odbiór maszyny z sieci przekraczać wartość 16 A. W takim razie powinno się wymienić wtyczkę przewodową za wtyczką przemysłową, która odpowiada zabezpieczeniu 20 A! Temu zabezpieczeniu musi jednocześnie odpowiadać wykonanie i zabezpieczenie rozprowadzenia elektrycznego.

Dalszymi sposobami przyłączenia są wykonanie stałego przylączenia do samodzielnego przewodu (taki przewód musi być zabezpieczony bezpiecznikiem wielokrotnym lub bezpiecznikiem maks. 25 A) lub przyłączenie maszyny do sieci trójfazowej 3x 400/230 V TN-C-S (TN-S). W przypadku przyłączenia do sieci trójfazowej powinno się użyć pięciokołkowej wtyczki 32 A. Przewód fazowy - czarny (brunatny) przyłączyć we wtyczce do jednego z zacisków oznaczonych (L1, L2 lub L3). Zerowy przewodnik - niebieski, przyłączyć we wtyczce do zacisku oznaczonego (N) i zielonożółty przewód ochronny przyłączyć do zacisku oznaczonego (Pe). W ten sposób poprawiony kabel wstępny maszyny można przyłączyć do wtyczki trójfazowej, która musi być zabezpieczona bezpiecznikiem wielokrotnym lub bezpiecznikiem maks. 25 A.

UWAGA! Nie śmie dojść do przyłączania maszyny do napięcia zjednoczeniowego tzn. napięcia pomiędzy dwoma fazami! W takim razie zagraża uszkodzenie maszyny.

Takie poprawki może wykonywać tylko osoba upoważniona, z kwalifikacją elektrotechniczną.

Tabela 2

	165	190
I Max 45%	160 A	180 A
Zainstalowana moc	5 kVA	8,1 kVA
Zabezpieczenie dopływu	16 A	20 A
Kabel zasilający - przekrój	3x 2,5 mm ²	3x 2,5 mm ²
Kabel naziemny - przekrój	16 mm ²	25 mm ²

Tabelka 3

kabel przedłużające	przekrój
1-20 m	2,5 mm ²

Sterowniki

OBRAZEK 1 A


- Pozycja 1** Wyłącznik główny. W pozycji „0” spawarka jest wyłączona.
Pozycja 2 Zasilający kabel przewodowy.
Pozycja 3 Tabliczka znamionowa.

OBRAZEK 1 C

- Pozycja 4** Potencjometr ustawienia natężenia prądu.
Pozycja 5 Zielona lamka kontrolna. Jeśli lamka koloru zielonego świeci - oznacza to że maszyna jest włączona i gotowa do pracy.
Pozycja 6 Lampka kontrolna termostatu ma kolor żółty. Jeśli jest zapalona oznacza to że system kontrolujący temperaturę maszyny wykrył przegrzanie i uniemożliwi dalszą pracę spawarki. Ponieważ limit został. Należy odczekać kilka minut zanim ponownie rozpoczęmy pracę z spawarką. Urządzenie automatycznie wyłączy lamkę kontrolną jeśli maszyna będzie gotowa do pracy.
Pozycja 7 Przełącznik metody MMA/TIG.
Pozycja 8 Przełącznik zdalnego sterowania.
Pozycja 9 Szybkozłączka biegun dodatni.
Pozycja 10 Konektor zdalnego sterowania.
Pozycja 11 Szybkozłączka biegun ujemny.

Podłączenie przewodów spawalniczych

Do urządzenia odłączonego od sieci podłączyć przewody spawalnicze (dodatni i ujemny), uchwyt elektrody oraz przewód uziemiający o właściwej polaryzacji dla wybranego rodzaju metody. Proszę wybrać polaryzację podaną przez producenta. Przewody spawalnicze powinny być jak najkrótsze, blisko jeden obok drugiego i umieszczone na poziomie podłogi lub blisko niej.

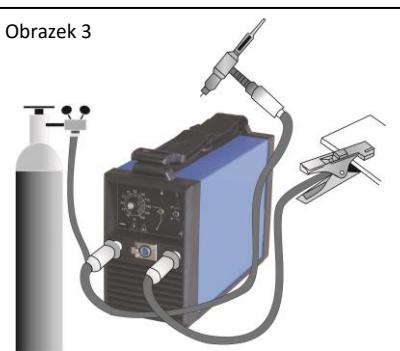

CZĘŚĆ SPAWANA

Materiał, który ma być spawany musi być zawsze połączony z ziemią, aby zredukować promieniowanie elektromagnetyczne. Należy zwracać szczególną uwagę, aby uziemienie nie zwiększało niebezpieczeństw obrażenia lub uszkodzenia innego urządzenia elektrycznego.

Ustawienie parametrów spawalniczych

PODSTAWOWE ZASADY SPAWANIA ELEKTRODĄ OTULONĄ

Przełącznik metody spawania przełączyc do pozycji spawania metodą MMA - elektroda otulona.

W tabelce 4 są podane ogólne wartości służące do wybrania elektrody w zależności od ich średnicy i grubości materiału podstawowego. Wartości użytego prądu są podane w tabelce wraz z odpowiednimi elektrodami dla spawania powszechniej stali oraz stopów nis-

kostopowych. Te dane nie mają liczbę bezwzględna i mają charakter wyłącznie informacyjny. W celu dokładnego wyboru proszę skorzystać z instrukcji udzielanych przez producenta elektrod. Zastosowany prąd zależy od pozycji spawania i rodzaju maszyny i zwiększa się wg grubości i rozmiarów części.

Tabelka 4

Grubość materiału spawanego (mm)	Średnica elektrody (mm)
1,5 - 3	2
3 - 5	2,5
5 - 12	3,25
>12	4

Tabelka 5

Średnica elektrody (mm)	Prąd spawalniczy (A)
1,6	30-60
2	40-75
2,5	60-110
3,25	95-140
4	140-190
5	190-240
6	220-330

Zastosowane natężenie prądu dla różnych średnic elektrod jest podane w tabelce nr 5 i dla różnych rodzajów spawania są następujące wartości:

- Wysokie do spawania poziomo.
- Średnie do spawania w pozycji nad poziomem głowy.
- Niskie do spawania pionowego w kierunku na dół i do połączenia małych wstępnie zagrzałych kawałków.

Zbliżone wskazanie średniego prądu używanego w trakcie spawania elektrodami dla normalnej stali jest dana następującym wzorem:

$$I = 50 \times (\varnothing e - 1)$$

Gdzie:

I = natężenie prądu spawalniczego
e = średnica elektrody


Przykład:

Dla elektrody o średnicy 4 mm

$$I = 50 \times (4 - 1) = 50 \times 3 = 150\text{A}$$

Trzymanie elektrody podczas spawania:


Obrazek 4

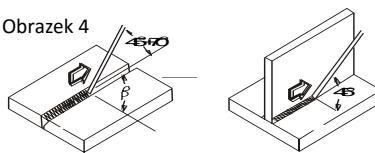

Przygotowanie materiału odstawowego:

W tabelce 6 są podane wartości do przygotowania materiału. Rozmiary określić wg obrazku 5.

Obrazek 5

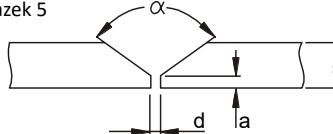

Tabelka 6

s (mm)	a (mm)	d (mm)	α (°)
0-3	0	0	0
3-6	0	s/2 (max)	0
3-12	0-1,5	0-2	60

SPAwanie metodą TIG

Inwertory spawalnicze umożliwiają spawanie metodą TIG ze startem dotygowym. Metoda TIG jest bardzo skuteczna przede wszystkim w przypadku spawania stali nierdzewnych.

Przełącznik metody spawania przełączyc do pozycji metody TIG.

Podłączenie palnika spawalniczego i przewodu:
Palnik spawalniczy podłączyć do bieguna ujemnego a przewód uziemiający do bieguna dodatniego - bezpośrednia polaryzacja.

Wybór i przygotowanie elektrody wolframowej:

W tabelce 7 są podane wartości prądu spawalniczego i średnicy elektrod wolframowych z 2 % torem (łac. thorium) - czerwone oznakowanie elektrody.

Tabelka 7

Średnica elektrody (mm)	Prąd spawalniczy (A)
1,0	15-75
1,6	60-150
2,4	130-240

Elektrodą wolframową należy przygotować wg wartości w tabelce 8 i obrazka nr 6.




Tabelka 8


α (°)	Prąd spawalniczy (A)
30	0-30
60-90	30-120
90-120	120-250

SZLIFOWANIE ELEKTRODY WOLFRAMOWEJ:

Prawidłowy wybór elektrody wolframowej oraz jej przygotowanie ma wpływ na właściwości łuku spawalniczego, geometrię spawu i okres użytkowania elektrody. Elektrodą należy delikatnie szlifować w kierunku wzdużnym wg obrazka nr 7.

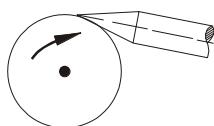

Obrazek 7

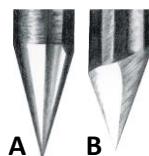

Obrazek 8

Obrazek 8A - delikatne i równomierne szlifowanie elektrody w kierunku wzdużnym - przydatność nawet 17 godzin.

Obrazek 8B - niedelikatne i nierównomierne szlifowanie w kierunku poprzecznym - przydatność 5 godzin.

Parametry do porównania, jaki wpływ ma sposób szlifowania elektrody na okres użytkowania podano z wykorzystaniem:

HF zatarzenia łuku el., elektrody \varnothing 3,2 mm, prąd spawalniczy 150 A i materiał spawany - rurka.



GAZ OCHRONNY:

Do spawania metodą TIG jest niezbędne użycie Argonu o czystości 99,99%. Ilość przepływu proszę określić wg tabelki 9.

Tabelka 9


Prąd spawal. (A)	Średnica elektrody (mm)	Dysza spawalnicza		Przepływ gazu (l/min)
		n (°)	\varnothing (mm)	
6-70	1,0	4/5	6/8,0	5-6
60-140	1,6	4/5/6	6,5/8,0/9,5	6-7
120-240	2,4	6/7	9,5/11,0	7-8

Trzymanie palnika spawalniczego podczas spawania:

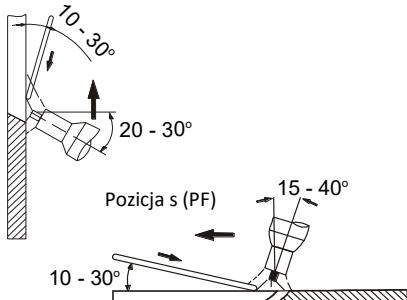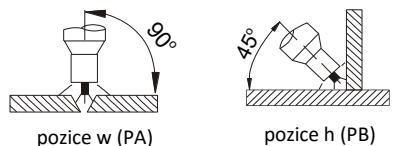

Przygotowanie materiału podstawowego:

W tabelce 10 są podane wartości do przygotowania materiału. Rozmiary określić wg obrazku 8.

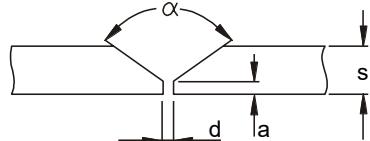

Obrazek 8

Tabelka 10

s (mm)	a (mm)	d (mm)	α (°)
0-3	0	0	0
3	0	0,5 (max)	0
4-6	1-1,5	1-2	60

PODSTAWOWE ZASADA PODCZAS SPAWANIA METODĄ TIG:

- Czystość - obszar spawu (spoiny) w trakcie spawania musi być wolny od tłustych plam,

- oleju i pozostałych zanieczyszczeń. Również należy zwracać uwagę na czystość spoiwa i czyste rękawice spawacza podczas spawania.
2. Doprowadzenie spoiwa - aby uniknąć utleniania koniec spoiwa powinien znajdować się w strefie gazu ochronnego wyciekającego z dyszy.
 3. Rodzaj i średnica elektrod wolframowych - należy wybrać je w zależności od wielkości prądu, polaryzacji, rodzaju materiału podstawnego i składu gazu ochronnego.
 4. Szlifowanie elektrod wolframowych - zastrzelenie czubka elektrody musimy wykonywać w kierunku wzdluznym. Im mniej szorstka jest powierzchnia czubka elektrody wolframowej, tym spokojniej jarzy się łuk el. i tym dłuższy jest okres użytkowania elektrody.
 5. Ilość gazu ochronnego - należy przysposobić rodzaju spawania, ew. wielkości dyszy gazowej. Po zakończeniu spawania gaz musi cyrkulować wystarczająco długo ze względu na ochronę materiału i elektrody wolframowej przed utlenianiem.

Charakterystyczne błędy w trakcie spawania TIG oraz ich wpływ na jakość

Prąd spawalniczy jest zbyt:

Niski niestabilny łuk spawalniczy

Wysoki naruszenie czubka elektrod wolframowych prowadzi do niespokojnego jarzenia łuku.

Błędy mogą być spowodowane niewłaściwym prowadzeniem palnika spawalniczego i niewłaściwym dodawaniem spoiwa.

Przed rozpoczęciem spawania

WAŻNE: Przed włączeniem spawarki należy jeszcze raz sprawdzić, że napięcie i częstotliwość sieci elektrycznej są zgodne z danymi podanymi na tabliczce produkcyjnej.

Prąd spawalniczy ustawić za pomocą potencjometru prądu spawalniczego. Spawką włączyć za pomocą głównego wyłącznika źródła (obrazek 1, poz. 1). Zielona lampka sygnalizacyjna oznacza, że maszyna jest włączona i gotowa do użycia.

Konserwacja

Ostrzeżenie: Przed rozpoczęciem jakiejkolwiek kontroli maszyny należy odłączyć ją z sieci elektrycznej!

CZĘŚCI ZAMIENNE

Oryginalne części zamienne zostały specjalnie zaprojektowane dla maszyn. Zastosowanie innych nieoryginalnych części może spowodować obniżenie mocy lub zmniejszyć zakładany poziom bezpieczeństwa. Producent nie ponosi odpowiedzialności za użycie nieoryginalnych części zamiennych.

ŹRÓDŁO PRĄDU SPAWALNICZEGO

Ze względu na to, że omawiane układy są w pełni statyczne, proszę dotrzymywać następujący sposób postępowania: Regularnie usuwać nagromadzony brud i kurz zewnętrznej części maszyny używając w tym celu sprzężone powietrze. Dyszą powietrzną nie kierować bezpośrednio na części elektryczne w celu uniknięcia ich uszkodzenia. Proszę wykonywać regularne rewizje w celu stwierdzienia zużycia poszczególnych przewodów lub poluzowanych miejsc, które są przyczyną przegrzewania i możliwego uszkodzenia maszyny. W przypadku spawarek należy przeprowadzać okresowe oględziny rewizyjne, które wykonuje powierzony pracownik.

Ostrzeżenia dot. możliwych problemów i ich usuwanie

Przewód doprowadzający, przedłużacz i kable spawalnicze są uważane za najczęstsze przyczyny problemów. W razie wystąpienia problemu proszę postępować następująco:

- Sprawdzić wartość dostarczanego napięcia sieciowego.
 - Sprawdzić, czy przewód doprowadzający jest doskonale podłączony do wtyczki i wyłącznika głównego.
 - Sprawdzić, czy bezpieczniki lub wyłącznik zabezpieczające są w porządku.
- Jeżeli jest używany przedłużacz należy sprawdzić jego długość, średnicę i podłączenie. Sprawdzić poniższe części pod względem ich sprawności:
- Wyłącznik główny sieci rozdzielczej.

- Wtyczką zasilającą i wyłącznik główny maszyny.

UWAGA: Pomimo Państwa umiejętności technicznych niezbędnych do naprawy generatora, w razie uszkodzenia zalecamy Państwa skontaktować z przeszkolonym personelem i naszym punktem serwisowym.

Metoda demontowania i zamontowania obudów bocznych

Proszę postępować następująco:

- Odkręcić 2 śrubki na górze obudowy i zdjąć je.
- W przypadku składania maszyny proszę postępować w odwrotny sposób.

Zamówienie części zamiennych

W celu bezproblemowego zamówienia części zamiennych zawsze należy podać:

- Numer zamówieniowy części
- Nazwa części
- Rodzaj maszyny
- Napięcie zasilające i częstotliwość podaną na tabliczce produkcyjnej
- Numer produkcyjny maszyny

PRZYKŁAD: 1 sztuka nr zam. 30451 wentylator SUNON dla maszyny 165, 1x 230 V 50/60 Hz, numer produkcyjny...

Udzielenie gwarancji

1. Okres gwarancji maszyny został a określony na 24 miesiące od daty sprzedaży maszyny kupującemu. Okres gwarancji liczy się od dnia przekazania maszyny kupującemu, ewentualnie od możliwego dnia transportu. Okres gwarancyjny palników spawalniczych wynosi 6 miesięcy. Do okresu gwarancji nie wlicza się czasu od złożenia uprawomocnionej reklamacji aż do chwili, kiedy maszyna zostanie naprawiona.
2. Gwarancja obejmuje przyjęcie na siebie odpowiedzialności za to, że dostarczona maszyna posiada w czasie transportu i w okresie gwarancyjnym pewne cechy, określone przez wiążące normy i warunki techniczne.
3. Odpowiedzialność za wady, które pojawią się w maszynie po jej sprzedaży w okresie

gwarancyjnym, polega na obowiązku bezpłatnego usunięcia defektu przez producenta maszyny lub serwis, polecony przez producenta urządzenia.

4. Warunek ważności gwarancji to, fakt, że maszyna spawalnicza była wykorzystywana w sposób i do celów zgodnych z jej przeznaczeniem. Jako wady nie uznaje się uszkodzeń i nadzwyczajnego zużycia, które powstały w wyniku niedostatecznej troski lub zaniebań, a także rzekomych defektów bez znaczenia.

Za wadę nie można uznać np.:

- Uszkodzenia transformatora lub prostownika na skutek niedostatecznej konserwacji uchwytu spawalniczego i możliwego zwarcia pomiędzy końcówką prądową i dyszą.
- Uszkodzenie zaworku elektromagnetycznego zanieczyszczeniami na skutek zastosowania starej butli nieposiadającej legalizacji lub gazu nieodpowiedniej jakości.
- Uszkodzenia transformatora lub prostownika na skutek niedostatecznej konserwacji palnika spawalniczego i następującego zwarcia pomiędzy gazową końcówką rurową a otworem strumieniowym.
- Uszkodzenie zaworku elektromagnetycznego anieczyszczeniami na skutek nie stosowania filtra gazowego.
- Mechaniczne uszkodzenia palnika spawalniczego pod wpływem nieodpowiedniego traktowania itd. Gwarancja nie obejmuje uszkodzenia, związane z nie wypełnianiem obowiązków przez właściciela, jego brakiem doświadczenia czy niskimi umiejętnościami, nie dotrzymywaniem zaleceń, podanych w instrukcji obsługi i konserwacji, wykorzystywanie maszyny do celów niezgodnych z przeznaczeniem, przeciążaniem maszyny, choćby tymczasowym.

Przy konserwacji i naprawach maszyny mogą być wykorzystywane wyłącznie oryginalne części zamienne producenta.

5. W okresie gwarancyjnym nie zezwala się na jakiekolwiek naprawy lub zmiany w urządzeniu, które mogłyby mieć wpływ na funkcjonowanie poszczególnych elementów

- maszyny. W innym przypadku gwarancja nie zostanie uznana.
6. Roszczenia gwarancyjne muszą zostać zgłoszone do producenta lub sprzedawcy niezwłocznie po wystąpieniu wady produkcyjnej lub materiałowej.
 7. Jeżeli w trakcie naprawy gwarancyjnej zos tanie wymieniona wadliwa część, jej prawa własnościowe przechodzą na producenta.
 8. Koszty pakowania, transportu do serwisu i ubezpieczenia ponosi zamawiający. Gwarancja nie obejmuje bezpośrednich ani pośrednich kosztów podróży, delegacji czy zakwaterowania serwisu.
 9. Zakup urządzenia jest potwierdzeniem zapoznania się z warunkami gwarancji.

SERWIS GWARANCYJNY

Serwis gwarancyjny przeprowadzać może jedynie technik wyszkolony i sprawdzony.

Przed przeprowadzeniem naprawy gwarancyjnej należy niezbędnie skontrolować dane na temat maszyny: data sprzedaży, numer seryjny, typ maszyny. W przypadku że dane te nie są zgodne z warunkami uznania napraw gwarancyjnej, np. minął termin gwarancji, produkt był wykorzystywany w sposób niewłaściwy, niezgodny z instrukcją obsługi itd., nie ma mowy o naprawie gwarancyjnej. W takim przypadku wszystkie koszty, wiążące się z naprawą, ponosi klient.

Nieodłączny element roszczeń odnośnie gwarancji stanowi prawidłowo wypisana karta gwarancyjna i protokół reklamacyjny.

W przypadku ponownego pojawienia się tej samej wady w tej samej maszynie na tej samej części niezbędna jest konsultacja z technikiem serwisowym.

Použité grafické symboly


Použité grafické symboly

Key to the graphic symbols

Verwendete grafische Symbole

Использованные графические символические обозначения


Zastosowane symbole graficzne

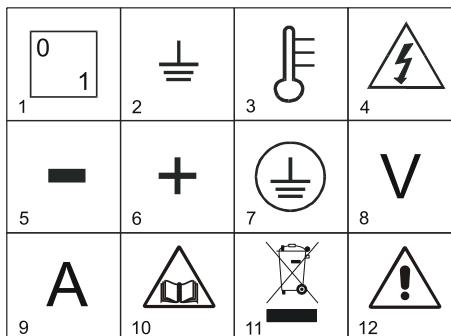

CZ - Popis		SK - Popis	EN - Description
1	Hlavní vypínač	Hlavný vypínač	Maine switch
2	Uzemnění	Uzemnenie	Grounding
3	Kontrolka tepelné ochrany	Kontrolka tepelnej ochrany	Yellow signal light for overheat cut off
4	Nebezpečí, vysoké napětí	Nebezpečenstvo, vysoké napätie	Danger! High voltage
5	Mínus pól	Mínus pól na svorke	Negative pole snap
6	Plus pól	Plus pól na svorke	Positive pole snap
7	Ochrana zemněním	Ochrana zemneniem	Grounding protection
8	Napětí	Zváracie napätie	Volts
9	Proud	Zvárací prúd	Amperes
10	Návod	Návod	Manual
11	Likvidace použitého zařízení	Likvidácia použit. zariadenie	Disposal of used machinery
12	Pozor nebezpečí	Pozor nebezpečenstvo	Caution danger

DE - Beschreibung		RU - Legenda	PL - Opis
1	Hauptschalter	Главный выключатель	Wylącznik główny
2	Erdung	Заземление	Uziemienie
3	Signallampe Wärmeschutz	Контрольная лампочка тепловой защиты	Lampka kontrolna ochrony cieplnej
4	Warnung Risikounfall durch el. strom	Опасность, высокое напряжение	Ostrzeżenie - ryzyko porażenia prądem elektrycznym
5	Minuspol auf der Klemme	Минусовый полюс на зажиме	Biegun ujemny na listwie
6	Pluspol auf der Klemme	Плюсовый полюс на зажиме	Biegun dodatni na listwie
7	Erdungsschutz	Защита заземлением	Ochrona uziemieniem
8	Schweißspannung	Сварочное напряжение	Napięcie spawalnicze
9	Schweißstrom	Сварочный ток	Prąd spawalniczy
10	Lernen Sie die Bedienanweisung kennen	Мануал	Proszę zapoznać się z Instrukcją Obsługi
11	Entsorgung der benutzten Einrichtung	Устранение / ликвидация примененного прибора	Utylizacja zużytego urządzenia
12	Vorsicht Gefahr	Берегись опасность	Uwaga niebezpieczeństwo

Seznam náhradních dílů strojů
Zoznam náhradných dielov strojov
Spare parts list
Ersatzteilliste
Перечень запасных частей
Lista części zamiennych maszyn

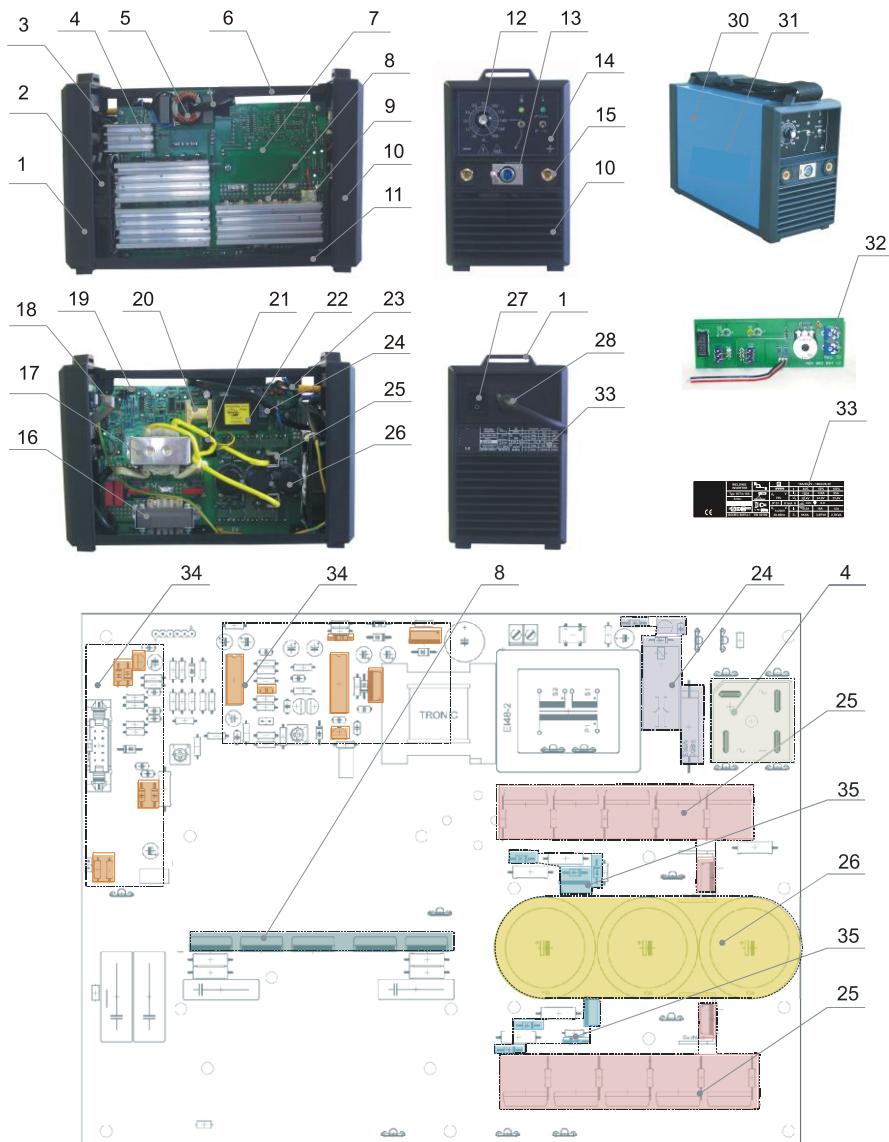

CZ - SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ

	165	Obj. č.		190	Obj. č.
1	Čelo zadní	10291	Čelo zadní	10291	
1	Set zadního čela (165)	10601	Set zadního čela (190)	10603	
2	Ventilátor	30451	Ventilátor	30451	
3	Vývodka kabelová	30810	Vývodka kabelová	30810	
4	Můstek vstupní	40945	Můstek vstupní	40898	
5	Plošný spoj AEK 801-004	10342	Plošný spoj AEK 801-004	10347	
6	Výzduha	10327	Výzduha	10327	
7	Plošný spoj AEK 803-003	10353	Plošný spoj AEK 803-004	10417	
8	Set výstupního usměrňovače (165)	10549	Set výstupního usměrňovače (190)	10551	
9	Termmostat	30150	Termmostat	30150	
10	Čelo přední	10292	Čelo přední	10619	
10	Set předního čela (165)	10559	Set předního čela (190)	10605	
11	Dno plastové	10349	Dno plastové	10349	
12	Knoflík pr. 19,5	30597	Knoflík pr. 19,5	30597	
13	Konektor 3kol.zásuvka	30041	Konektor 3kol. zásuvka	30041	
14	Samolepka čelní	30852	Samolepka čelní	30918	
15	Rychlospojka komplet	30419	Rychlospojka komplet	30419	
16	Tlumivka	10117	Tlumivka	10318	
17	Transformátor hlavní	10150	Transformátor hlavní	10238	
18	Propoj 10 pinový	10539	Propoj 10 pinový	10539	
19	PCB hotstart	10437	PCB hotstart	10437	
20	Transformátor	30403	Transformátor	30403	
21	Transformátor měřící	10118	Transformátor měřící	10118	
22	Transformátor pomocný	40374	Transformátor pomocný	40374	
23	Varistor	40392	Varistor	40392	
24	Set ochranného obvodu	10543	Set ochranného obvodu	10543	
25	Set N-MOSFET (165)	10547	Set IGBT (190)	10545	
26	Set filtračních kondenzátorů (165)	10540	Set filtračních kondenzátorů (190)	10542	
27	Vypínač hlavní	30452	Vypínač hlavní	30452	
28	Kabel přívodní	31064	Kabel přívodní	31064	
30	Kryt plechový	30449	Kryt plechový	30449	
31	Samolepka boční 165	30532	Samolepka boční 190	30917	
32	Plošný spoj AEK 802-004	10368	Plošný spoj AEK 802-004	10368	
33	Samolepka výkonnostní 165	30913	Samolepka výkonnostní 190	30914	
34	Set řídící elektroniky	10552	Set řídící elektroniky	10552	
35	Set buzení výkonových tranzistorů	10553	Set buzení výkonových tranzistorů	10553	

SK - ZOZNAM NÁHRADNÝCH DIELOV

	165	Obj. č.	190	Obj. č.
1	Zadné plastové čelo	10291	Zadné plastové čelo	10291
1	Set zadného čela (165)	10601	Set zadného čela (190)	10603
2	Ventilátor	30451	Ventilátor	30451
3	Vývodka káblová	30810	Vývodka káblová	30810
4	Mostík vstupní	40945	Mostík vstupní	40898
5	PCB AEK 801-004	10342	PCB AEK 801-004	10347
6	Výstuha	10327	Výstuha	10327
7	PCB AEK 803-003	10353	PCB AEK 803-004	10417
8	Set výstupného usmerňovače (165)	10549	Set výstupného usmerňovače (190)	10551
9	Termostat	30150	Termostat	30150
10	Predné plastové čelo	10292	Predné plastové čelo	10619
10	Set predného čela (165)	10559	Set predného čela (190)	10605
11	Dno plastové	10349	Dno plastové	10349
12	Gombík pr. 19,5	30597	Gombík pr. 19,5	30597
13	Konektor 3kol.zásuvka	30041	Konektor 3kol. zásuvka	30041
14	Samolepka čelní	30852	Samolepka čelní	30918
15	Rýchlospojka komplet	30419	Rýchlospojka komplet	30419
16	Tlmivka	10117	Tlmivka	10318
17	Transformátor hlavní	10150	Transformátor hlavní	10238
18	Prepoj 10 pinový	10539	Prepoj 10 pinový	10539
19	PCB hotstart	10437	PCB hotstart	10437
20	Transformátor	30403	Transformátor	30403
21	Transformátor merací	10118	Transformátor merací	10118
22	Transformátor pomocné	40374	Transformátor pomocné	40374
23	Varistor	40392	Varistor	40392
24	Set ochranného obvodu	10543	Set ochranného obvodu	10543
25	Set N-MOSFET (165)	10547	Set IGBT (190)	10545
26	Set filtračných kondenzátoru (165)	10540	Set filtračných kondenzátoru (190)	10542
27	Hlavný vypínač	30452	Hlavný vypínač	30452
28	Napájací kábel	31064	Napájací kábel	31064
30	Kryt plechový	30449	Kryt plechový	30449
31	Samolepka boční 165	30532	Samolepka boční 190	30917
32	PCB AEK 802-004	10368	PCB AEK 802-004	10368
33	Samolepka výkonnostní 165	30913	Samolepka výkonnostní 190	30914
34	Set riadiaca elektroniky	10552	Set riadiaca elektroniky	10552
35	Set budení výkonových tranzistoru	10553	Set budení výkonových tranzistoru	10553

EN - SPARE PARTS LIST

	165	Code	190	Code
1	Rear panel	10291	Rear panel	10291
1	Rear panel set (165)	10601	Rear panel set (190)	10603
2	Fan	30451	Fan	30451
3	Main cable clamp	30810	Main cable clamp	30810
4	Primary bridge	40945	Primary bridge	40898
5	PCB AEK 801-004	10342	PCB AEK 801-004	10347
6	Cross piece	10327	Cross piece	10327
7	PCB AEK 803-003	10353	PCB AEK 803-004	10417
8	Output rectifier set (165)	10549	Output rectifier set (190)	10551
9	Thermostat	30150	Thermostat	30150
10	Front panel	10292	Front panel	10619
10	Front panel set (165)	10559	Front panel set (190)	10605
11	Base - plastic	10349	Base - plastic	10349
12	Knob 19,5	30597	Knob 19,5	30597
13	Connector of remote control	30041	Connector of remote control	30041
14	Front panel sticker	30852	Front panel sticker	30918
15	Quick connection core 25 mm ²	30419	Quick connection core 25mm ²	30419
16	Inductor	10117	Inductor	10318
17	Main Transformer	10150	Main Transformer	10238
18	10 pin cable	10539	10 pin cable	10539
19	Hotstart PCB	10437	Hotstart PCB	10437
20	Transformer	30403	Transformer	30403
21	Feedback impedance transformer	10118	Feedback impedance transformer	10118
22	Auxility transformer	40374	Auxility transformer	40374
23	Varistor	40392	Varistor	40392
24	Protection circuit set	10543	Protection circuit set	10543
25	N-MOSFET set (165)	10547	IGBT set (190)	10545
26	Filter capacitors set (165)	10540	Filter capacitors set (190)	10542
27	Main switch	30452	Main switch	30452
28	Mains cable 3x 2,5	31064	Mains cable 3x 2,5	31064
30	Metal cover	30449	Metal cover	30449
31	Side sticker 165	30532	Side sticker 190	30917
32	PCB AEK 802-004	10368	PCB AEK 802-004	10368
33	Efficiency sticker	30913	Efficiency sticker	30914
34	Driving control set	10552	Driving control set	10552
35	Exciting set	10553	Exciting set	10553

DE - ERSATZTEILLISTE

	165	Code	190	Code
1	Hintere Stern	10291	Hintere Stern	10291
1	Set hintere Stern (165)	10601	Set hintere Stern (190)	10603
2	Lüfter	30451	Lüfter	30451
3	Ausführungsdose kabeln	30810	Ausführungsdose kabeln	30810
4	Eingangsbrücke	40945	Eingangsbrücke	40898
5	Blechabdeckung AEK 801-004	10342	Blechabdeckung AEK 801-004	10347
6	Versteifung	10327	Versteifung	10327
7	Blechabdeckung AEK 803-003	10353	Blechabdeckung AEK 803-004	10417
8	Set Ausgangsgleichrichter (165)	10549	Set Ausgangsgleichrichter (190)	10551
9	Thermostat	30150	Thermostat	30150
10	Vordere Stern	10292	Vordere Stern	10619
10	Set vordere Stern (165)	10559	Set vordere Stern (190)	10605
11	Boden	10349	Boden	10349
12	Knopf 19,5	30597	Knopf 19,5	30597
13	Konnektor 3kol.Schublade	30041	Konnektor 3kol.Schublade	30041
14	Vordere Selbstklebefolie	30852	Vordere Selbstklebefolie	30918
15	Schnellkupplung komplett	30419	Schnellkupplung komplett	30419
16	Drossel	10117	Drossel	10318
17	Haupttransformator	10150	Haupttransformator	10238
18	Verbindung 10 Pin	10539	Verbindung 10 Pin	10539
19	Flacheverbindung - hotstart	10437	Flacheverbindung - hotstart	10437
20	Transformator	30403	Transformator	30403
21	Meßtransformator	10118	Meßtransformator	10118
22	Transformator -hilfst	40374	Transformator -hilfst	40374
23	Varistor	40392	Varistor	40392
24	Set Leistungs-transistorenenerregung	10543	Set Leistungs-transistorenenerregung	10543
25	Set N-MOSFET (165)	10547	Set IGBT (190)	10545
26	Satz von Filterkonden-satoren (165)	10540	Satz von Filterkonden-satoren (190)	10542
27	Hauptschalter	30452	Hauptschalter	30452
28	Zuführungskabel	31064	Zuführungskabel	31064
30	Seitenselbstklebefolie	30449	Seitenselbstklebefolie	30449
31	Aufkleber - lateral 165	30532	Aufkleber - lateral 190	30917
32	Blechabdeckung AEK 802-004	10368	Blechabdeckung AEK 802-004	10368
33	Aufkleber Leistung 165	30913	Aufkleber Leistung 190	30914
34	Set Schutzkreis	10552	Set Schutzkreis	10552
35	Flachverbindung	10553	Flachverbindung	10553

RU - Перечень запасных частей

165

190

1	Торец задний	10291	Торец задний	10291
1	Set of rear panel (165)	10601	Set of rear panel (190)	10603
2	Вентилятор	30451	Вентилятор	30451
3	Скоба подводящего кабеля	30810	Скоба подводящего кабеля	30810
4	Перемычка входной	40945	Перемычка входной	40898
5	Печатная плата AEK 801-004	10342	Печатная плата AEK 801-004	10347
6	Элемент жесткости	10327	Элемент жесткости	10327
7	Печатная плата AEK 803-003	10353	Печатная плата AEK 803-004	10417
8	Комплект выходного выпрямителя 165	10549	Комплект выходного выпрямителя 190	10551
9	Термостат	30150	Термостат	30150
10	Фронт передний	10292	Фронт передний	10619
10	Сет переднего фронта 165	10559	Сет переднего фронта 190	10605
11	Днище - корж	10349	Днище - корж	10349
12	коммутатор 19,5	30597	коммутатор 19,5	30597
13	Разъем удаленного управления	30041	Разъем удаленного управления	30041
14	Наклейка передняя	30852	Наклейка передняя	30918
15	Быстроразъем комплект 25 мм ²	30419	Быстроразъем комплект 25 мм ²	30419
16	Катушка	10117	Катушка	10318
17	Трансформатор главный	10150	Трансформатор главный	10238
18	Подключение 10-пин	10539	Подключение 10-пин	10539
19	Печатная плата HOTSTART	10437	Печатная плата HOTSTART	10437
20	Трансформатор возбуждения	30403	Трансформатор возбуждения	30403
21	Трансформатор измерения	10118	Трансформатор измерения	10118
22	Auxility transformer	40374	Auxility transformer	40374
23	Варистор	40392	Варистор	40392
24	Комплект защитной схемы	10543	Комплект защитной схемы	10543
25	N-MOSFET Комплект 165	10547	IGBT Комплект 190	10545
26	Комплект фильтрационных конденсаторов 165	10540	Комплект фильтрационных конденсаторов 190	10542
27	Выключатель главный	30452	Выключатель главный	30452
28	Кабель входной 3х 2,5	31064	Кабель входной 3х 2,5	31064
30	Корпус жестяной	30449	Корпус жестяной	30449
31	Наклейка боковая 165	30532	Наклейка боковая 190	30917
32	Печатная плата AEK 802-004	10368	Печатная плата AEK 802-004	10368
33	Efficiency sticker	30913	Efficiency sticker	30914
34	Комплект электроники управления	10552	Комплект электроники управления	10552
35	Комплект возбуждения мощных транзисторов	10553	Комплект возбуждения мощных транзисторов	10553

PL - LISTA CZĘŚCI ZAMIENNYCH

	165	Nr	190	Nr
1	Tylne czoło	10291	Tylne czoło	10291
1	Zestaw tylnego czoła	10601	Zestaw tylnego czoła	10603
2	Wentylator	30451	Wentylator	30451
3	Przepust kablowy	30810	Przepust kablowy	30810
4	Mostek wejściowy	40945	Mostek wejściowy	40898
5	Połączenie drukowane AEK 801-004	10342	Połączenie drukowane AEK 801-004	10347
6	Umocnienie	10327	Umocnienie	10327
7	Połączenie drukowane AEK 803-003	10353	Połączenie drukowane AEK 803-004	10417
8	Zestaw prostownika wyjściowego	10549	Zestaw prostownika wyjściowego	10551
9	Termostat	30150	Termostat	30150
10	Czoło frontowe	10292	Czoło frontowe	10619
10	Zestaw czoła frontowego	10559	Zestaw czoła frontowego	10605
11	Dno plast.	10349	Dno plast.	10349
12	Przycisk Ø 19,5	30597	Przycisk Ø 19,5	30597
13	Złącze 3 wtykowe gniazdko	30041	Złącze 3 wtykowe gniazdko	30041
14	Frontowa naklejka samoprzylepna	30852	Frontowa naklejka samoprzylepna	30918
15	Szybkołączka komplet	30419	Szybkołączka komplet	30419
16	Dławik	10117	Dławik	10318
17	Transformator główny	10150	Transformator główny	10238
18	Złącze 10-pinowe	10539	Złącze 10-pinowe	10539
19	Połączenie drukowane hotstart	10437	Połączenie drukowane hotstart	10437
20	Transformátor	30403	Transformátor	30403
21	Transformátor pomiarowy	10118	Transformátor pomiarowy	10118
22	Transformátor pomocniczy	40374	Transform. pomocniczy	40374
23	Varistor	40392	Varistor	40392
24	Zestaw układu ochronnego	10543	Zestaw układu ochron.	10543
25	Set N-MOSFET (165)	10547	Set IGBT (190)	10545
26	Zestaw kondensatorów filtracyjnych denzatorów	10540	Zestaw kondensatorów filtracyjnych denzatorów	10542
27	Włącznik główny	30452	Włącznik główny	30452
28	Kabel doprowadzający	31064	Kabel doprowadzający	31064
30	Obudowa blaszana	30449	Obudowa blaszana	30449
31	Boczna naklejka samoprzylepna 165	30532	Boczna naklejka samoprzylepna 190	30917
32	Połączenie drukowane AEK 802-004	10368	Połączenie drukowane AEK 802-004	10368
33	Naklejka samoprzylepna mocy	30913	Naklejka samoprzylepna mocy	30914
34	Zestaw elektroniki sterowniczej	10552	Zestaw elektroniki sterowniczej	10552
35	Zestaw do wzbudzania mocy tranzystorów	10553	Zestaw do wzbudzania mocy tranzystorów	10553

Grafické symboly na výrobním štítku


Grafické symboly na výrobnom štítku

Rating plate symbols

Grafischen Symbole auf dem Datenschild

Графические символы на заводской табличке

Symbole graficzne na tabliczce produkcyjnej

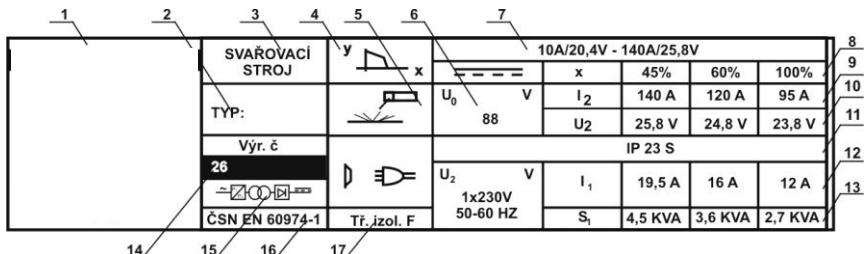

CZ - Popis	SK - Popis	EN - Description
1 Jméno a adresa výrobce	Názov a adresa výrobcu	Name and address of manufacturer
2 Typ stroje	Typ zdroja	Name of the machine
3 Svařovací stroj	Zvárací zdroj	Description of the machine
4 Zdroj se strmou charakteristikou	Zdroj so strmou charakteristikou	Welding characteristic
5 Svařovací metoda	Zváracie metoda	Welding method
6 Napětí na prázdno	Napätie naprázdno	Secondary no-load voltage
7 Rozsah svařovacího proudu a napětí	Rozsah zváracieho prúdu a napäťie	Min/max current
8 Zátěžovatele	Zátážovatele	Duty cycle
9 Proud při zatažení	Prúd pri zatažení	Nominal welding current
10 Napětí při zatažení	Napätie pri zatažení	Nominal load voltage
11 Krytí	Krytie	Degree of protection
12 Vstupní proud	Vstupný prúd	Primary supply current
13 Instalovaný výkon	Instalovaný výkon	Value of rated supply current
14 Výrobní číslo	Výrobné číslo	Serial number
15 Svařovací investor	Zvárací invertor	Inverter generator
16 Normy	Normy	Standards
17 Třída izolace	Trieda izolácie	Insulation class

DE - Beschreibung	RU - Legenda	PL - Opis
1 Name und Anschrift	Название и адрес	Nazwisko i adres
2 Maschinentyp	Тип инвертора	Rodzaj maszyny
3 Schweißmaschine	Сварочный агрегат	Spawarka
4 Anlagen elektrodenschweißen	Генератор с крутой характеристики	Charakterystyka maszyny
5 Schweißmethode	сварка методом	Metoda spawania
6 Sekundär Leerlaufspannung	Напряжение без нагрузки	Napięcie biegu jałowego
7 Min/Max Schweißstrom	Диапазон сварочного тока и напряжения	min/max natężenie
8 Aussetzungsverhältnis	Коэффициенты нагрузки	tryb cykliczny
9 Ampere Aussetzungsverhältnis	Ток при нагрузке	nominalny prąd spawania
10 Volt Aussetzungsverhältnis	Напряжение при нагрузке	Napięcie przy obciążeniu
11 Gehäuse Schutzgrad	Степень защиты	Stopień ochrony
12 Hochstwert	Входной ток	Prąd początkowy
13 Anlage Elektrodenschweissen	Установленная мощность	Wydajność maszyny
14 Seriennummer	Заводской номер	Numer produkcyjny
15 Einphasiger Inverter	Сварочный инвертор	Invertor spawalniczy
16 Referenznormen	Нормы	Normy
17 Aussetzungsverhältnis	Класс изоляции	Klasa izolacji

Elektrotechnické schéma


Elektrotechnická schéma

Electrical diagram

Schema

Перечень запасных частей

Schemat elektrotechniczny

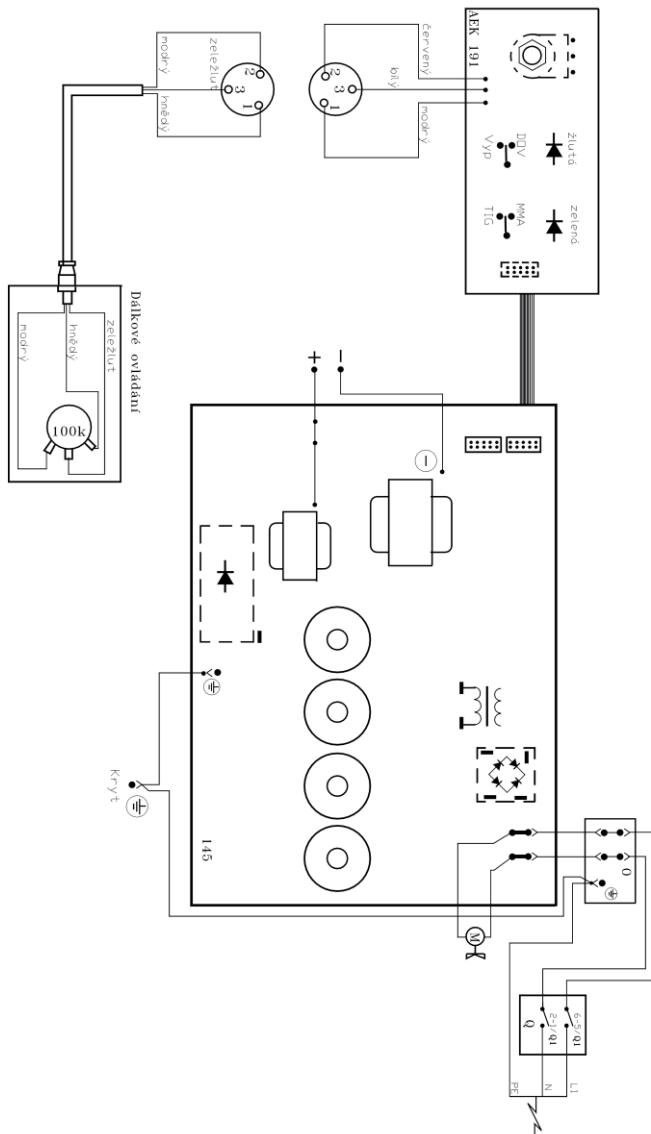

Osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku / Osvedčenie o akosti a kompletnosti výrobku Testing certificate / Qualitätszertifikat des Produktes			
Свидетельство по качеству и комплектности изделия / Deklaracja Jakości i Kompletności			
Název a typ výrobku / Názov a typ výrobku Type / Benennung und Typ Название и тип изделия Nazwa i rodzaj produktu	<input type="checkbox"/> 165	<input type="checkbox"/> 190	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> KITin	<input type="checkbox"/> TIGER	<input type="checkbox"/>
Výrobní číslo stroje: Výrobné číslo stroje: Serial number: Herstellungsnummer der Maschine: Заводской номер машины: Numer produkcyjny maszyny:	Výrobní číslo PCB: Výrobné číslo PCB: Serial number PCB: Herstellungsnummer PCB: Заводской номер машины PCB: Numer produkcyjny PCB:		
Výrobce / Výrobca / Producer / Produzent / Производитель / Producent			
Razítka OTK / Pečiatka OTK Stamp an signature OTK / Stempel OTK Печать OTK / Pieczętka OTK			
Datum výroby / Dátum výroby Date of production / Datum der Produktion Дата производства / Data produkcji			
Kontroloval / Kontroloval Inspected by / Geprüft von Контроль провел / Sprawdził			
Záruční list / Záručný list / Warranty certificate Garantieschein / Гарантийный паспорт / Karta Gwarancyjna			
Datum prodeje / Dátum predaja Date of sale / Verkaufsdatum Дата продажи / Data sprzedaży			
Razítka a podpis prodeje Pečiatka a podpis predajca Stamp and signature of seller Stempel und Unterschrift des Verkäufers Печать и подпись продавца Pieczętka i podpis sprzedawcy			
Záznam o provedeném servisním zákroku / Záznam o prevedenom servisnom zákroku Repair note / Eintrag über durchgeführten Serviceeingriff Отметка о проведении ремонтных работ / Zapis o wykonaniu interwencji serwisowej			
Datum převzetí servisem Dátum prezentácia servisom Date of take-over Datum Übernahme durch Servisabteilung Data odbioru przez serwis	Datum provedení opravy Dátum prevedenia opravy Date of repair Datum Durchführung der Reparatur Data wykonania naprawy	Číslo reklamač. protokolu Číslo reklamač. protokolu Number of repair form Nummer des Reklamationsprotokoll Numer protokołu reklamacji.	Podpis pracovníka Podpis pracovníka Signature of serviceman Unterschrift von Mitarbeiter Podpis pracownika
Poznámky / Poznámky / Note / Bemerkungen / Записки / Uwagi			

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu
Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu.
The producer reserves the right to modification.
Hersteller behaltet uns vor Recht für Änderung.